




# Инструкции по эксплуатации VLT<sup>®</sup> Soft Starter MCD 500



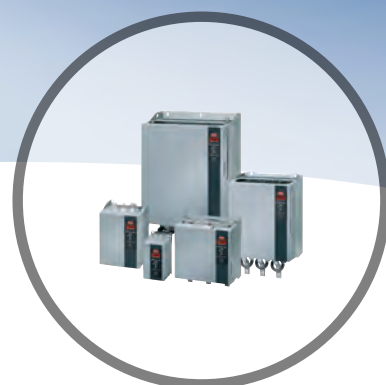

## Оглавление

<b>1 Техника безопасности</b>	<b>6</b>
1.1 Предупреждения	6
<b>2 Введение</b>	<b>8</b>
<b>3 Монтаж</b>	<b>11</b>
3.1 Механический монтаж	11
3.2 Габариты и вес	12
<b>4 Электрический монтаж</b>	<b>14</b>
4.1 Подключение элементов управления	14
4.1.1 Способы управления устройством плавного пуска	14
4.1.2 Клеммы управления	14
4.1.3 Дистанционные входы	14
4.1.4 Последовательная связь	15
4.1.5 Клемма заземления	15
4.1.6 Оконечные соединители линий питания	16
4.2 Конфигурации силовых входов и выходов	17
4.2.1 Модели с внутренним шунтированием (MCD5-0021B — MCD5-0961B)	17
4.2.2 MCD5-0245C	18
4.2.3 MCD5-0360C — MCD5-1600C	18
4.3 Подключение двигателя	18
4.3.1 Тестирование установки	18
4.3.2 Линейный монтаж	19
4.3.2.1 Внутреннее шунтирование	19
4.3.2.2 Без шунтирования	19
4.3.2.3 Внешнее шунтирование	19
4.3.3 Монтаж по схеме «внутри треугольника»	20
4.3.3.1 Внутреннее шунтирование	20
4.3.3.2 Без шунтирования	20
4.3.3.3 Внешнее шунтирование	21
4.4 Номинальные характеристики тока	21
4.4.1 Линейное подключение (с шунтом)	22
4.4.2 Линейное подключение (без шунта/замкнутое)	23
4.4.3 Подключение по схеме «внутри треугольника» (с шунтом)	24
4.4.4 Подключение по схеме «внутри треугольника» (без шунта/замкнутое)	25
4.5 Минимальное и максимальное значения тока	26
4.6 Байпас. контактор	27
4.7 Главный контактор	27
4.8 Автоматический выключатель	27

4.9 Компенсация коэффициента мощности	27
4.10 Предохранители	27
4.10.1 Предохранители источников питания	27
4.10.2 Предохранители Bussmann	28
4.10.3 Предохранители Ferraz	30
4.10.4 Выбор предохранителя и номинальных значений тока короткого замыкания в соответствии с требованиями UL	32
4.11 Схематические диаграммы	34
<b>5 Особенности изделия</b>	<b>36</b>
5.1 Защита двигателя от перегрузки	36
5.2 Адапт. управление	37
5.3 Режимы пуска	37
5.3.1 Постоянный ток	37
5.3.2 Линейное нарастание тока	37
5.3.3 Адапт. управление	38
5.3.4 Форсированный старт	39
5.4 Режимы останова	39
5.4.1 Останов выбегом	39
5.4.2 Плавный останов с TVR	39
5.4.3 Адапт. управление	40
5.4.4 Остановка насоса	40
5.4.5 Тормоз	41
5.5 Эксплуатация с фиксацией частоты	42
5.6 Эксплуатация по схеме «внутри треугольника»	43
5.7 Типичные пусковые токи	43
5.8 Установка с главным контактором	45
5.9 Установка с обвод. контактором	46
5.10 Режим аварийного пуска	47
5.11 Цепь оперативного отключения	48
5.12 Торможение пост. током с внешним датчиком нулевой скорости	49
5.13 Плавное торможение	50
5.14 Двухскоростной двигатель	51
<b>6 Режим работы</b>	<b>53</b>
6.1 Способы управления	53
6.2 Работа и LCP	54
6.2.1 Режимы работы	54
6.3 Дистанционно смонтированная LCP	55
6.3.1 Синхронизация LCP и устройства плавного пуска	55
6.4 Экран приветствия	55

6.5 Кнопки местного управления	55
6.6 Дисплеи	56
6.6.1 Экран контроля температуры (S1)	56
6.6.2 Программируемый экран (S2)	56
6.6.3 Средний ток (S3)	56
6.6.4 Экран контроля тока (S4)	56
6.6.5 Экран контроля частоты (S5)	56
6.6.6 Экран мощности двигателя (S6)	56
6.6.7 Сведения о последнем пуске (S7)	57
6.6.8 Дата и время (S8)	57
6.6.9 Гистограмма проводимости SCR	57
6.6.10 Графики эксплуатационных свойств	57
<b>7 Программирование</b>	<b>58</b>
7.1 Управление доступом	58
7.2 Быстрое меню	58
7.2.1 Быстрая настройка	58
7.2.2 Примеры настройки для различных применений	59
7.2.3 Регистрация данных	60
7.3 Главное меню	60
7.3.1 Параметры	60
7.3.2 Быстрый вызов параметра	61
7.3.3 Список параметров	62
<b>8 Описание параметров</b>	<b>64</b>
8.1 Основные настройки двигателя	64
8.1.1 Тормоз	66
8.2 Защита	66
8.2.1 Дисбаланс тока	66
8.2.2 Недостаточный ток	66
8.2.3 Мгновенная перегрузка по току	67
8.2.4 Отключение из-за частоты	67
8.3 Входы	67
8.4 Выходы	69
8.4.1 Задержки реле А	70
8.4.2 Реле В и С	70
8.4.3 Сигн. пониж. и повыш. тока	71
8.4.4 Сигнал о температуре двигателя	71
8.4.5 Аналоговый выход А	71
8.5 Таймеры пуск./остан.	72
8.6 Автосброс	72

8.6.1 Задержка автосброса	73
8.7 Дополн. набор двигателя	73
8.8 Дисплей	74
8.8.1 Программируемый пользователем экран	74
8.8.2 Графики эксплуатационных свойств	76
8.9 Защищенные параметры	76
8.10 Защита	78
8.11 Заводские параметры	78
<b>9 Инструменты</b>	<b>79</b>
9.1 Установка даты и времени	79
9.2 Загрузка и сохранение параметров настройки	79
9.3 Сброс тепловой модели	79
9.4 Моделирование защиты	80
9.5 Моделирование выходных сигналов	80
9.6 Состояние цифрового входа/выхода	81
9.7 Состояние датчиков темп.	81
9.8 Журнал аварийных сигналов	81
9.8.1 Журнал отключений	81
9.8.2 Журнал событий	81
9.8.3 Счетчики	82
<b>10 Устранение неисправностей</b>	<b>83</b>
10.1 Сообщения об отключении	83
10.2 Неисправности общего характера	89
<b>11 Технические данные</b>	<b>92</b>
11.1 Монтаж с учетом требований UL Compliant	93
11.1.1 Модели MCD5-0021B — MCD5-0105B	93
11.1.2 Модели MCD5-0131B — MCD5-0215B	93
11.1.3 Модели MCD5-0245B — MCD5-0396B	94
11.1.4 Модели MCD5-0245C	94
11.1.5 Модели MCD5-0360C — MCD5-1600C	94
11.1.6 Модели MCD5-0469B — MCD5-0961B	94
11.1.7 Прижимная клемма/комплект разъема	94
11.2 Принадлежности	94
11.2.1 Комплект для дистанционного монтажа LCP	94
11.2.2 Модули связи	94
11.2.3 Программное обеспечение для ПК	95
11.2.4 Комплект для защиты пальцев	95
11.2.5 Комплект защиты от перенапряжений (Молниезащита)	95

<b>12 Процедура настройки шины (MCD5-0360C — MCD5-1600C)</b>	<b>96</b>
<b>13 Приложение</b>	<b>98</b>
13.1 Символы, сокращения и условные обозначения	98
<b>Алфавитный указатель</b>	<b>99</b>

## 1 Техника безопасности

### 1.1 Предупреждения

При чтении руководства по эксплуатации обратите особое внимание на следующие символы:

#### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

Полезные советы для читателя.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Общее предупреждение.

#### **⚠ ВНИМАНИЕ!**

Предупреждение о высоком напряжении.

Примеры и схемы включены в это руководство исключительно в качестве иллюстраций. Сведения, содержащиеся в данном руководстве, могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Ответственность или обязательства в связи с прямыми, косвенными или сопутствующими убытками, последовавшими в результате использования или применения этого оборудования, ни в каком случае не принимаются.

#### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

Перед изменением любых значений параметров сохраните текущие параметры в файл с помощью программного обеспечения для ПК MCD или функции *Save User Set* (Сохранить набор пользовательских параметров).

#### **⚠ ВНИМАНИЕ!**

##### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ**

В подключенных к сети устройствах плавного пуска VLT® Soft Starters MCD 500 имеется опасное напряжение. Электромонтаж должен выполнять только квалифицированный электрик. Неправильное подключение двигателя или устройства плавного пуска может привести к отказу оборудования, тяжелым травмам или смертельному исходу. Выполняйте указания настоящего руководства и соблюдайте местные правила электробезопасности. Модели MCD5-0360C — MCD5-1600C: Считайте шину и теплоотвод находящимися под напряжением во всех случаях, когда на прибор подано напряжение питающей сети (в том числе и в случаях, когда устройство плавного пуска отключено или ждет команду).

#### **⚠ ВНИМАНИЕ!**

Перед выполнением ремонтных работ отключите устройство плавного пуска от сети питания. Ответственность за обеспечение надлежащего заземления и защиту параллельных цепей в соответствии с местными правилами электробезопасности возлагается на лицо, выполняющее монтаж устройства плавного пуска. Не подсоединяйте конденсаторы компенсации коэффициента мощности к выходу устройств плавного пуска MCD 500. Если применяется статическая компенсация коэффициента мощности, конденсаторы следует подключать к устройству плавного пуска со стороны источника питания.

MCD5-0021B — MCD5-961B:

В результате транспортировки, механических ударов или неосторожного обращения возможна фиксация обводного контактора во включенном состоянии. Для предотвращения мгновенного пуска двигателя при первом вводе в эксплуатацию или при эксплуатации после транспортировки убедитесь в том, что управляющее питание подается до подачи электропитания. Подача управляющего питания до силового электропитания позволяет обеспечить инициализацию состояния контактора.

#### **⚠ ВНИМАНИЕ!**

##### **БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА**

Устройство плавного пуска не является устройством безопасности, не обеспечивает электрическую изоляцию и не отключает от источника питания.

- Если изоляция необходима, то требуется установить устройство плавного пуска с главным контактором.
- Функции пуска и останова устройства плавного пуска не должны рассматриваться как меры по обеспечению безопасности персонала. В случае неполадок в питании, подключении двигателя или в электронных блоках устройства плавного пуска двигатель может неожиданно запуститься или остановиться.

Для обеспечения безопасности устройства или персонала изолирующее устройство должно управляться внешней системой безопасности.



## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когда подключенное к сети питания устройство плавного пуска находится в *автоматическом* режиме, двигателем можно управлять дистанционно (через входы дистанционного управления).

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этих функций останова недостаточно, чтобы избежать случайного пуска.

В случае неполадок электроники устройства плавного пуска остановленный двигатель может неожиданного запуститься. Временные неполадки в подаче питания или пропадании подключения двигателя также могут привести к запуску остановленного двигателя.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Соблюдайте осторожность при применении функции *Auto start (автоматического пуска)*. Перед эксплуатацией прочитайте все пояснения относительно *Auto start (автоматического пуска)*.

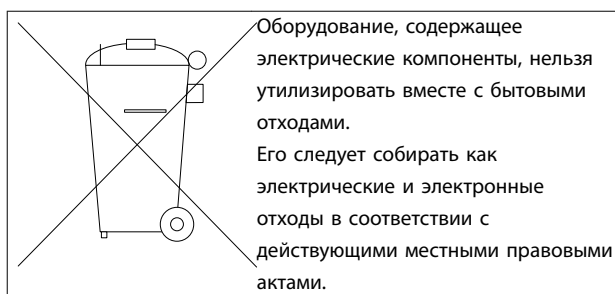


Таблица 1.1 Инструкции по утилизации

## 2

## 2 Введение

VLT® Soft Starter MCD 500 представляет собой передовое цифровое решение для плавного пуска электродвигателей мощностью 11–850 кВт. В устройствах плавного пуска реализован полный спектр функций защиты двигателей и системы. Они спроектированы для обеспечения надежной работы в самых трудных условиях.

### 2.1.1 Список характеристик

#### Модели для всех требований к подключению

- 21–1600 А (линейное подключение).
- Подключение в линию или по схеме «внутри треугольника».
- Внутреннее шунтирование до 961 А.
- Напряжение сети: 200–525 В перем. тока или 380–690 В перем. тока.
- Управляющее напряжение: 24 В перем. тока/В пост. тока, 110–120 В перем. тока или 220–240 В перем. тока.

#### Удобная в использовании панель LCP

- Регистрация
- Диаграммы в режиме реального времени.
- Гистограмма проводимости SCR.

#### Инструменты

- Наборы параметров для различных применений.
- Журнал событий на 99 записей с меткой даты и времени.
- 8 последних по времени отключений.
- Счетчики.
- Моделирование защиты.
- Моделирование выходных сигналов.

#### Входы и выходы

- Различные входы для местного или дистанционного управления. (3 фиксированных, 1 х программируемый).
- Релейные выходы (3 программируемых).
- Аналоговый программируемый выход.
- Питание на выходе: 24 В пост. тока 200 мА

#### Пусковой и рабочий режимы

- Адапт. управление.
- Ток постоянной величины.
- Линейное нарастание тока.
- Толчковый пуск.
- Фиксация частоты.
- Режим аварийной работы.

### Режимы останова

- Адаптивное управление замедлением.
- Плавный останов со снижением напряжения по времени.
- Торможение постоянным током.
- Плавное торможение.
- Отключение пускового устройства.

### Прочие характеристики

- Таймер автоматического пуска/останова.
- Тепловая модель второго порядка.
- Резервный аккумулятор для часов и тепловой модели.
- Дополнительные модули связи DeviceNet, Modbus, Ethernet, или PROFIBUS.

### Комплексная защита

- Электропроводка/подключение/питание
  - Подключение двигателя.
  - Чередование фаз.
  - Потеря мощности.
  - Потеря отдельных фаз.
  - Частота сети.
- Ток
  - Макс. время пуска.
  - Дисбаланс тока.
  - Недостаточный ток.
  - Мгновенная перегрузка по току.
- Тепловой режим
  - Термистор двигателя.
  - Перегрузка двигателя.
  - Перегрузка обводного контактора.
  - Температура радиатора.
- Связь
  - Связь по сети.
  - Связь устройства пуска.
- Внешнее
  - Отключение по входу.
- Пускатель
  - Индивидуально-короткозамкнутый тиристор (SCR).
  - Батарея/часы.

## 2.1.2 Код типа

2


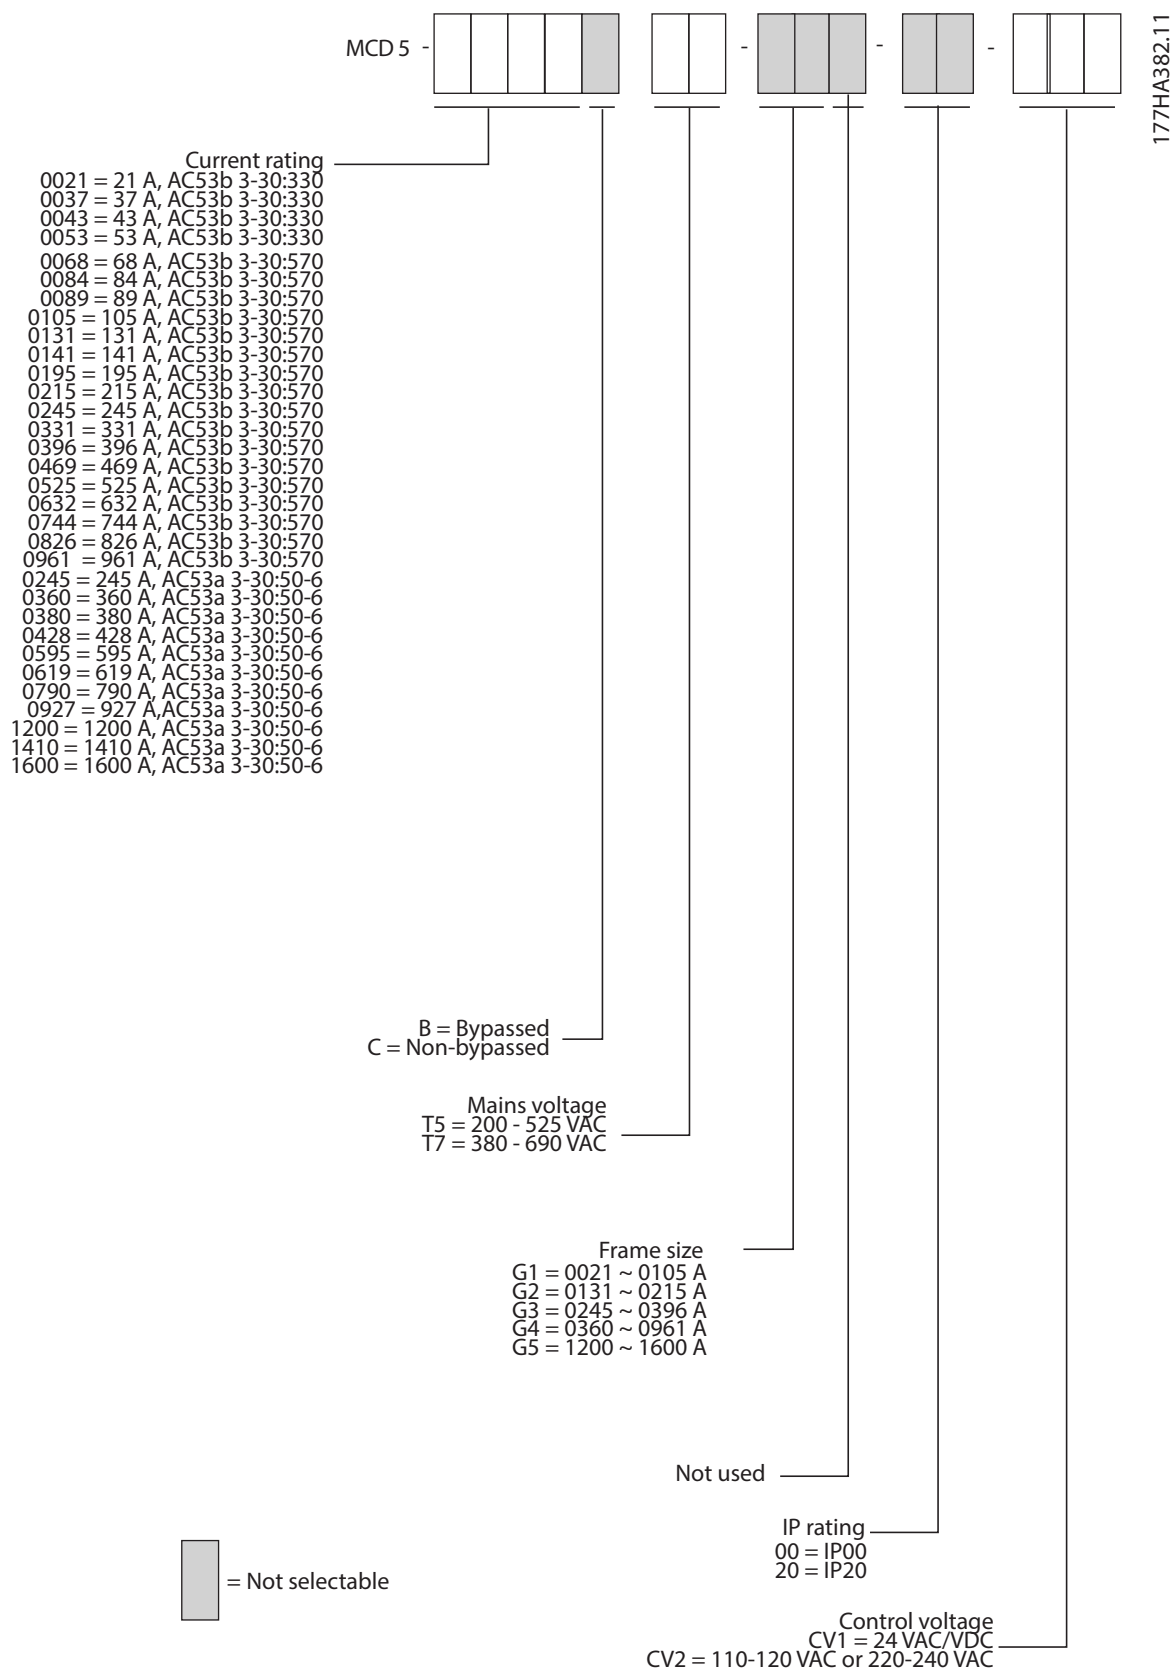


Рисунок 2.1 Форма для заказа с кодом типа

## 3 Монтаж

### 3.1 Механический монтаж

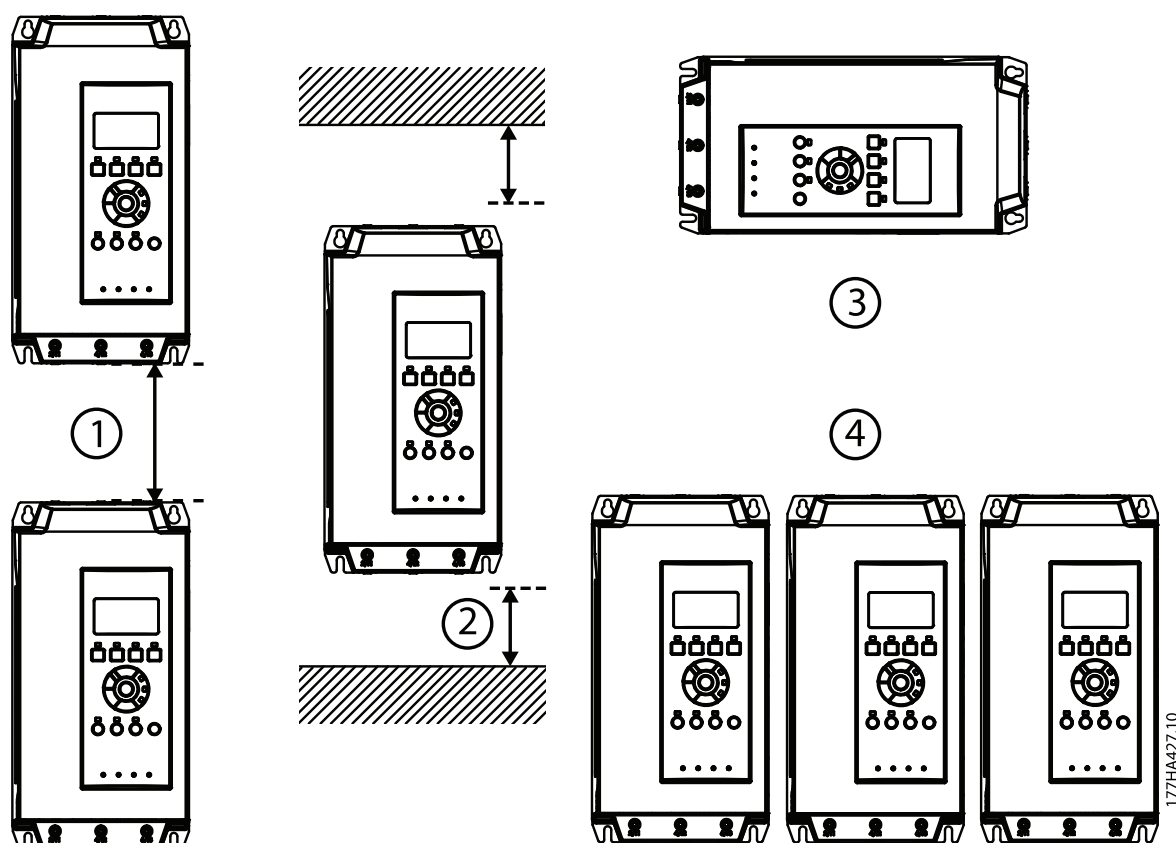


1	MCD5-0021B — MCD5-0215B: оставьте между устройствами плавного пуска зазор в 100 мм (3,94 дюйма). MCD5-0245B — MCD5-0961B: оставьте между устройствами плавного пуска зазор в 200 мм (7,88 дюйма). MCD5-0245C: оставьте между устройствами плавного пуска зазор в 100 мм (3,94 дюйма). MCD5-0360C — MCD5-1600C: оставьте между устройствами плавного пуска зазор в 200 мм (7,88 дюйма).
2	MCD5-0021B — MCD5-0215B: оставьте между устройством плавного пуска и твердыми поверхностями зазор в 50 мм (1,97 дюйма). MCD5-0245B — MCD5-0961B: оставьте между устройствами плавного пуска зазор в 200 мм (7,88 дюйма). MCD5-0245C: оставьте между устройством плавного пуска и твердыми поверхностями зазор в 100 мм (3,94 дюйма). MCD5-0360C — MCD5-1600C: оставьте между устройством плавного пуска и твердыми поверхностями зазор в 200 мм (7,88 дюйма).
3	Устройство плавного пуска может быть установлено горизонтально, на боковой поверхности. Понижьте номинальные характеристики тока устройства плавного пуска на 15 %.
4	В случае монтажа без модулей связи, возможен монтаж устройств плавного пуска вплотную друг к другу без зазора.

Рисунок 3.1 Зазоры и значения снижения номинальных параметров при установке

### 3.2 Габариты и вес

3

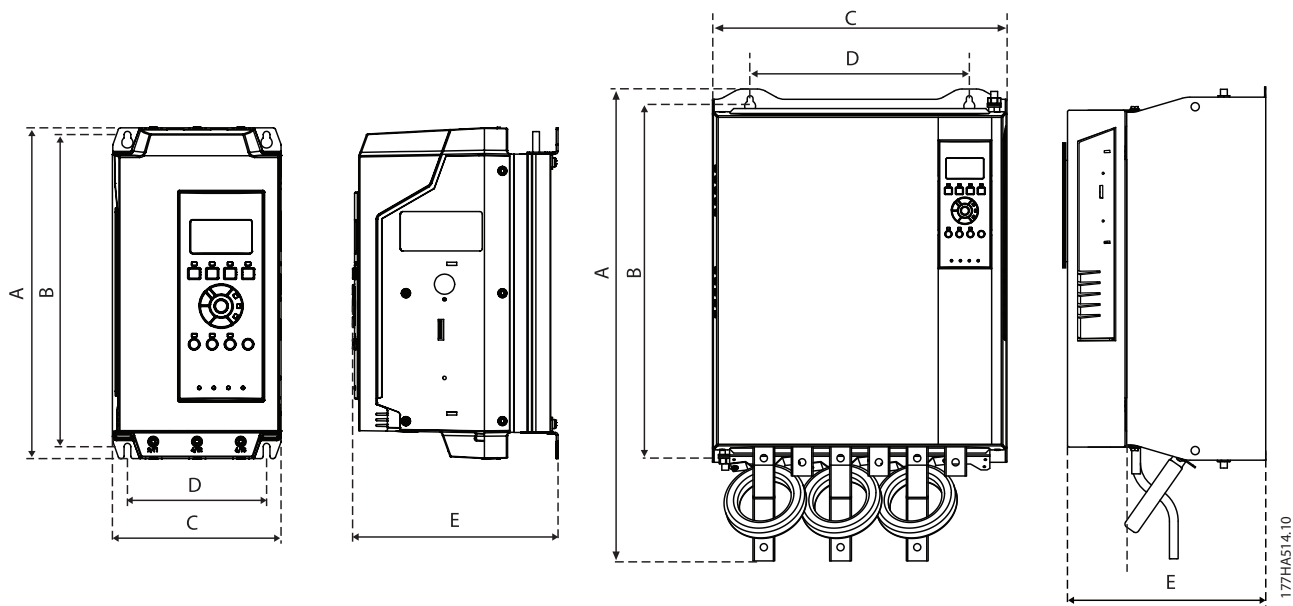

Модель	A [мм] (дюйм)	B [мм] (дюйм)	C [мм] (дюйм)	D [мм] (дюйм)	E [мм] (дюйм)	Вес [кг] (фунт)
MCD5-0021B	295 (11,6)	278 (10,9)	150 (5,9)	124 (4,9)	183 (7,2)	4,2 (9,3)
MCD5-0037B					213 (8,14)	4,5 (9,9)
MCD5-0043B						4,9 (10,8)
MCD5-0053B						
MCD5-0068B						
MCD5-0084B						
MCD5-0089B						
MCD5-0105B						
MCD5-0131B	438 (17,2)	380 (15,0)	275 (10,8)	248 (9,8)	250 (9,8)	14,9 (32,8)
MCD5-0141B						
MCD5-0195B						
MCD5-0215B						
MCD5-0245B	440 (17,3)	392 (15,4)	424 (16,7)	376 (14,8)	296 (11,7)	26 (57,2)
MCD5-0331B						30,2 (66,6)
MCD5-0396B						
MCD5-0469B	640 (25,2)	600 (23,6)	433 (17,0)	320 (12,6)	295 (11,6)	49,5 (109,1)
MCD5-0525B						
MCD5-0632B						60,0 (132,3)
MCD5-0744B						
MCD5-0826B						
MCD5-0961B						
MCD5-0245C	460 (18,1)	400 (15,0)	390 (15,4)	320 (12,6)	279 (11,0)	23,9 (52,7)
MCD5-0360C	689 (27,1)	522 (20,5)	430 (16,9)	320 (12,6)	300 (11,8)	35 (77,2)
MCD5-0380C						
MCD5-0428C						
MCD5-0595C						
MCD5-0619C						45 (99,2)
MCD5-0790C						
MCD5-0927C						

Модель	A [мм] (дюйм)	B [мм] (дюйм)	C [мм] (дюйм)	D [мм] (дюйм)	E [мм] (дюйм)	Вес [кг] (фунт)
MCD5-1200C	856	727	585	500	364	120
MCD5-1410C	(33,7)	(28,6)	(23,0)	(19,7)	(14,3)	(264,6)
MCD5-1600C						

Рисунок 3.2 Габариты и вес

## 4 Электрический монтаж

### 4.1 Подключение элементов управления

#### 4.1.1 Способы управления устройством плавного пуска

4

Управление устройством плавного пуска может выполняться тремя способами:

- Нажатием кнопок на LCP.
- Через дистанционные входы.
- По каналу последовательной связи.

MCD 500 всегда срабатывает по команде местного пуска или останова (с помощью кнопок [Hand On] (Ручной режим) и [Off] (Выкл.) на LCP). Кнопка [Auto On] (Автоматический режим) служит для выбора режима дистанционного управления (устройство плавного пуска будет принимать команды через входы дистанционного управления). В режиме дистанционного управления горит светодиод Auto On (Автоматический режим). При пуске или работе устройства плавного пуска в режиме ручного управления горит светодиод Hand On (Ручной режим). Если устройство плавного пуска остановлено или находится в процессе останова, горит светодиод Off (Выкл.).

#### 4.1.2 Клеммы управления

В терминалах управления используются штепсельные разъемы 2,5 мм<sup>2</sup> в сечении. Разным моделям требуется запитка управляющим напряжением различных терминалов:

- CV1 (24 В перем. тока/В пост. тока): A5, A6.
- CV2 (110–120 В перем. тока): A5, A6.
- CV2 (220–240 В перем. тока): A4, A6.

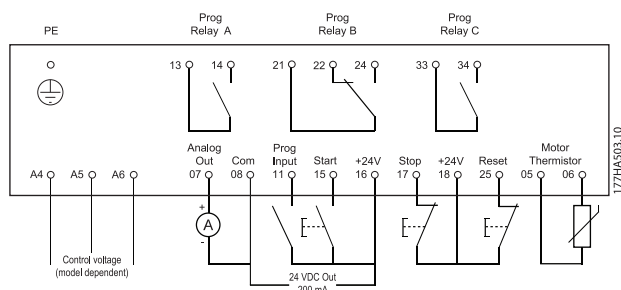


Рисунок 4.1 Подключение к клеммам управления

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Не закорачивайте клеммы 05 и 06 без использования термистора.

Все клеммы управления и выводы реле соответствуют требованиям SELV (безопасное сверхнизкое напряжение). Эта защита не применяется к заземленной ветви треугольника с напряжением выше 400 В.

Чтобы обеспечить защиту SELV, все соединения с клеммами управления должны быть выполнены согласно требованиям PELV (например, термистор должен иметь усиленную/двойную изоляцию от двигателя).

### УВЕДОМЛЕНИЕ

SELV обеспечивает защиту с помощью очень низкого напряжения. Защита от поражения электрическим током обеспечена, если электрическое питание имеет изоляцию типа SELV, а монтаж выполнен в соответствии с требованиями, изложенными в местных/государственных нормативах для источников питания SELV.


### УВЕДОМЛЕНИЕ

Гальваническая (гарантированная) развязка обеспечивается выполнением требований по усиленной изоляции и за счет соответствующих длин путей утечек тока и изоляционных расстояний. Эти требования приведены в стандарте IEC 61140. Компоненты, обеспечивающие электрическую изоляцию, отвечают также требованиям к повышенной изоляции и выдерживают соответствующие испытания, как указано в IEC 61140.

#### 4.1.3 Дистанционные входы

Устройство плавного пуска снабжено тремя фиксированными входами дистанционного управления. Эти входы должны управляться контактами, специфицированными для слабых токов низкого напряжения (с золотым покрытием и т. п.).



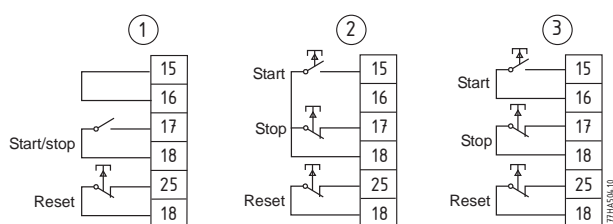

1	2-проводное управление
2	3-проводное управление
3	4-проводное управление

Рисунок 4.2 2-, 3- и 4-проводное управление

Вход сброса может быть нормально разомкнутым или нормально замкнутым. Для выбора конфигурации используется параметр 3-8 *Remote Reset Logic* (Логика дистанционного сброса).

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не подавайте напряжение на клеммы управляющих входов. Эти клеммы являются активными входами на 24 В постоянного тока, и управление ими должно осуществляться при отсутствии потенциала на контактах.

Проложите кабели, подключенные к управляющим входам, отдельно от кабелей сети питания и проводки двигателя.

### 4.1.4 Последовательная связь

В режиме местного управления управление по последовательной связи включена всегда, а в режиме дистанционного управления может включаться и выключаться (см. *пар. 3-2 Comms in Remote* (Связь - дист. управл.)). Для осуществления управления через сеть последовательной связи требуется дополнительный модуль связи.

### 4.1.5 Клемма заземления

Клеммы заземления расположены на задней стенке устройства плавного пуска.

- Модели MCD5-0021B — MCD5-0105B снабжены одной клеммой со стороны входа (сверху).
- В моделях с MCD5-0131B по MCD5-0961B и с MCD5-0245C по MCD5-1600C имеются по 2 клеммы: 1 на входе (вверху) и 1 на выходе (внизу).

#### 4.1.6 Оконечные соединители линий питания

### УВЕДОМЛЕНИЕ

В целях обеспечения безопасности персонала, в моделях до MCD5-0105B включительно клеммы питания защищены щитками, которые закрепляются защелками. При использовании кабелей большого сечения может потребоваться удалить их.

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Некоторые устройства оснащены алюминиевыми шинами. При подсоединении силовых клемм рекомендуется тщательно очищать контактную поверхность (при помощи наждачной щетки или щетки из нержавеющей стали), а также использовать соответствующий герметизирующий состав для предотвращения коррозии.

Применяйте только медные многожильные или однопроволочные проводники, рассчитанные на температуру 75 °C.





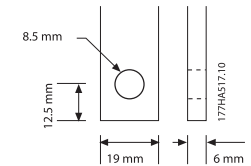
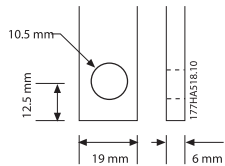
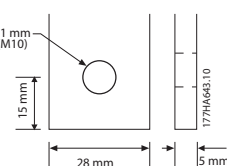
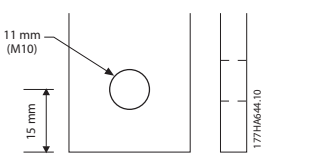
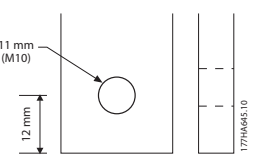
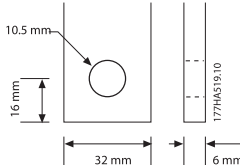
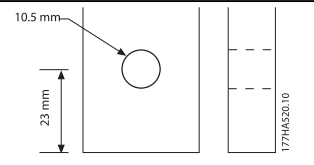
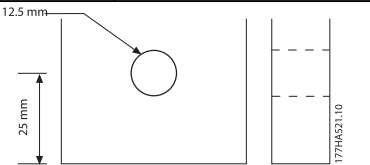
 177HA646.10	Размер кабеля:6–50 мм² (AWG 10-1/0) Усилие при затяжке:4 Н·м (2,9 дюйм-фунт)	 177HA647.10 14 мм (0,55 дюйма)	 177HA648.10 Torx T20 x 150
 177HA649.10 Плоская 7 мм x 150			
MCD5-0021B — MCD5-0105B			
 8.5 мм 12.5 мм 19 мм 6 мм 8.5 Nm (6.3 ft-lb)	 10.5 мм 12.5 мм 19 мм 6 мм 8.5 Nm (6.3 ft-lb)	 38 Н·м (28 дюйм-фунт) 11 мм (M10) 15 мм 28 мм 5 мм 177HA653.10	
MCD5-0131B	MCD5-0141B — MCD5-0215B	MCD5-0245B	
 38 Н·м (28 дюйм-фунт) 11 мм (M10) 15 мм 28 мм 6 мм 177HA644.10	 38 Н·м (28 дюйм-фунт) 11 мм (M10) 12 мм 32 мм 13 мм 177HA645.10	 10.5 мм 16 мм 32 мм 6 мм 17 Нм (12.5 ft-lb) 177HA519.10	
MCD5-0331B — MCD5-0396B	MCD5-0469B — MCD5-0961B	MCD5-0245C	
 10.5 мм 23 мм 32 мм 13 мм 38 Nm (28.5 ft-lb) 177HA520.10		 12.5 мм 25 мм 51 мм 16 мм 58 Nm (42.7 ft-lb) 177HA521.10	
MCD5-0360C — MCD5-0927C		MCD5-1200C — MCD5-1600C	

Таблица 4.1 Размеры и усилия затяжки для окончных соединителей линий питания

## 4.2 Конфигурации силовых входов и выходов

### 4.2.1 Модели с внутренним шунтированием (MCD5-0021B — MCD5-0961B)

В моделях с MCD5-0021B по MCD5-0215B входы питания располагаются в верхней части устройства, а выходы — в нижней части.

В моделях с внутренним шунтированием с MCD5-0245B по MCD5-0396B выходные шины располагаются в нижней части устройства, а входные шины — в верхней части. Питание от сети переменного тока подключается по типу «верх — вход, низ — выход» или «низ — вход, низ — выход».

В моделях с внутренним шунтированием с MCD5-0469B — MCD5-0961B входные и выходные шины располагаются в верхней и нижней части устройства. Питание от сети переменного тока подключается следующим образом:

- Сверху вход/снизу выход.
- Сверху вход/сверху выход.
- Снизу вход/снизу выход.
- Снизу вход/сверху выход.

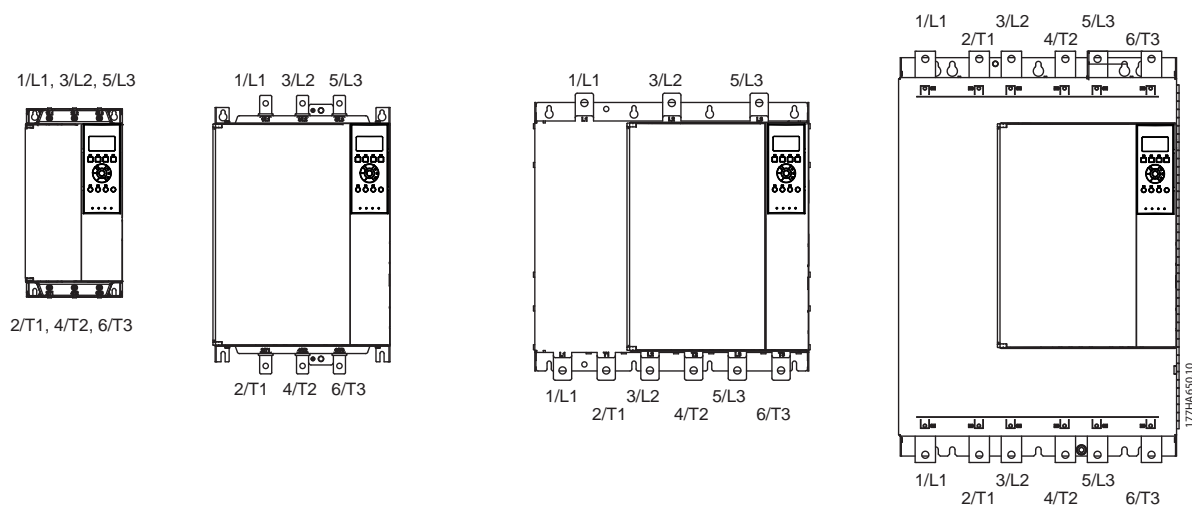


Рисунок 4.3 Модели с внутренним шунтированием, MCD5-0021B — MCD5-0105B, MCD5-0131B — MCD5-0215B, MCD5-0245B — MCD5-0396B, MCD5-0469B — MCD5-0961B

## 4.2.2 MCD5-0245C

В модели MCD5-0245C в нижней части прибора имеются специальные обводные клеммы. Обводные клеммы:

- T1B
- T2B
- T3B

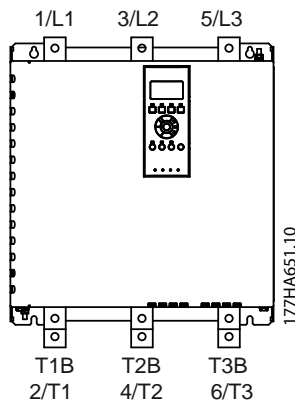


Рисунок 4.4 Обводные клеммы в модели MCD5-0245C

## 4.2.3 MCD5-0360C — MCD5-1600C

В моделях с MCD5-0360C по MCD5-1600C имеются специальные обводные клеммы на входных шинах. Обводные клеммы:

- L1B
- L2B
- L3B

Шины на моделях без шунтирования MCD5-0360C — MCD5-1600C могут быть установлены на верхних или нижних входах и выходах, в зависимости от конкретной ситуации. Пошаговые инструкции см. в *глава 12 Процедура настройки шины (MCD5-0360C — MCD5-1600C)*. Устройства плавного пуска изготавливаются по типу «верх — вход/низ — выход».

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Для обеспечения соответствия моделей MCD5-0360C — MCD5-1600C требованиям UL необходимо монтировать их по типу «верх — вход, низ — выход» или «верх — выход, низ — вход». Дополнительную информацию см. в *глава 11.1 Монтаж с учетом требований UL Compliant*.

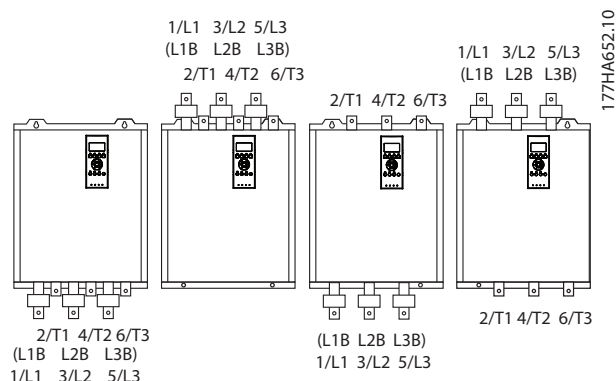


Рисунок 4.5 Расположение обводных клемм в моделях с MCD5-0360C по MCD5-1600C

## 4.3 Подключение двигателя

Устройства плавного пуска MCD 500 можно подключать к двигателям линейно или по схеме «внутри треугольника» (также называется 3- и 6-проводным подключением). При подключении по схеме «внутри треугольника» введите для параметра 1-1 *Motor Full Load Current (Ток полной нагрузки двигателя)* значение тока полной нагрузки двигателя (ТПН). В модели MCD 500 значение тока для внутреннего треугольника рассчитывается автоматически на основании этих данных. Параметр 15-7 *Motor Connection (Подкл. двигателя)* по умолчанию установлен на значение *Auto detect (Автообнаружение)* и может быть настроен на работу с устройством плавного пуска «внутри треугольника» или линейном подключении.

### 4.3.1 Тестирование установки

Возможно подключение MCD 500 к маломощному двигателю для тестирования. В ходе тестирования могут быть проверены настройки защиты входа управления и выхода реле. Тестовый режим непригоден для проверки эффективности плавного пуска и плавного останова.

Минимальное значение ТПН для тестового двигателя составляет 2 % от минимального значения ТПН для устройства плавного пуска (см. *глава 4.5 Минимальное и максимальное значения тока*).


### УВЕДОМЛЕНИЕ

При тестировании устройства плавного пуска на маломощном двигателе установите *пар. 1-1 Motor FLC (Ток полной нагрузки двигателя)* на минимально допустимое значение.

Моделям с внутренним шунтом внешний обводной контактор не требуется.

## 4.3.2 Линейный монтаж


### 4.3.2.1 Внутреннее шунтирование

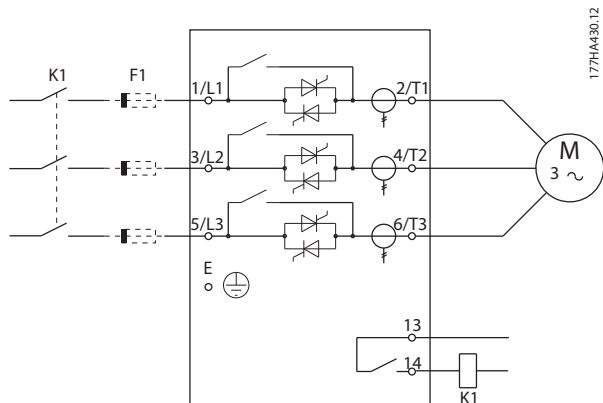

K1	Главный контактор (по усмотрению)
F1	Полупроводниковые предохранители (по усмотрению)

Рисунок 4.6 Линейный монтаж с внутренним шунтом

### 4.3.2.2 Без шунтирования

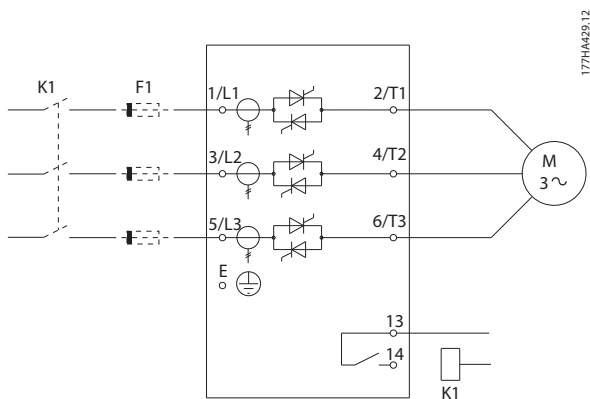

K1	Главный контактор (по усмотрению)
F1	Полупроводниковые предохранители (по усмотрению)

Рисунок 4.7 Линейный монтаж без шунта

### 4.3.2.3 Внешнее шунтирование

Нешунтированные модели снабжены выделенными обводными клеммами, которые позволяют устройству плавного пуска выполнять функции защиты и контроля, даже когда оно обйдено с помощью внешнего обводного контактора. Подключите обводной контактор к обводным клеммам и для управления им установите для программируемого выхода значение *Run (Исполнение)* (см. пар. с 4-1 по 4-9).

#### УВЕДОМЛЕНИЕ


На MCD5-0245C для подключения обводного контура используются следующие клеммы:

- T1B
- T2B
- T3B

На MCD5-0360C — MCD5-1600C для подключения обводного контура используются следующие клеммы:


- L1B
- L2B
- L3B

При необходимости на стороне входа можно установить предохранители.

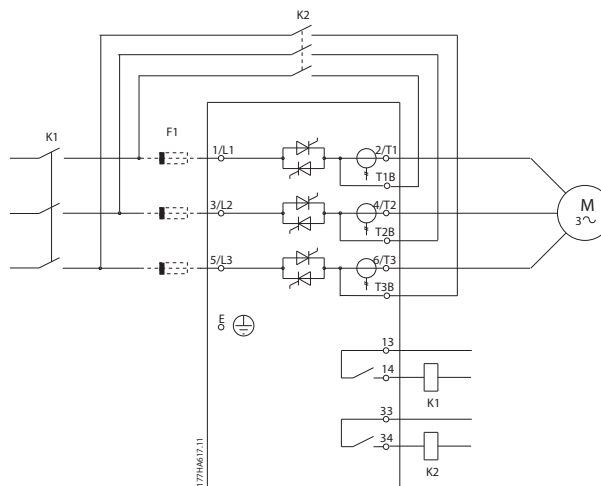

K1	Главный контактор
K2	Обводной контактор (внешний)
F1	Полупроводниковые предохранители (по усмотрению)

Рисунок 4.8 Линейный монтаж с внешним шунтированием, MCD5-0245C

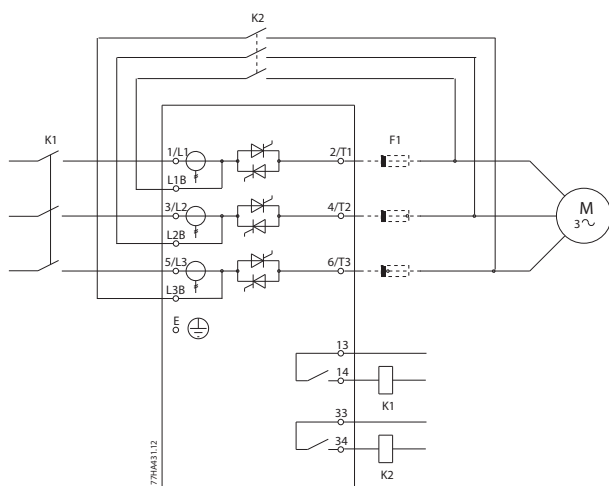

K1	Главный контактор
K2	Обводной контактор (внешний)
F1	Полупроводниковые предохранители (по усмотрению)

Рисунок 4.9 Линейный монтаж с внешним шунтированием, MCD5-0360C — MCD5-1600C

#### 4.3.3 Монтаж по схеме «внутри треугольника»


### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При подключении MCD 500 по схеме «внутри треугольника» всегда устанавливайте главный контактор или автоматический шунтовой выключатель.

### УВЕДОМЛЕНИЕ

При подключении по схеме «внутри треугольника» введите для параметра 1-1 Motor FLC (Ток полной нагрузки двигателя) значение тока полной нагрузки двигателя (ТПН). В MCD 500 значения тока для внутреннего треугольника рассчитываются автоматически на основании этих данных. Параметр 15-7 Motor Connection (Подкл. двигателя) по умолчанию установлен на значение Auto detect (Автообнаружение) и может быть настроен на работу с устройством плавного пуска «внутри треугольника» или линейном подключении.


#### 4.3.3.1 Внутреннее шунтирование

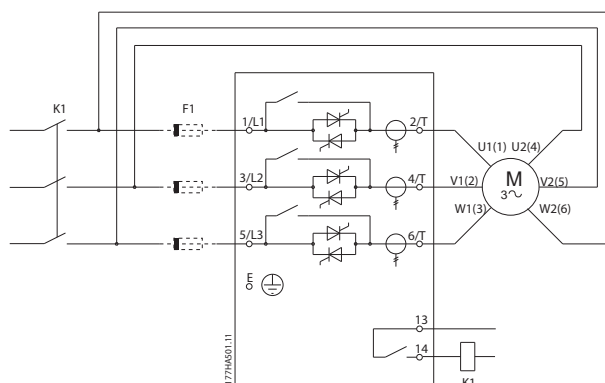

K1	Главный контактор
F1	Полупроводниковые предохранители (по усмотрению)

Рисунок 4.10 Монтаж по схеме «внутри треугольника» с внутренним шунтом

#### 4.3.3.2 Без шунтирования

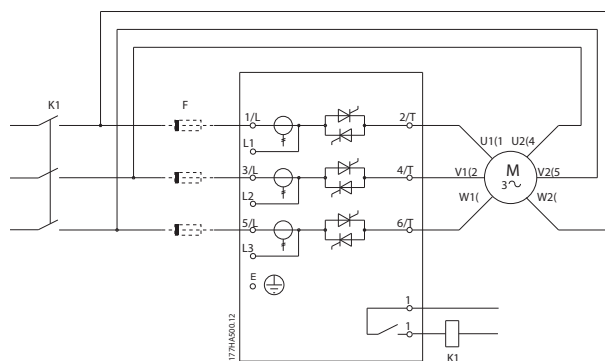

K1	Главный контактор
F1	Полупроводниковые предохранители (по усмотрению)

Рисунок 4.11 Установка по схеме «внутри треугольника» без шунта

### 4.3.3.3 Внешнее шунтирование

Нешунтированные модели снабжены выделенными обводными клеммами, которые позволяют устройству плавного пуска выполнять функции защиты и контроля даже когда оно обойдено с помощью внешнего обводного контактора. Подключите обводной контактор к обводным клеммам и для управления им установите для программируемого выхода значение *Run* (Исполнение) (см. пар. с 4-1 по 4-9).

#### УВЕДОМЛЕНИЕ


На MCD5-0245C для подключения обводного контура используются следующие клеммы:

- T1B
- T2B
- T3B

На MCD5-0360C — MCD5-1600C для подключения обводного контура используются следующие клеммы:


- L1B
- L2B
- L3B

При необходимости на стороне входа можно установить предохранители.

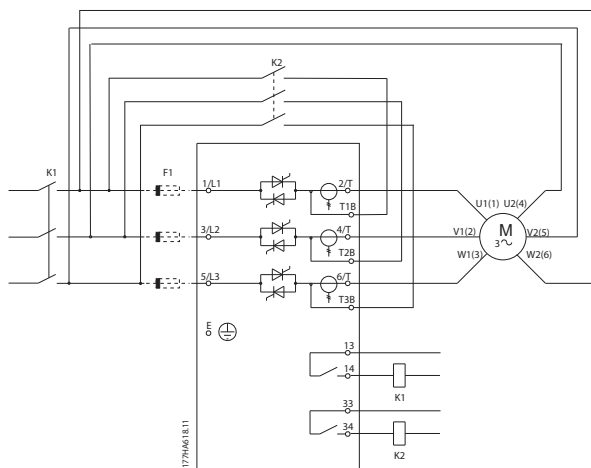

K1	Главный контактор
K2	Обводной контактор (внешний)
F1	Полупроводниковые предохранители (по усмотрению)

Рисунок 4.12 Монтаж по схеме «внутри треугольника» с внешним шунтированием, MCD5-0245C

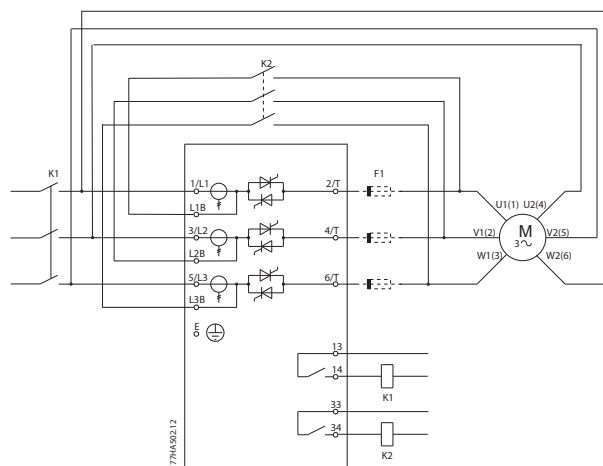

K1	Главный контактор
K2	Обводной контактор (внешний)
F1	Полупроводниковые предохранители (по усмотрению)

Рисунок 4.13 Монтаж по схеме «внутри треугольника» с внешним шунтированием, MCD5-0360C — MCD5-1600C

## 4.4 Номинальные характеристики тока

Чтобы выяснить номинальные характеристики, не отображенные в приведенных диаграммах, обратитесь к местному поставщику оборудования.

Все характеристики рассчитаны для высоты 1000 метров и температуры окружающей среды 40 °C.

#### 4.4.1 Линейное подключение (с шунтом)

### УВЕДОМЛЕНИЕ


Модели MCD5-0021B — MCD5-0961B снабжены внутренним шунтом. Моделям MCD5-0245C — MCD5-1600C требуется внешний обводной контактор.

4

Код типа	Номинал по току		
	AC-53b 3-30:330 [A]	AC-53b 4-20:340 [A]	AC-53b 4,5-30:330 [A]
MCD5-0021B	21	17	15
MCD5-0037B	37	31	26
MCD5-0043B	43	37	30
MCD5-0053B	53	46	37
	AC-53b 3-30:570 [A]	AC-53b 4-20:580 [A]	AC-53b 4,5-30:570 [A]
MCD5-0068B	68	55	47
MCD5-0084B	84	69	58
MCD5-0089B	89	74	61
MCD5-0105B	105	95	78
MCD5-0131B	131	106	90
MCD5-0141B	141	121	97
MCD5-0195B	195	160	134
MCD5-0215B	215	178	148
MCD5-0245B	245	194	169
MCD5-0245C	255	201	176
MCD5-0331B	331	266	229
MCD5-0360C	360	310	263
MCD5-0380C	380	359	299
MCD5-0396B	396	318	273
MCD5-0428C	430	368	309
MCD5-0469B	496	383	326
MCD5-0525B	525	425	364
MCD5-0595C	620	540	434
MCD5-0619C	650	561	455
MCD5-0632B	632	512	438
MCD5-0790C	790	714	579
MCD5-0744B	744	606	516
MCD5-0826B	826	684	571
MCD5-0927C	930	829	661
MCD5-0961B	961	796	664
MCD5-1200C	1200	1200	1071
MCD5-1410C	1410	1319	1114
MCD5-1600C	1600	1600	1353

Таблица 4.2 Модели с внутренним шунтом



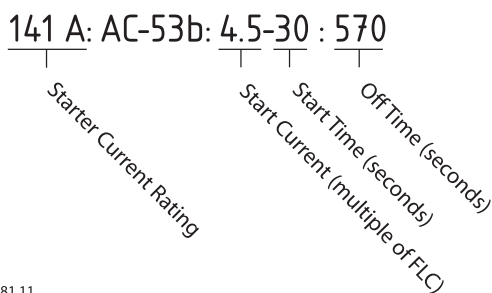

177HA281.11

Рисунок 4.14 Номинал AC-53 для эксплуатации с шунтированием


4

Все характеристики рассчитаны для высоты 1000 метров и температуры окружающей среды 40 °C.

#### 4.4.2 Линейное подключение (без шунта/замкнутое)

Код типа	Номинальная характеристика, Ампер		
	AC-53a 3-30:50-6	AC-53a 4-20:50-6	AC-53a 4,5-30:50-6
MCD5-0245C	245 A	195 A	171 A
MCD5-0360C	360 A	303 A	259 A
MCD5-0380C	380 A	348 A	292 A
MCD5-0428C	428 A	355 A	300 A
MCD5-0595C	595 A	515 A	419 A
MCD5-0619C	619 A	532 A	437 A
MCD5-0790C	790 A	694 A	567 A
MCD5-0927C	927 A	800 A	644 A
MCD5-1200C	1200 A	1135 A	983 A
MCD5-1410C	1410 A	1187 A	1023 A
MCD5-1600C	1600 A	1433 A	1227 A

Таблица 4.3 Модели без шунта

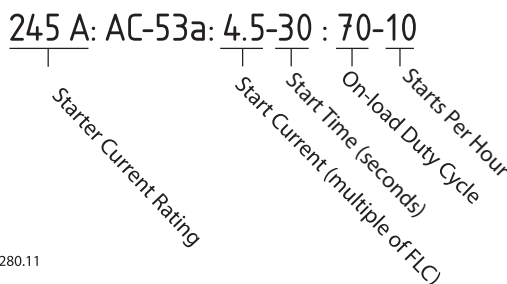

177HA280.11

Рисунок 4.15 Номинал AC-53 для эксплуатации с замкнутым подключением

Все характеристики рассчитаны для высоты 1000 метров и температуры окружающей среды 40 °C.

Чтобы выяснить номинальные характеристики для условий эксплуатации, не отображенных в приведенных диаграммах, обратитесь к местному поставщику оборудования.

#### 4.4.3 Подключение по схеме «внутри треугольника» (с шунтом)


### УВЕДОМЛЕНИЕ

Модели MCD5-0021B — MCD5-0961B снабжены внутренним шунтом. Моделям MCD5-0245C — MCD5-1600C требуется внешний обводной контактор.

4

Код типа	Номинальная характеристика, Ампер		
	AC-53b 3-30:330 [A]	AC-53b 4,20-:340 [A]	AC-53b 4,5-30:330 [A]
MCD5-0021B	32	26	22
MCD5-0037B	56	47	39
MCD5-0043B	65	56	45
MCD5-0053B	80	69	55
	AC-53b 3-30:570 [A]	AC-53b 4-20:580 [A]	AC-53b 4,5-30:570 [A]
MCD5-0068B	102	83	71
MCD5-0084B	126	104	87
MCD5-0089B	134	112	92
MCD5-0105B	158	143	117
MCD5-0131B	197	159	136
MCD5-0141B	212	181	146
MCD5-0195B	293	241	201
MCD5-0215B	323	268	223
MCD5-0245B	368	291	254
MCD5-0245C	383	302	264
MCD5-0331B	497	400	343
MCD5-0360C	540	465	395
MCD5-0380C	570	539	449
MCD5-0396B	594	478	410
MCD5-0428C	645	552	463
MCD5-0469B	704	575	490
MCD5-0525B	787	637	546
MCD5-0595C	930	810	651
MCD5-0619C	975	842	683
MCD5-0632B	948	768	658
MCD5-0790C	1185	1072	869
MCD5-0744B	1116	910	774
MCD5-0826B	1239	1026	857
MCD5-0927C	1395	1244	992
MCD5-0961B	1441	1194	997
MCD5-1200C	1800	1800	1607
MCD5-1410C	2115	1979	1671
MCD5-1600C	2400	2400	2030

Таблица 4.4 Модели с шунтированием

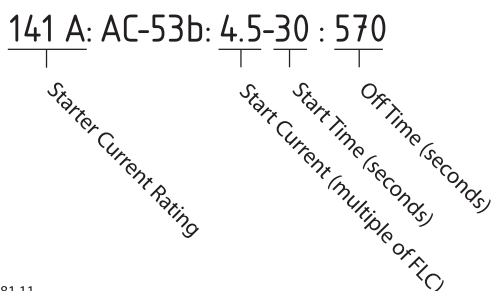

177HA281.11

Рисунок 4.16 Номинал AC-53 для эксплуатации с шунтированием


4

Все характеристики рассчитаны для высоты 1000 метров и температуры окружающей среды 40 °C.

#### 4.4.4 Подключение по схеме «внутри треугольника» (без шунта/замкнутое)

Код типа	Номинальная характеристика, Ампер		
	AC-53a 3-30:50-6	AC-53a 4-20:50-6	AC-53a 4,5-30:50-6
MCD5-0245C	368 A	293 A	257 A
MCD5-0360C	540 A	455 A	389 A
MCD5-0380C	570 A	522 A	438 A
MCD5-0428C	643 A	533 A	451 A
MCD5-0595C	893 A	773 A	629 A
MCD5-0619C	929 A	798 A	656 A
MCD5-0790C	1185 A	1042 A	851 A
MCD5-0927C	1391 A	1200 A	966 A
MCD5-1200C	1800 A	1702 A	1474 A
MCD5-1410C	2115 A	1780 A	1535 A
MCD5-1600C	2400 A	2149 A	1841 A

Таблица 4.5 Модели без шунта

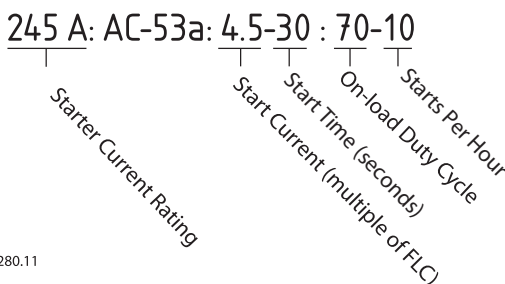

177HA280.11

Рисунок 4.17 Номинал AC-53 для эксплуатации с замкнутым подключением

Все характеристики рассчитаны для высоты 1000 метров и температуры окружающей среды 40 °C.

Чтобы выяснить номинальные характеристики для условий эксплуатации, не отображенных в приведенных диаграммах, обратитесь к местному поставщику оборудования.

## 4.5 Минимальное и максимальное значения тока

Минимальное и максимальное значения тока полной нагрузки зависят от модели:

Модель	Линейное подключение		Подключение по схеме «внутри треугольника»	
	Мин. [A]	Макс. [A]	Мин. [A]	Макс. [A]
MCD5-0021B	5	23	7	34
MCD5-0037B	9	43	13	64
MCD5-0043B	10	50	15	75
MCD5-0053B	11	53	16	79
MCD5-0068B	15	76	23	114
MCD5-0084B	19	97	29	145
MCD5-0089B	20	100	30	150
MCD5-0105B	21	105	32	157
MCD5-0131B	29	145	44	217
MCD5-0141B	34	170	51	255
MCD5-0195B	40	200	60	300
MCD5-0215B	44	220	66	330
MCD5-0331B	70	350	70	525
MCD5-0396B	85	425	85	638
MCD5-0469B	100	500	100	750
MCD5-0525B	116	580	116	870
MCD5-0632B	140	700	140	1050
MCD5-0744B	164	820	164	1230
MCD5-0825B	184	920	184	1380
MCD5-0961B	200	1000	200	1500
MCD5-0245C	51	255	77	382
MCD5-0360C	72	360	108	540
MCD5-0380C	76	380	114	570
MCD5-0428C	86	430	129	645
MCD5-0595C	124	620	186	930
MCD5-0619C	130	650	195	975
MCD5-0790C	158	790	237	1185
MCD5-0927C	186	930	279	1395
MCD5-1200C	240	1200	360	1800
MCD5-1410C	282	1410	423	2115
MCD5-1600C	320	1600	480	2400

Таблица 4.6 Минимальный и максимальный ток полной нагрузки

## 4.6 Байпас. контактор

Устройства плавного пуска MCD 500 снабжены внутренним шунтом и не нуждаются во внешнем обводном контакторе.

При монтаже устройств плавного пуска без обвода может использоваться внешний обводной контактор. Выберите контактор с номиналом AC1 не ниже номинального ТПН подключенного двигателя.

## 4.7 Главный контактор

При подключении MCD 500 по схеме «внутри треугольника» главный контактор устанавливается обязательно, а при линейном — по выбору. Выберите контактор с номиналом AC3 не ниже номинального ТПН подключенного двигателя.

## 4.8 Автоматический выключатель

Для изоляции контура двигателя в случае отключения устройства плавного пуска вместо главного контактора может использоваться автоматический шунтовой выключатель. Питание на шунтовой механизм отключения должно подаваться со стороны источника питания автоматического выключателя или с отдельного источника управляющего питания.

## 4.9 Компенсация коэффициента мощности

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Подключите конденсаторы компенсации реактивной мощности со стороны входов устройства плавного пуска. Подключение конденсаторов компенсации реактивной мощности со стороны выходов приведет к поломке устройства плавного пуска.

Если применяется функция компенсации коэффициента мощности, используйте для включения конденсаторов с выделенным контактором.

## 4.10 Предохранители

### 4.10.1 Предохранители источников питания

Для координации по типу 2 могут использоваться полупроводниковые предохранители (согласно стандарту IEC 60947-4-2). Они обеспечивают снижение риска повреждения тиристоров (SCR) в результате воздействия кратковременных токов перегрузки.

Предохранители с высокой отключающей способностью (HRC), такие как Ferraz AJT, могут использоваться для

координации по типу 1 согласно стандарту IEC 60947-4-2.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Функция *адаптивного управления* служит для управления профилем скорости двигателя на заданном отрезке времени. Такое управление может привести к более высокому уровню тока, нежели при традиционных методах управления.

Для применений, в которых используется устройство плавного останова двигателя с адаптивным управлением и временем останова не более 30 секунд, выберите следующие средства защиты параллельных цепей двигателя.

- Стандартные сетевые предохранители HRC: с номиналом минимум 150 % от тока полной нагрузки (ТПН) двигателя.
- Специфицированные для двигателей сетевые предохранители: с номиналом минимум 100/150 % от тока полной нагрузки двигателя.
- Минимальная установка длинной задержки управляющего автоматического выключателя двигателя: 150 % тока полной нагрузки двигателя.
- Минимальная установка короткой задержки управляющего автоматического выключателя двигателя: 400 % тока полной нагрузки двигателя в течение 30 секунд.

Рекомендации по применению предохранителей даны для температуры 40 °C и высоты до 1000 м.

### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

Выбор предохранителя осуществляется на основании пуска при 400% ТПН в течение 20 сек при:

- стандартном опубликованном значении пусков в час;
- рабочем цикле;
- температуре окружающей среды 40 °C;
- высоте до 1000 м.

При эксплуатации в отличающихся условиях проконсультируйтесь с местным поставщиком оборудования Danfoss.

В таблицах с Таблица 4.7 по Таблица 4.12 приведены лишь рекомендуемые значения. Для подтверждения выбора, подходящего для данного конкретного применения, всегда консультируйтесь с местным поставщиком

## 4.10.2 Предохранители Bussmann

4

Модель	SCR I <sup>2</sup> t (A <sup>2</sup> s)	Напряжение питания (≤440 В перем. тока)	Напряжение питания (≤575 В перем. тока)	Напряжение питания (≤690 В перем. тока)
MCD5-0021B	1150	170M1314	170M1314	170M1314
MCD5-0037B	8000	170M1316	170M1316	170M1316
MCD5-0043B	10500	170M1318	170M1318	170M1318
MCD5-0053B	15000	170M1318	170M1318	170M1318
MCD5-0068B	15000	170M1319	170M1319	170M1318
MCD5-0084B	512000	170M1321	170M1321	170M1319
MCD5-0089B	80000	170M1321	170M1321	170M1321
MCD5-0105B	125000	170M1321	170M1321	170M1321
MCD5-0131B	125000	170M1321	170M1321	170M1321
MCD5-0141B	320000	170M2621	170M2621	170M2621
MCD5-0195B	320000	170M2621	170M2621	170M2621
MCD5-0215B	320000	170M2621	170M2621	170M2621
MCD5-0245B	320000	170M2621	170M2621	170M2621
MCD5-0331B	202000	170M5011	170M5011	–
MCD5-0396B	320000	170M6011	–	–
MCD5-0469B	320000	170M6008 <sup>1)</sup>	–	–
MCD5-0525B	781000	170M6013	170M6013	170M6013
MCD5-0632B	781000	170M5015	170M5015	–
MCD5-0744B	1200000	170M5017	170M6017	–
MCD5-0826B	2530000	170M6017	170M6017	–
MCD5-0961B	2530000	170M6018	170M6013 <sup>1)</sup>	–
MCD5-0245C	320000	170M2621	170M2621	170M2621
MCD5-0360C	320000	170M6010	170M6010	170M6010
MCD5-0380C	320000	170M6011	170M6011	–
MCD5-0428C	320000	170M6011	170M6011	–
MCD5-0595C	1200000	170M6015	170M6015	170M6014
MCD5-0619C	1200000	170M6015	170M6015	170M6014
MCD5-0790C	2530000	170M6017	170M6017	170M6016
MCD5-0927C	4500000	170M6019	170M6019	170M6019
MCD5-1200C	4500000	170M6021	–	–
MCD5-1410C	6480000	–	–	–
MCD5-1600C	12500000	170M6019 <sup>1)</sup>	–	–

Таблица 4.7 Предохранитель в корпусе SquareBody (170M)

1) Требуется два параллельно подсоединенных предохранителя на фазу.

Модель	SCR I <sup>2</sup> t (A <sup>2</sup> s)	Напряжение питания (<440 В перем. тока)	Напряжение питания (<575 В перем. тока)	Напряжение питания (<690 В перем. тока)
MCD5-0021B	1150	63FE	63FE	63FE
MCD5-0037B	8000	120FEE	120FEE	120FEE
MCD5-0043B	10500	120FEE	120FEE	120FEE
MCD5-0053B	15000	200FEE	200FEE	200FEE
MCD5-0068B	15000	200FEE	200FEE	200FEE
MCD5-0084B	512000	200FEE	200FEE	200FEE
MCD5-0089B	80000	280FM	280FM	280FM
MCD5-0105B	125000	280FM	280FM	280FM
MCD5-0131B	125000	280FM	280FM	280FM
MCD5-0141B	320000	450FMM	450FMM	450FMM
MCD5-0195B	320000	450FMM	450FMM	450FMM
MCD5-0215B	320000	450FMM	450FMM	450FMM
MCD5-0245B	320000	450FMM	450FMM	450FMM
MCD5-0331B	202000	315FM <sup>1)</sup>	–	–
MCD5-0396B	320000	400FMM <sup>1)</sup>	–	–
MCD5-0469B	320000	450FMM <sup>1)</sup>	–	–
MCD5-0525B	781000	500FMM <sup>1)</sup>	500FMM <sup>1)</sup>	500FMM <sup>1)</sup>
MCD5-0632B	781000	630FMM <sup>1)</sup>	–	–
MCD5-0744B	1200000	–	–	–
MCD5-0826B	2530000	–	–	–
MCD5-0961B	2530000	–	–	–
MCD5-0245C	320000	450FMM	450FMM	450FMM
MCD5-0360C	320000	–	–	–
MCD5-0380C	320000	400FMM <sup>1)</sup>	400FMM	400FMM <sup>1)</sup>
MCD5-0428C	320000	–	–	–
MCD5-0595C	1200000	630FMM <sup>1)</sup>	630FMM <sup>1)</sup>	–
MCD5-0619C	1200000	630FMM <sup>1)</sup>	630FMM <sup>1)</sup>	–
MCD5-0790C	2530000	–	–	–
MCD5-0927C	4500000	–	–	–
MCD5-1200C	4500000	–	–	–
MCD5-1410C	6480000	–	–	–
MCD5-1600C	12500000	–	–	–

Таблица 4.8 Британский стандарт (BS88)

1)Требуются два параллельно подсоединенных предохранителя на фазу.

### 4.10.3 Предохранители Ferraz

4

Модель	SCR I²t (A²s)	Напряжение питания ( <b>&lt;440 В перем. тока</b> )	Напряжение питания ( <b>&lt;575 В перем. тока</b> )	Напряжение питания ( <b>&lt;690 В перем. тока</b> )
MCD5-0021B	1150	HSJ40 <sup>1)</sup>	HSJ40 <sup>1)</sup>	Неприменимо
MCD5-0037B	8000	HSJ80 <sup>1)</sup>	HSJ80 <sup>1)</sup>	
MCD5-0043B	10500	HSJ90 <sup>1)</sup>	HSJ90 <sup>1)</sup>	
MCD5-0053B	15000	HSJ110 <sup>1)</sup>	HSJ110 <sup>1)</sup>	
MCD5-0068B	15000	HSJ125 <sup>1)</sup>	HSJ125 <sup>1)</sup>	
MCD5-0084B	51200	HSJ175	HSJ175 <sup>1)</sup>	
MCD5-0089B	80000	HSJ175	HSJ175	
MCD5-0105B	125000	HSJ225	HSJ225	
MCD5-0131B	125000	HSJ250	HSJ250 <sup>1)</sup>	
MCD5-0141B	320000	HSJ300	HSJ300	
MCD5-0195B	320000	HSJ350	HSJ350	
MCD5-0215B	320000	HSJ400 <sup>1)</sup>	HSJ400 <sup>1)</sup>	
MCD5-0245B	320000	HSJ450 <sup>1)</sup>	HSJ450 <sup>1)</sup>	
MCD5-0331B	202000	HSJ500 <sup>1)</sup>	Неприменимо	
MCD5-0396B	320000	Неприменимо		
MCD5-0469B	320000			
MCD5-0525B	781000			
MCD5-0632B	781000			
MCD5-0744B	1200000			
MCD5-0826B	2530000			
MCD5-0961B	2530000			
MCD5-0245C	320000		HSJ450 <sup>1)</sup>	
MCD5-0360C	320000	Неприменимо	Неприменимо	
MCD5-0380C	320000			
MCD5-0428C	320000			
MCD5-0595C	1200000			
MCD5-0619C	1200000			
MCD5-0790C	2530000			
MCD5-0927C	4500000			
MCD5-1200C	4500000			
MCD5-1410C	6480000			
MCD5-1600C	12500000			

Таблица 4.9 HSJ

1)Требуется два последовательно подсоединенных предохранителя на фазу.



Модель	SCR I <sup>2</sup> t (A <sup>2</sup> s)	Напряжение питания (<440 В перем. тока)	Напряжение питания (<575 В перем. тока)	Напряжение питания (<690 В перем. тока)
MCD5-0021B	1150	A070URD30XXX0063	A070URD30XXX0063	–
MCD5-0037B	8000	A070URD30XXX0125	A070URD30XXX0125	A070URD30XXX0125
MCD5-0043B	10500	A070URD30XXX0125	A070URD30XXX0125	A070URD30XXX0125
MCD5-0053B	15000	A070URD30XXX0125	A070URD30XXX0125	A070URD30XXX0125
MCD5-0068B	15000	A070URD30XXX0160	A070URD30XXX0160	A070URD30XXX0160
MCD5-0084B	51200	A070URD30XXX0200	A070URD30XXX0200	A070URD30XXX0200
MCD5-0089B	80000	A070URD30XXX0200	A070URD30XXX0200	A070URD30XXX0200
MCD5-0105B	125000	A070URD30XXX0315	A070URD30XXX0315	A070URD30XXX0315
MCD5-0131B	125000	A070URD30XXX0315	A070URD30XXX0315	A070URD30XXX0315
MCD5-0141B	320000	A070URD30XXX0315	A070URD30XXX0315	A070URD30XXX0315
MCD5-0195B	320000	A070URD30XXX0450	A070URD30XXX0450	A070URD30XXX0450
MCD5-0215B	320000	A070URD30XXX0450	A070URD30XXX0450	A070URD30XXX0450
MCD5-0245B	32000	A070URD30XXX0450	A070URD30XXX0450	A070URD30XXX0450
MCD5-0331B	202000	A070URD31XXX0550	–	–
MCD5-0396B	238000	A070URD32XXX0630	–	–
MCD5-0469B	320000	A070URD32XXX0700	–	–
MCD5-0525B	781000	A070URD32XXX0800	–	–
MCD5-0632B	781000	A070URD33XXX0900	–	–
MCD5-0744B	1200000	A070URD33XXX1100	–	–
MCD5-0826B	2530000	A070URD33XXX1250	–	–
MCD5-0961B	2530000	A070URD33XXX1400	–	–
MCD5-0245C	320000	A070URD30XXX0450	A070URD30XXX0450	A070URD30XXX0450
MCD5-0360C	320000	A070URD33XXX0630	A070URD33XXX0630	A070URD33XXX0630
MCD5-0380C	320000	A070URD33XXX0700	A070URD33XXX0700	–
MCD5-0428C	320000	A070URD33XXX0700	A070URD33XXX0700	–
MCD5-0595C	1200000	A070URD33XXX1000	A070URD33XXX1000	A070URD33XXX1000
MCD5-0619C	1200000	A070URD33XXX1000	A070URD33XXX1000	A070URD33XXX1000
MCD5-0790C	2530000	A070URD33XXX1400	A070URD33XXX1400	A070URD33XXX1400
MCD5-0927C	4500000	A070URD33XXX1400	A070URD33XXX1400	A070URD33XXX1400
MCD5-1200C	4500000	A055URD33XXX2250	–	–
MCD5-1410C	6480000	A055URD33XXX2250	–	–
MCD5-1600C	12500000	–	–	–

Таблица 4.10 Североамериканский стандарт (PSC 690)

Модель	SCR I <sup>2</sup> t (A <sup>2</sup> s)	Напряжение питания (<440 В перем. тока)	Напряжение питания (<575 В перем. тока)	Напряжение питания (<690 В перем. тока)
MCD5-0021B	1150	6.9URD30D11A0050	6.9URD30D11A0050	6.9URD30D11A0050
MCD5-0037B	8000	6.9URD30D11A0125	6.9URD30D11A0125	6.9URD30D11A0125
MCD5-0043B	10500	6.9URD30D11A0125	6.9URD30D11A0125	6.9URD30D11A0125
MCD5-0053B	15000	6.9URD30D11A0125	6.9URD30D11A0125	6.9URD30D11A0125
MCD5-0068B	15000	6.9URD30D11A0160	6.9URD30D11A0160	6.9URD30D11A0160
MCD5-0084B	51200	6.9URD30D11A0200	6.9URD30D11A0200	6.9URD30D11A0200
MCD5-0089B	80000	6.9URD30D11A0200	6.9URD30D11A0200	6.9URD30D11A0200
MCD5-0105B	125000	6.9URD30D11A0315	6.9URD30D11A0315	6.9URD30D11A0315
MCD5-0131B	125000	6.9URD30D11A0315	6.9URD30D11A0315	6.9URD30D11A0315
MCD5-0141B	320000	6.9URD30D11A0315	6.9URD30D11A0315	6.9URD30D11A0315
MCD5-0195B	320000	6.9URD31D11A0450	6.9URD31D11A0450	6.9URD31D11A0450
MCD5-0215B	320000	6.9URD31D11A0450	6.9URD31D11A0450	6.9URD31D11A0450
MCD5-0245B	320000	6.9URD31D11A0450	6.9URD31D11A0450	6.9URD31D11A0450
MCD5-0331B	202000	6.9URD31D11A0550	–	–
MCD5-0396B	320000	6.9URD32D11A0630	–	–

Модель	SCR I <sup>2</sup> t (A <sup>2</sup> s)	Напряжение питания	Напряжение питания	Напряжение питания
		(<440 В перем. тока)	(<575 В перем. тока)	(<690 В перем. тока)
MCD5-0469B	320000	6.9URD32D11A0700	–	–
MCD5-0525B	781000	6.9URD32D11A0800	–	–
MCD5-0632B	781000	6.9URD33D11A0900	–	–
MCD5-0744B	1200000	6.9URD33D11A1100	–	–
MCD5-0826B	2530000	6.9URD33D11A1250	–	–
MCD5-0961B	2530000	6.9URD33D11A1400	–	–
MCD5-0245C	320000	6.9URD31D11A0450	6.9URD31D11A0450	6.9URD31D11A0450
MCD5-0360C	320000	6.9URD33D11A0630	6.9URD33D11A0630	6.9URD33D11A0630
MCD5-0380C	320000	6.9URD33D11A0700	6.9URD33D11A0700	6.9URD33D11A0700
MCD5-0428C	320000	6.9URD33D11A0700	6.9URD33D11A0700	6.9URD33D11A0700
MCD5-0595C	1200000	6.9URD33D11A1000	6.9URD33D11A1000	6.9URD33D11A1000
MCD5-0619C	1200000	6.9URD33D11A1000	6.9URD33D11A1000	6.9URD33D11A1000
MCD5-0790C	2530000	6.6URD33D11A1400	6.6URD33D11A1400	–
MCD5-0927C	4500000	6.6URD33D11A1400	6.6URD33D11A1400	–
MCD5-1200C	4500000	6URD233PLAF2200	6URD233PLAF2200	–
MCD5-1410C	6480000	6URD233PLAF2200	6URD233PLAF2200	–
MCD5-1600C	12500000	6URD233PLAF2800	6URD233PLAF2800	–

Таблица 4.11 Европейский стандарт (PSC 690)

#### 4.10.4 Выбор предохранителя и номинальных значений тока короткого замыкания в соответствии с требованиями UL

Для применений, соответствующих требованиям UL, существуют 2 номинальных значения тока короткого замыкания (НЗТКЗ).

##### Стандартные токи короткого замыкания (в цепях с 600 В переменного тока)

Стандартные токи короткого замыкания определяются согласно UL 508, раздел 1, таблица 51.2. Данным стандартом определяется ток короткого замыкания, который должно выдерживать устройство плавного пуска исходя из номинальной мощности в л. с. (или номинального тока полной нагрузки (ТПН), или тока заблокированного ротора (ТЗР), в зависимости от модели).

В случае использования номинальных стандартных токов короткого замыкания предохранитель должен соответствовать данным, приведенным в Таблица 4.12 (т. е. модели и изготовителю).

##### Высокие доступные значения тока короткого замыкания (в цепях с 480 В перем. тока)

В тех случаях, когда устройство плавного пуска способно выдерживать высокие доступные значения тока короткого замыкания в соответствии с испытанием по UL 508, имеется возможность задавать номинальные значения тока короткого замыкания, которые превышают минимальные номинальные значения, заданные по стандартным токам короткого замыкания.

В случае использования высоких доступных номинальных значений тока короткого замыкания следует выбирать подходящий предохранитель на основании значения силы тока в амперах и класса предохранителя (J или L, в зависимости от ситуации).


Модель	Номинал [A]	Номинальные токи короткого замыкания					Номинальное значение тока короткого замыкания при 600 В [кА] 3 цикла <sup>1)</sup>
		Высокие доступные значения		Стандартный ток утечки			
		При макс. значении 480 В перем. тока [кА]	Макс. номинал предохранителя [A] (класс предохранителя)	при 600 В перем. тока [кА]	Предохранители Ferraz/Mersen, класс J, L или RK5	Предохранители Ferraz/Mersen, полупроводниковые предохранители R/C	
Модели с шунтированием							
MCD5-0021B	23	65	25 (J)	10	AJT25	A070URD30XXX0063	Нет данных
MCD5-0037B	43	65	50 (J)	10	AJT50	A070URD30XXX0125	
MCD5-0043B	50	65	50 (J)	10	AJT50	A070URD30XXX0125	
MCD5-0053B	53	65	60 (J)	10	AJT60	A070URD30XXX0125	
MCD5-0068B	76	65	80 (J)	10	AJT80	A070URD30XXX0200	
MCD5-0084B	97	65	100 (J)	10	AJT100	A070URD30XXX0200	
MCD5-0089B	100	65	100 (J)	10	AJT100	A070URD30XXX0200	
MCD5-0105B	105	65	125 (J)	10	AJT125	A070URD30XXX0315	
MCD5-0131B	145	65	150 (J)	18	AJT150/RK 5 200	A070URD30XXX0315	
MCD5-0141B	170	65	175 (J)	18	AJT175/RK 5 200	A070URD30XXX0315	
MCD5-0195B	200	65	200 (J)	18	AJT200/RK 5 300	A070URD30XXX0450	
MCD5-0215B	220	65	250 (J)	18	AJT250/RK 5 300	A070URD30XXX0450	
MCD5-0245B	255	65	225 (J)	18	1)	-	18
MCD5-0331B	350	65	225 (J)	18	1)	-	3 цикла
MCD5-0396B	425	65	350 (J)	30	1)	A070URD33XXX0630	30
MCD5-0469B	500	65	600 (J)	30	600, класс J	A070URD33XXX0700	3 цикла
MCD5-0525B	580	65	800 (L)	30	800, класс L	-	42 3 цикла
MCD5-0632B	700	65	800 (L)	42	800, класс L	.	
MCD5-0744B	820	65	1200 (L)	42	1200, класс L	A070URD33XXX1000	
MCD5-0826B	920	65	1200 (L)	85	1200, класс L	A070URD33XXX1400	
MCD5-0961B	1000	65	1200 (L)	85	1200, класс L	A070URD33XXX1400	
Модели без шунта							
MCD5-0245C	255	65	200 (J)	18	AJT300	A070URD30XXX0450	Нет данных
MCD5-0360C	360	65	400 (J)	18	AJT400/RK 5 500	A070URD33XXX0630	
MCD5-0380C	380	65	450 (J)	18	AJT450/RK 5 500	A070URD33XXX0700	
MCD5-0428C	430	65	450 (J)	30	AJT450	A070URD33XXX0700	
MCD5-0595C	620	65	800 (L)	42	A4BQ800	A070URD33XXX1000	
MCD5-0619C	650	65	800 (L)	42	A4BQ800	A070URD33XXX1000	
MCD5-0790C	790	65	1200 (L)	42	A4BQ1200	070URD33XXX1400	
MCD5-0927C	930	65	1200 (L)	42	A4BQ1200	A070URD33XXX1400	
MCD5-1200C	1200	65	1600 (L)	85	A4BQ1600	A065URD33XXX1800	
MCD5-1600C	1600	65	2000 (L)	85	A4BQ2500	A055URD33XXX2500	

Таблица 4.12 Номинальные токи короткого замыкания

XXX = тип контактной пружины: Подробнее см. каталог Ferraz/Mersen.


1) При использовании для защиты любых предохранителей, соответствующих требованиям UL-listed, или автоматических выключателей, соответствующих требованиям UL-listed, размеры которых соответствуют стандарту NEC, модели с 3-цикловой нагрузкой могут использоваться в цепи с указанным ожидаемым током.

## 4.11 Схематические диаграммы

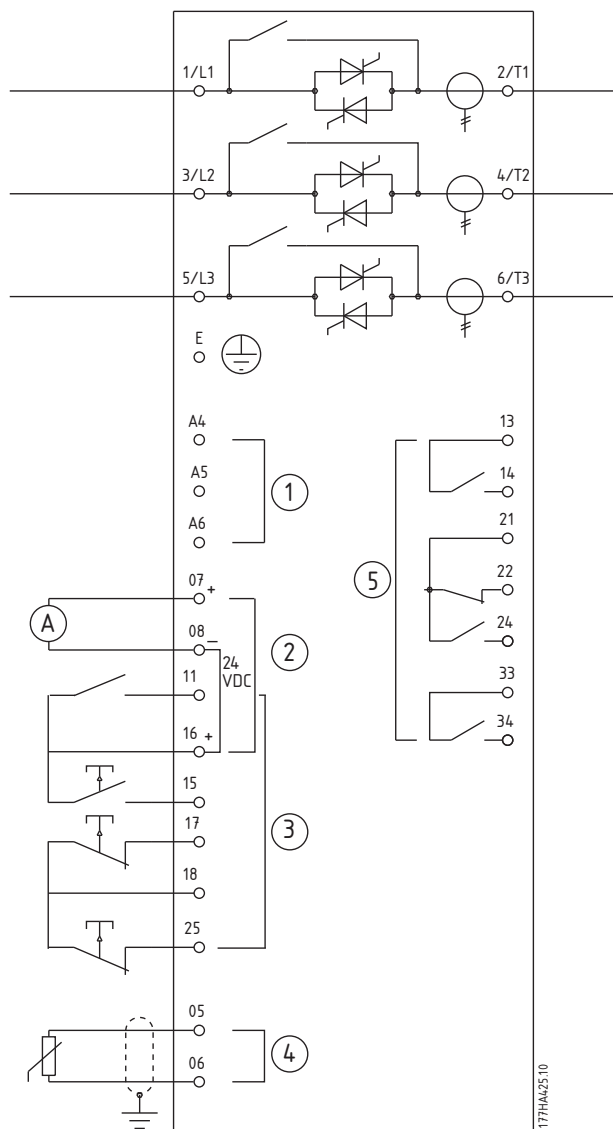

1	Управляющее питание (зависит от модели)	11, 16	Программируемый вход
2	Выходы	15, 16	Пуск
3	Входы дистанционного управления	17, 18	Останов
4	Вход термистора двигателя (только с РТС)	25, 18	Сброс
5	Выходы реле	13, 14	Выход реле А
07, 08	Программируемый аналоговый выход	21, 22, 24	Выход реле В
16, 08	Выход 24 В пост. тока	33, 34	Выход реле С

Рисунок 4.18 Модели с внутренним шунтом

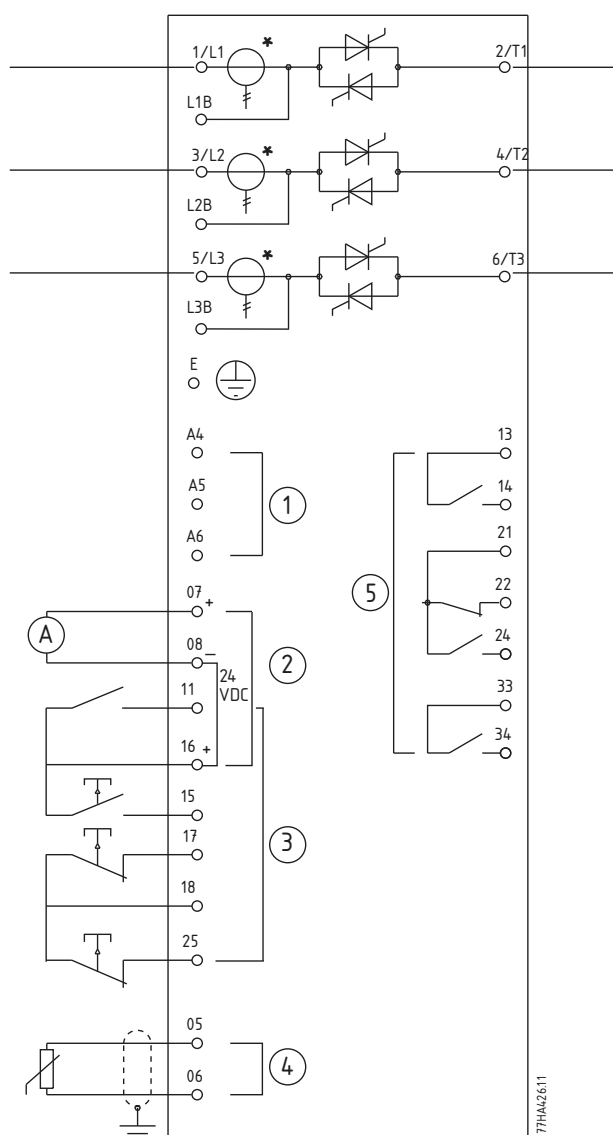

1	Управляющее питание (зависит от модели)	11, 16	Программируемый вход
2	Выходы	15, 16	Пуск
3	Входы дистанционного управления	17, 18	Останов
4	Вход термистора двигателя (только с РТС)	25, 18	Сброс
5	Выходы реле	13, 14	Выход реле А
07, 08	Программируемый аналоговый выход	21, 22, 24	Выход реле В
16, 08	Выход 24 В пост. тока	33, 34	Выход реле С

Рисунок 4.19 Модели без шунта

\* Трансформаторы тока MCD5-0245C размещены на выходе. Терминалы шунта обозначены T1B, T2B и T3B.

## 5 Особенности изделия

### 5.1 Защита двигателя от перегрузки

Тепловая модель, используемая в устройстве плавного пуска для защиты двигателя от перегрузки, состоит из двух компонентов:

- Обмотки двигателя: обмотки двигателя имеют низкую теплоемкость и влияют на краткосрочное поведение тепловых характеристик двигателя. На обмотках двигателя ток преобразуется в тепло.
- Корпус двигателя: корпус двигателя имеет большую теплоемкость и определяет долгосрочное поведение двигателя; Тепловая модель учитывает следующие параметры:
  - Ток двигателя
  - Потери в сердечнике
  - Потери из-за сопротивления обмотки.
  - Теплоемкость корпуса двигателя и обмоток.
  - Охлаждение во время работы и простоя.
  - Процент от номинального крутящего момента двигателя. Устанавливает значение на дисплее для модели обмотки, и, помимо прочего, на него оказывает воздействие пар. «Ток полной нагрузки двигателя».

#### УВЕДОМЛЕНИЕ

Для параметра 1-1 Motor FLC (ТПН двигателя) задайте значение номинального ТПН двигателя. Не прибавляйте перегрузочную мощность, т. к. это значение учитывается устройством плавного пуска.

Защита от тепловой перегрузки в устройстве плавного пуска обладает рядом преимуществ перед тепловыми реле.

- При работе двигателя большое значение имеет воздействие охлаждения вентилятором.
- Для более точной настройки модели могут использоваться реальный ток полной нагрузки и время ротора К.З. Тепловые характеристики обмотки рассматриваются отдельно от остального двигателя (т. е. модель учитывает низкую тепловую массу и высокое тепловое сопротивление обмотки).
- Обмотка тепловой модели реагирует быстро по сравнению с корпусом. Таким образом,

возможна эксплуатация двигателя при значениях, более близких к безопасной для него минимальной рабочей температуре, однако при этом необходимо обеспечивать его защиту от теплового повреждения.

- Данные о проценте теплоемкости двигателя, задействованном при каждом пуске, хранятся в памяти. Устройство плавного пуска можно настроить на автоматическое определение достаточности или недостаточности оставшейся теплоемкости двигателя для успешного выполнения другого пуска.
- Функция памяти модели означает полную защиту двигателя в ситуациях горячего пуска. Даже при отключенной управляющей мощности модель использует данные часов реального времени, чтобы отметить прошедшее время охлаждения.

Функция защиты от перегрузки данной модели соответствует кривой NEMA 10, но обеспечивает превосходную защиту на низких уровнях перегрузки благодаря отдельному размещению тепловой модели обмотки.

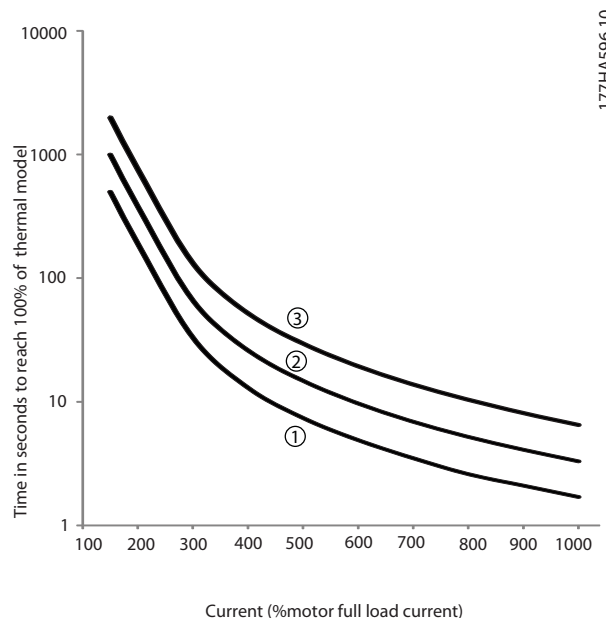


Рисунок 5.1 Степень защиты в сравнении с перегрузкой

1.  $MSTC^{(1)}=5$
2.  $MSTC^{(1)}=10$
3.  $MSTC^{(1)}=20$

1)MSTC (motor start time constant) — это постоянная времени пуска двигателя.MSTC определяется как время блокировки ротора (напр. 1-2 Locked Rotor Time (Время блокир. ротора)), когда ток заблокированного ротора составляет 600 % от ТПН.

## 5.2 Адапт. управление

Адаптивное управление — это управление двигателем исходя из его эксплуатационных характеристик.При использовании адаптивного управления выберите профиль пуска или остановки, наиболее соответствующий типу нагрузки.Устройство плавного пуска будет осуществлять управление двигателем автоматически в соответствии с заданным профилем.В модели MCD 500 имеются 3 профиля:

- Быстрое ускорение и замедление.
- Постоянное ускорение и замедление.
- Позднее ускорение и замедление.


Функция адаптивного управления использует два алгоритма: один — для измерения характеристик двигателя, другой — для управления двигателем.При первом пуске устройство плавного пуска определяет характеристики двигателя на нулевой и максимальной скорости.Во время всех последующих пусков и остановов устройство плавного пуска динамически регулирует управление двигателем, чтобы обеспечить соответствие фактических показателей работы двигателя выбранному профилю на всем протяжении пуска.Если фактическая скорость слишком низкая для заданного профиля, то устройство плавного пуска увеличит подачу питания к двигателю.Если скорость слишком высокая, то устройство плавного пуска уменьшит подачу питания.

## 5.3 Режимы пуска

### 5.3.1 Постоянный ток

Традиционной формой плавного пуска является пуск с неизменным током.Ток нарастает от нуля до заданного уровня и стабильно удерживается на этом уровне до ускорения двигателя.

Пуск с постоянным током идеален для применений, когда пусковой ток должен удерживаться ниже определенного уровня.

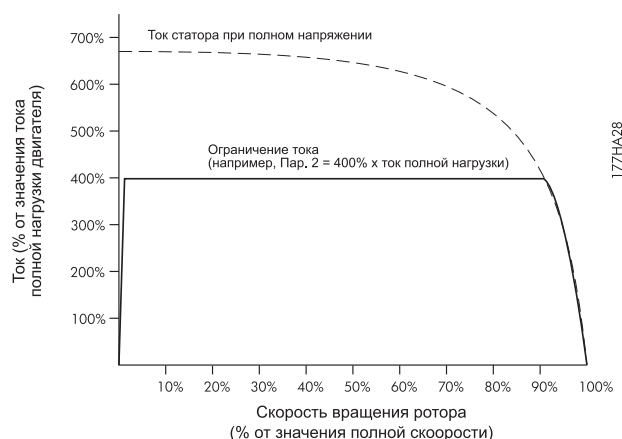

1	Пар.1-5 Initial current (Начальный ток)
2	Пар. 1-4 Current limit (Предел по току)
3	Ток полного напряжения


Рисунок 5.2 Пример тока постоянной величины

### 5.3.2 Линейное нарастание тока

При плавном пуске с линейным нарастанием значения тока повышаются с заданного начального уровня (1) до максимального предела (3) в течение продленного периода времени (2).

Такой режим пуска полезен в следующих случаях:

- Нагрузка меняется от пуска к пуску (например, конвейер может запускаться нагруженным или пустым).Задайте для параметра 1-5 Initial Current (Начальный ток) уровень, при котором двигатель будет запускаться с небольшой нагрузкой.Задайте для параметра 1-4 Current Limit (Предел по току) уровень, при котором двигатель будет запускаться с высокой нагрузкой.
- Нагрузка трогается легко, но время пуска требуется продлить (например, давление в трубопроводах центробежного насоса должно возрастать медленно).
- Имеется ограниченный источник электроэнергии (например, генератор); замедленное возрастание нагрузки предоставляет источнику питания больше времени на реагирование.

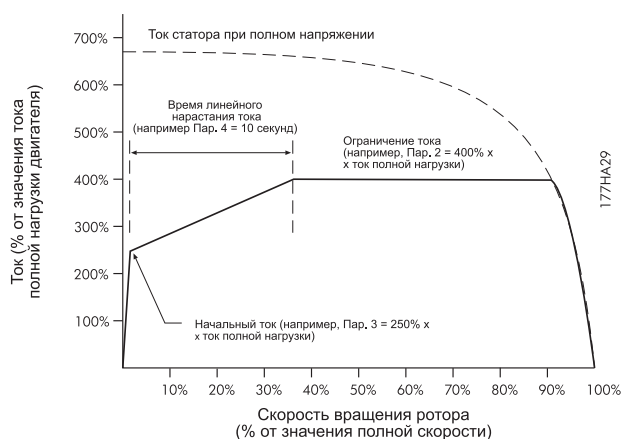

1	Пар.1-5 Initial current (Начальный ток)
2	Пар. 1-6 Start ramp time (Время изменения скорости при пуске)
3	Пар. 1-4 Current limit (Предел по току)
4	Ток полного напряжения

Рисунок 5.3 Пример времени линейного нарастания тока в течении 10 сек

### 5.3.3 Адапт. управление

При плавном пуске с адаптивным управлением устройство плавного пуска осуществляет регулирование тока для того, чтобы запустить двигатель за указанное время с использованием выбранного профиля ускорения.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Пуск в режиме адаптивного управления не может выполняться быстрее, чем прямой пуск от сети (direct on-line, DOL). Если время, заданное в параметре 1-6 Start ramp time (Время изменения скорости при пуске), меньше, чем время пуска двигателя при прямом пуске от сети, пусковой ток может достигать значений, как при прямом пуске от сети.

Для каждого применения существует определенный пусковой профиль, основанный на характеристиках нагрузки и двигателя. Для удовлетворения требований различных областей применения в адаптивном управлении имеются 3 различных пусковых профиля. Правильный выбор профиля, который будет соответствовать профилю, свойственному для данного применения, способствует сглаживанию ускорения на протяжении полного времени пуска. Выбор значительно отличающегося профиля адаптивного управления позволяет до некоторой степени нейтрализовать профиль, свойственный для данного применения.

Чтобы применить адаптивное управление для управления режимом пуска, выполните следующие действия:

1. В пар. 1-3 Start Mode (Режим пуска) выберите значение Adaptive control (Адапт. управление).
2. Настройте пар. 1-6 Start Ramp Time (Время изменения скорости при пуске).
3. Выберите нужный профиль в пар. 1-13 Adaptive Start Profile (Профиль адаптивного пуска).
4. Чтобы обеспечить успешный пуск, задайте достаточно высокое значение в параметре 1-4 Current Limit (Предел по току).

Первый пуск с адаптивным управлением представляет собой пуск при неизменном токе. Это позволяет устройству плавного пуска определить характеристики подключенного двигателя. Устройство плавного пуска будет использовать эти данные для двигателя во время последующих пусков с адаптивным управлением.

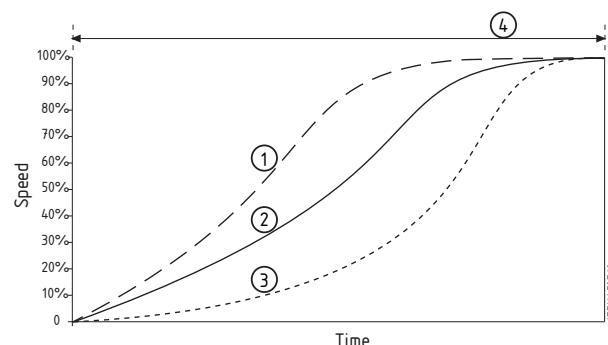

1	Раннее ускорение
2	Постоянное ускор.
3	Позднее ускорение
4	Пар. 1-16 Start Ramp Time (Время изменения скорости при пуске)

Рисунок 5.4 Пар. 1-13 Adaptive Start Profile (Профиль адаптивного пуска)



## УВЕДОМЛЕНИЕ

Функция адаптивного управления управляет нагрузкой в соответствии с заданным профилем. Ток при пуске меняется согласно выбранному профилю разгона и программируемому времени пуска. Устройству плавного пуска необходимо определить характеристики нового двигателя:


- В случае замены двигателя, подключенного к устройству плавного пуска, которое запрограммировано для пуска или остановки с адаптивным управлением.
- Если испытание устройства плавного пуска перед фактическим монтажом производилось на другом двигателе.

При изменении параметра 1-1 Motor Full Load Current (Ток полной нагрузки двигателя) или параметра 1-12 Adaptive Control Gain (Усиление при адаптивном управлении) устройство плавного пуска автоматически изучает характеристики двигателя заново.

### 5.3.4 Форсированный старт

При форсированном старте в начале операции пуска создается кратковременный толчок дополнительного крутящего момента; он может применяться в сочетании с режимом пуска с нарастающим или неизменным током.

Форсированный старт может быть полезен, если нагрузка нуждается в высоком пусковом крутящем моменте, но затем легко разгоняется (например, нагрузка на маховике прессы).

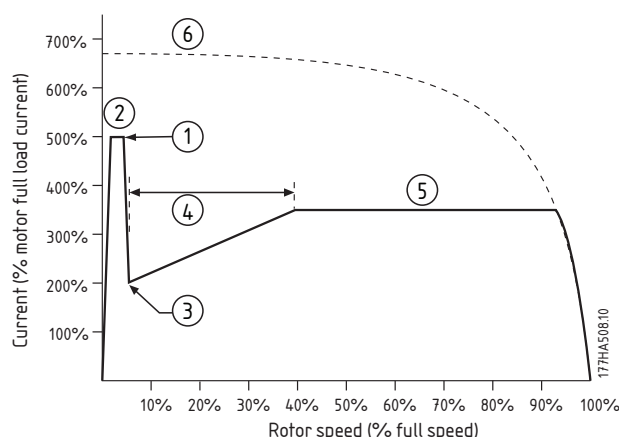

1	Параметр 1-7 Kick Start Level (Уровень форсированного пуска)
2	Параметр 1-8 Kick Start Time (Время форсированного пуска)
3	Пар. 1-5 Initial current (Начальный ток)
4	Пар. 1-6 Start Ramp Time (Время изменения скорости при пуске)
5	Пар. 1-4 Current Limit (Предел по току)
6	Ток полного напряжения

Рисунок 5.5 Пример скорости вращения ротора при использовании форсированного пуска

## 5.4 Режимы останова


### 5.4.1 Останов выбегом

Останов выбегом позволяет двигателю замедляться естественными темпами без управления со стороны устройства плавного пуска. Необходимое для останова время зависит от типа нагрузки.

### 5.4.2 Плавный останов с TVR

Функция изменения напряжения по времени (TVR) постепенно снижает напряжение в двигателе в течение заданного времени. Нагрузка может продолжать выполнение по завершении периода понижения.

Останов с TVR полезен в случаях, когда требуется продлить время останова либо предотвратить броски питания с генератора.

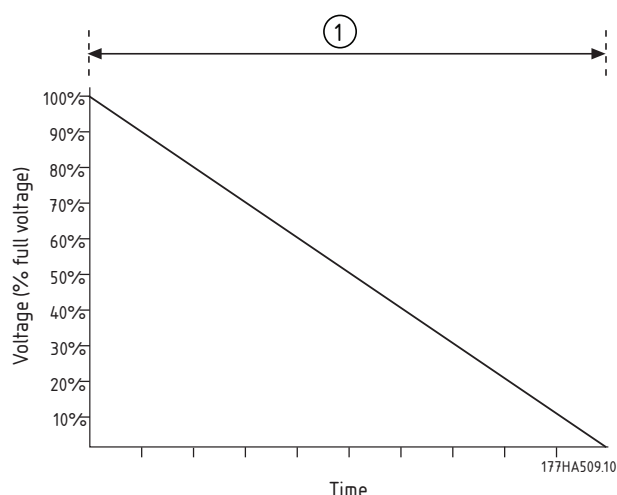


1 Пар. 1-11 Stop Time (Время останова)

Рисунок 5.6 Плавный останов с TVR

### 5.4.3 Адапт. управление

Чтобы воспользоваться функцией адаптивного управления остановом, выполните следующие действия.

1. В меню *Stop Mode (Режим останова)* выберите *Adaptive control (Адапт.управление)*.
2. Задайте параметр *1-11 Stop Time (Время останова)*.
3. Выберите нужный профиль в пар. *1-14 Adaptive Stop Profile (Профиль адаптивного останова)*.

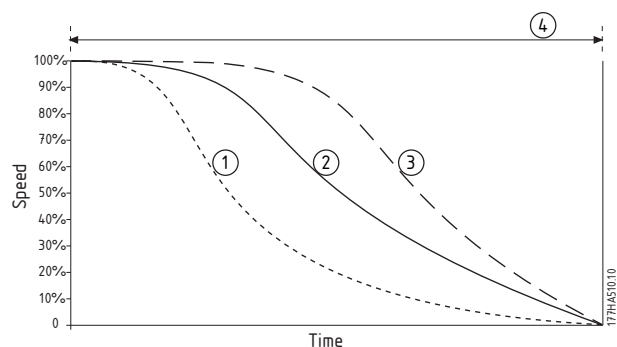

1	Раннее замедление
2	Постоянное замедл.
3	Позднее замедление
4	Пар. 1-10 Stop Time (Время останова)

Рисунок 5.7 Пар. 1-14 Adaptive Stop Profile (Профиль адаптивного останова)

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Адаптивное управление не замедляет двигатель активно и не останавливает двигатель быстрее, чем посредством останова выбегом. Для ускорения времени останова высоких инертных нагрузок следует использовать функцию торможения, см. глава 5.4.5 Тормоз.

Первым этапом адаптивного управления остановом является обычный плавный останов. Этот тип останова позволяет устройству плавного пуска определить характеристики подключенного двигателя. Устройство плавного пуска будет использовать эти данные двигателя во время последующих остановок с адаптивным управлением.

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Функция адаптивного управления управляет нагрузкой в соответствии с заданным профилем. Ток при останове меняется согласно выбранному профилю замедления и времени останова. Устройство плавного пуска необходимо определить характеристики нового двигателя:

- В случае замены двигателя, подключенного к устройству плавного пуска, которое запрограммировано для пуска или останова с адаптивным управлением.
- Если устройство плавного пуска тестировалось на другом двигателе, прежде чем быть установленным на данном конкретном двигателе.

При изменении параметра *1-1 Motor Full Load Current (Ток полной нагрузки двигателя)* или параметра *1-12 Adaptive Control Gain (Усиление при адаптивном управлении)* устройство плавного пуска автоматически изучает характеристики двигателя заново.

### 5.4.4 Остановка насоса

Гидравлические характеристики насосных систем значительно различаются. Эти различия подразумевают, что для различных применений оптимальный профиль уменьшения скорости и время остановки будут разными. В Таблица 5.1 приведены рекомендации по выбору профилей адаптивного управления. Чтобы определить, какой профиль будет наиболее оптимальным для данного применения, рекомендуется произвести испытание всех 3 профилей.

Профиль адаптивного останова	Применение
Позднее замедление	Высоконапорные системы, в которых даже незначительное увеличение скорости двигателя/насоса приводит к быстрому переходу между прямым и обратным потоком.
Постоянное замедл.	Области применения с низким или средним напором и интенсивным потоком, в которых жидкость обладает высоким импульсом.
Раннее замедление	Открытые насосные системы, в которых жидкость сливается обратно через насос без запуска насоса на обратный ход.

Таблица 5.1 Выбор профилей адаптивного управления замедлением

## 5.4.5 Тормоз

Тормоз сокращает время, требующееся для останова двигателя.

Во время торможения можно услышать, что уровень шума двигателя повысился. Этот шум — нормальный эффект при торможении двигателя.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Если задано слишком высокое значение крутящего момента при торможении, двигатель останавливается до завершения времени торможения. Двигатель подвергается излишнему нагреву, что может привести к его повреждению. Для безопасной работы устройства плавного пуска и двигателя требуется тщательная настройка.

Завышенная настройка крутящего момента торможения может привести к подаче тока пиковых значений на DOL двигателя во время останова. Убедитесь, что защитные плавкие предохранители, установленные на параллельных цепях двигателя, подобраны правильно.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** ОПАСНОСТЬ ПЕРЕГРЕВА

Работа тормоза заставляет двигатель нагреваться быстрее, чем предусмотрено его тепловой моделью. Если используется функция торможения, установите на двигатель термистор или установите достаточную задержку перезапуска (пар. 2-11 Restart Dela (Задержка перезапуска)).

Если используется тормоз, устройство плавного пуска применяет инъекцию постоянного тока для замедления двигателя.

## Торможение MCD 500


- Применение тормозного контактора постоянного тока не требуется/
- Благодаря управлению всеми тремя фазами тормозные токи и сопутствующее нагревание равномерно распределяются по всему двигателю.

Торможение выполняется в два этапа:

1. Предварительное торможение: промежуточный уровень торможения для снижения скорости двигателя до такой степени, когда станет возможным успешное применение полного торможения (приблизительно 70 % скорости).
2. Полное торможение: обеспечивает максимальный тормозной момент, но неэффективно на скоростях, превышающих приблизительно 70 %.

Настройка MCD 500 для торможения:

1. Задайте в параметре 1-11 Stop Time (Время останова) желательную длительность времени останова (1). Это совокупное время торможения; оно должно достаточно превышать время применения тормоза (пар. 1-16 Brake Time (Время торможения)), чтобы скорость двигателя на этапе предварительного торможения успела снизиться приблизительно до 70 %. Если время останова окажется слишком коротким, торможение не дает результата, и двигатель останавливается выбегом.
2. Установите для пар. 1-16 Brake Time (Время торможения) примерно в одну четвертую от заданного времени останова. В этом параметре устанавливается время этапа полного торможения (2).
3. Настройте пар. 1-15 Brake Torque (Тормозной момент) так, чтобы обеспечить желательную эффективность останова. Если задать слишком малое значение, двигатель не затормозится полностью и остановится выбегом к концу периода торможения.

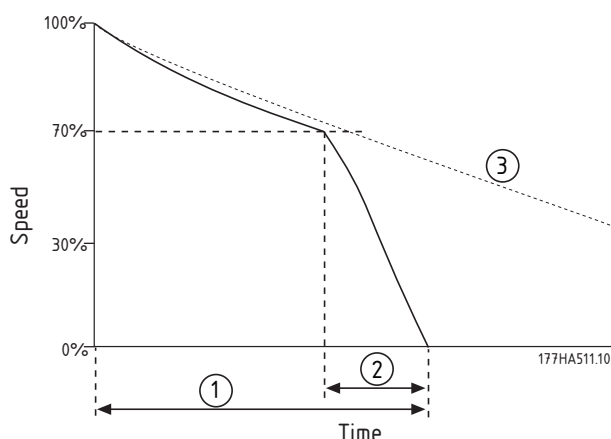

1	Пар. 1-11 Stop Time (Время останова)
2	Пар. 1-16 Brake Time (Время торможения)
3	Coast to stop time (Время останова выбегом)

Рисунок 5.8 Brake Time (Время торможения)

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании торможения постоянным током:

1. Подключите питание от сети к устройству плавного пуска (входные клеммы L1, L2, L3) с прямой последовательностью чередования фаз.
2. Для параметра 2-1 Phase Sequence (Чередование фаз) задайте значение Positive only (Только положительные).

## УВЕДОМЛЕНИЕ

Для нагрузок, которые могут меняться между циклами торможения, установите датчик нулевой скорости, чтобы гарантировать, что устройство плавного пуска прекратит торможение постоянным током, когда двигатель остановился. Это позволяет избежать ненужного нагрева двигателя.

Более подробные сведения об эксплуатации MCD 500 с внешним датчиком скорости (например, для областей применения с переменной нагрузкой во время цикла торможения) см. в глава 5.12 Торможение пост. током с внешним датчиком нулевой скорости.

### 5.5 Эксплуатация с фиксацией частоты


Функция фиксации частоты прогоняет двигатель на пониженной скорости для упорядочения нагрузки и облегчения технического обслуживания. Такой прогон может выполняться в обоих направлениях — прямого хода и реверса.

Максимальный вращающий момент для фиксации частоты составляет примерно 50–75 % крутящего

момента двигателя с полной нагрузкой (FLT) в зависимости от двигателя. Крутящий момент при фиксации частоты двигателя в обратном направлении составляет приблизительно 25–50 % от крутящего момента при полной нагрузке. Параметр 15-8 Jog Torque (Крутящий момент при фиксации частоты) определяет, какую часть максимального доступного крутящего момента при фиксации частоты устройство плавного пуска подает на двигатель.

## УВЕДОМЛЕНИЕ

Настройка пар. 15-8 Jog Torque (Крутящий момент при фиксации частоты) выше 50 % может вызвать повышенную вибрацию вала.

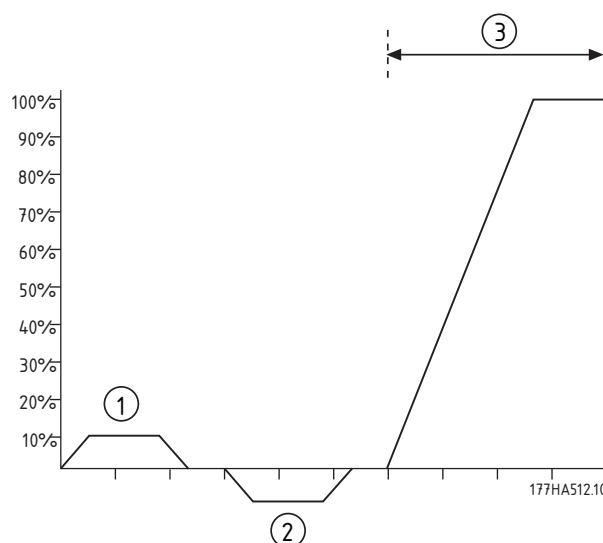

1	Фикс. част. вперед
2	Фикс. част. назад
3	Обычная работа

Рисунок 5.9 Эксплуатация с фиксацией частоты

Функция фиксации частоты включается через программируемый вход (параметр 3-3 Input A Function (Функция вх. А)).

Для отключения функции фиксации частоты необходимо выполнить одно из следующих действий:

- Снимите команду фиксации частоты.
- Нажмите кнопку [Off] (Выкл.) на панели LCP.
- Активируйте команду Starter disable (Отключить пусковое устройство) при помощи программируемых входов панели LCP.

Если команда на выполнение толчкового вращения по-прежнему активна, толчковое вращение возобновится по окончании времени отсрочки повторного пуска. Все

остальные команды, кроме указанных выше, при работе функции фиксации частоты игнорируются.

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Во время этой операции плавный пуск и останов невозможны. Функция доступна только для основного двигателя.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прогон на низкой скорости не предназначен для непрерывной эксплуатации из-за низкого уровня охлаждения двигателя. Работа функции фиксации частоты заставляет двигатель нагреваться быстрее, чем предусмотрено его тепловой моделью. Если используется функция фиксации частоты, установите на двигатель термистор или установите достаточную задержку перезапуска (*пар. 2-11 Restart Dela (Задержка перезапуска)*).

## 5.6 Эксплуатация по схеме «внутри треугольника»

Функции адаптивного управления, фиксации частоты и торможения не поддерживаются при эксплуатации по схеме «внутри треугольника» (6-проводной). Если эти функции запрограммированы, а устройство плавного пуска подключено по схеме «внутри треугольника», поведение будет таким, как описано в Таблица 5.2:

Пуск с использованием адаптивного управления	Устройство плавного пуска выполняет пуск с током постоянной величины.
Останов с использованием адаптивного управления	Если время останова превышает 0 сек, пусковое устройство выполняет плавную остановку со снижением напряжения по времени (Timed voltage ramp, TVR). Если задано время останова 9 с, устройство пуска выполняет останов выбегом.
Фиксация частоты	Устройство плавного пуска выводит предупреждение с сообщением об ошибке <i>Unsupported Option (Неподдерж. доп. устройство)</i> .
Тормоз	Устройство пуска выполняет останов выбегом.

Таблица 5.2 Режим для внутреннего треугольника в адаптивном управлении, фиксация частоты и торможение

### УВЕДОМЛЕНИЕ

При подключении по схеме «внутри треугольника» во время работы включен лишь один вид защиты от потери фазы — защита от дисбаланса тока. Не отключайте параметр 2-2 *Current Imbalance (Дисбаланс токов)* эту защиту при эксплуатации по схеме «внутри треугольника».

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Эксплуатация по схеме «внутри треугольника» возможна только с напряжением сети ≤600 В перем. тока.

## 5.7 Типичные пусковые токи

Используйте данные сведения для определения типичного пускового тока для нужной области применения.

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Эти требования к пусковому току уместны и типичны в большинстве ситуаций. Вместе с тем, требования к эксплуатационным свойствам и пусковому крутящему моменту электродвигателей и электрических машин и в самом деле различны. За дополнительным содействием обратитесь к местному поставщику оборудования Danfoss.

#### Работы общего характера и водное хозяйство

Мешалка	4,0 ТПН
Центробежный насос	3,5 x ТПН
Компрессор (винтовой, без нагрузки)	3,0 x ТПН
Компрессор (поршневой, без нагрузки)	4,0 x ТПН
конвейер	4,0 x ТПН
Вентилятор (с демпфером)	3,5 x ТПН
Вентилятор (без демпфера)	4,5 x ТПН
Смеситель	4,5 x ТПН
Вытеснительный насос	4,0 x ТПН
Погружной насос	3,0 x ТПН

Таблица 5.3 Типичные пусковые токи для общего применения и применения в водоснабжении Области применения

### Металлургическая и горнодобывающая промышленность

Ленточный конвейер	4,5 х ТПН
Пылеуловитель	3,5 х ТПН
Шлифовальная машина	3,0 х ТПН
Бильная мельница	4,5 х ТПН
Камнедробилка	4,0 х ТПН
Рольганг	3,5 х ТПН
Вальцовочный станок	4,5 х ТПН
Опрокидывающий механизм	4,0 х ТПН
Оборудование для вытягивания проволоки	5,0 х ТПН

Таблица 5.4 Типичные пусковые токи для применения в металлургии и при ведении горных работ  
Области применения

### Пищевая промышленность

Моечная машина для бутылок	3,0 х ТПН
Центрифуга	4,0 х ТПН
Сушилка	4,5 х ТПН
Мельница	4,5 х ТПН
Штабелер	4,5 х ТПН
Сепаратор	4,5 х ТПН
Ломтерезка	3,0 х ТПН

Таблица 5.5 Типичные пусковые токи для применения в пищевой промышленности  
Области применения

### Целлюлозно-бумажная промышленность

Сушилка	4,5 х ТПН
Протирающая машина	4,5 х ТПН
Дезинтегратор	4,5 х ТПН

Таблица 5.6 Типичные пусковые токи для применения в целлюлозно-бумажной промышленности

### Нефтехимическая промышленность

Шаровая мельница	4,5 х ТПН
Центрифуга	4,0 х ТПН
Экструдер	5,0 х ТПН
Шнек	4,0 х ТПН

Таблица 5.7 Типичные пусковые токи для применения в нефтехимической промышленности

### Транспорт и металлообработка

Шаровая мельница	4,5 х ТПН
Шлифовальная машина	3,5 х ТПН
Конвейер материала	4,0 х ТПН
Штабелер	4,5 х ТПН
Нажмите	3,5 х ТПН
Вальцовочный станок	4,5 х ТПН
Буровой ротор	4,0 х ТПН

Таблица 5.8 Типичные пусковые токи для применения в транспортных средствах и станочном оборудовании

### Лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышленность


Ленточная пила	4,5 х ТПН
Рубильная машина	4,5 х ТПН
Циркулярная пила	3,5 х ТПН
Окорочная машина	3,5 х ТПН
Кромкострогальный станок	3,5 х ТПН
Одноагрегатный гидромеханизм	3,5 х ТПН
Рубанок	3,5 х ТПН
Шлифовальный станок	4,0 х ТПН

Таблица 5.9 Типичные пусковые токи для применения в деревообрабатывающей промышленности

## 5.8 Установка с главным контактором

MCD 500 снабжается главным контактором (класс AC3). Управляющее напряжение должно подаваться со стороны входа контактора.

Управление главным контактором осуществляется через выход главного контактора устройства плавного пуска. Выход главного контактора по умолчанию назначен для выходного реле А (клеммы 13, 14).

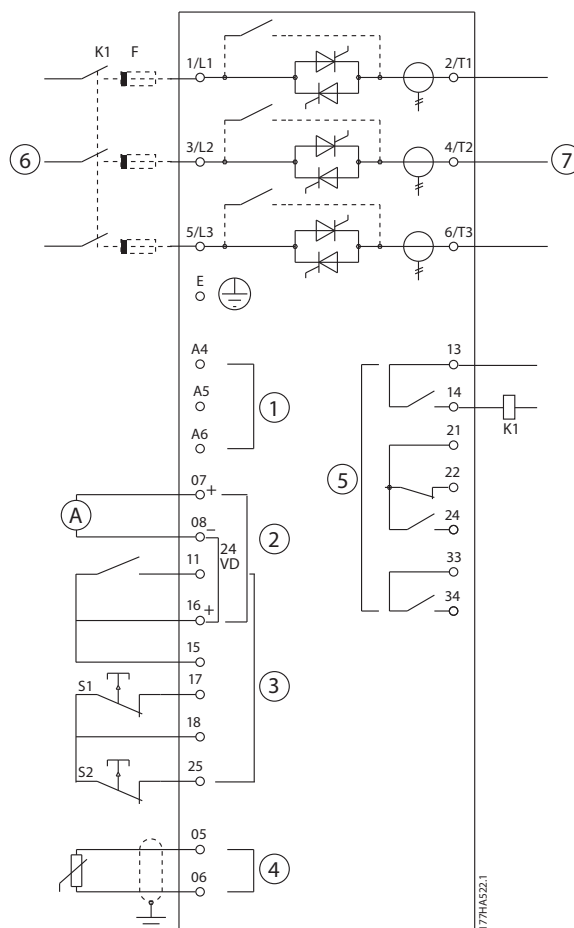

1	Управляющее напряжение (зависит от модели)	K1	Главный контактор
2	Выход 24 В пост. тока	F1	Полупроводниковые предохранители (по усмотрению)
3	Входы дистанционного управления	S1	Пуск/останов
4	Вход термистора двигателя (только с РТС)	S2	Контакт сброса
5	Выходы реле	13, 14	Выход реле А
6	3-фазное питание	21, 22, 24	Выход реле В
7	Клеммы подключения электродвигателя	33, 34	Выход реле С


Рисунок 5.10 Установка с главным контактором

### Установки параметров:

- Параметр 4-1 Relay A Function (Функция реле А)
  - Выбор значения *Main contactor* (Главный контактор) назначает функцию главного контактора выходу реле А (задано по умолчанию).

## 5.9 Установка с обвод. контактором

MCD 500 снабжается обводным контактором (класс AC1). Управление обводным контактором осуществляется через выход «работа» устройства плавного пуска. Выход «работа» по умолчанию назначен для выходного реле В (клеммы 21, 22, 24).

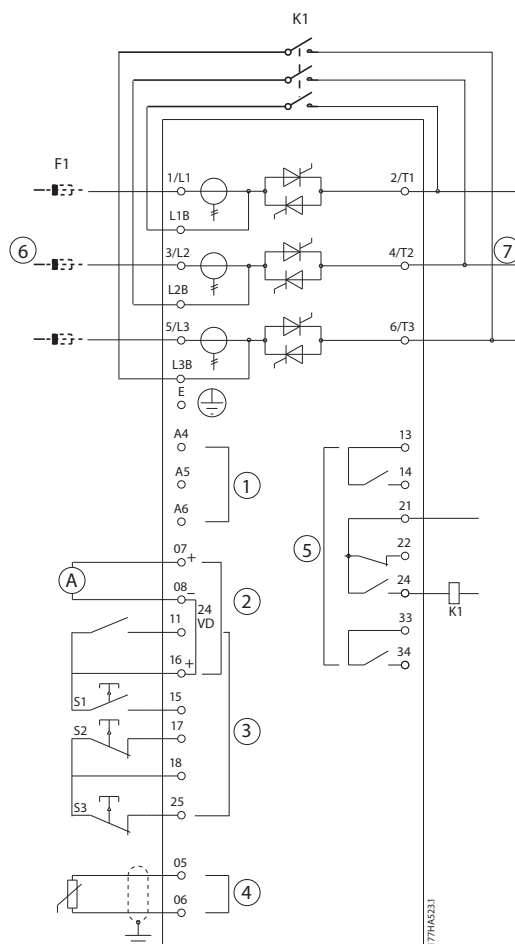

1	Управляющее напряжение (зависит от модели)	K1	Обвод. контактор
2	Выход 24 В пост. тока	F1	Полупроводниковые предохранители (по усмотрению)
3	Входы дистанционного управления	S1	Контакт пуска
4	Вход термистора двигателя (только с РТС)	S2	Контакт останова
5	Выходы реле	S3	Контакт сброса
6	3-фазное питание	13, 14	Выход реле А
7	Клеммы подключения электродвигателя	21, 22, 24	Выход реле В
		33, 34	Выход реле С

Рисунок 5.11 Установка с обвод. контактором

### Установки параметров:


- Пар. 4-4 Relay B Function (Функция реле В)
  - Выбор значения *Run (Работа)* назначает функцию рабочего выхода выходу реле В (задано по умолчанию).



## 5.10 Режим аварийного пуска

В нормальном режиме эксплуатации MCD 500 управляется дистанционными сигналами по двум проводам (клеммы 17, 18).

В режиме аварийной работы управление осуществляется по 2-проводному контуру, подключенному к входу А (клеммы 11, 16). При замыкании входа А устройство плавного пуска поддерживает работу двигателя, игнорируя все условия отключения.

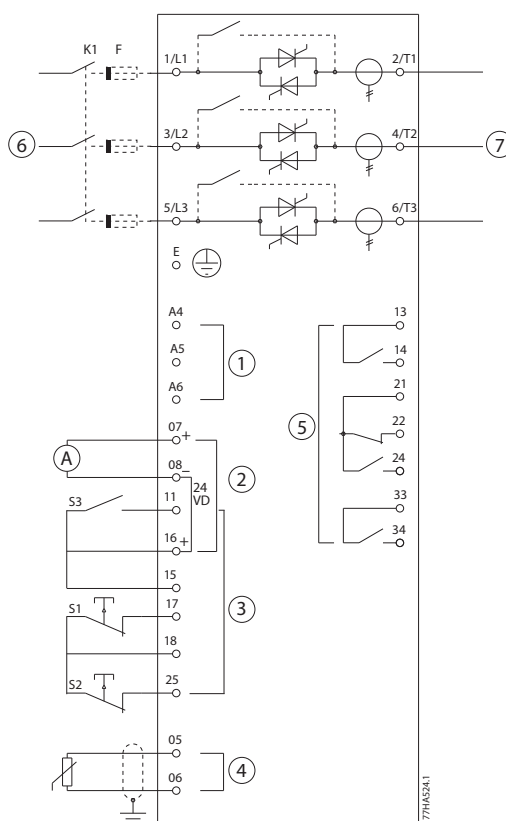

1	Управляющее напряжение (зависит от модели)	S1	Контакт пуска/останова
2	Выход 24 В пост. тока	S2	Контакт сброса
3	Входы дистанционного управления	S3	Контакт аварийной работы
4	Вход термистора двигателя (только с РТС)	13, 14	Выход реле А
5	Выходы реле	21, 22, 24	Выход реле В
6	3-фазное питание	33, 34	Выход реле С
7	Клеммы подключения электродвигателя		

Рисунок 5.12 Режим аварийн. работы

### Установки параметров:

- Пар. 3-3 Input A Function (Функция входа А).
  - Выбор значения *Emergency Run* (Аварийная работа) назначает вход А функции аварийной работы.
- Пар. 15-3 Emergency Run (Аварийная работа).
  - Выбор значения *Enable* (Включить) разрешает режим аварийной работы.


## УВЕДОМЛЕНИЕ

Хотя режим *аварийной работы* удовлетворяет функциональным требованиям *пожарного режима*, Danfoss не рекомендует использовать его в ситуациях, которые требуют тестирования и/или соответствия определенным стандартам, поскольку он не сертифицирован.

### 5.11 Цепь оперативного отключения

В нормальном режиме эксплуатации MCD 500 управляется дистанционными сигналами по двум проводам (клеммы 17, 18).

Вход А (клеммы 11, 16) подключен к внешней цепи отключения, такой как реле сигнала пониженного давления в насосной системе. При срабатывании внешней цепи устройство плавного пуска отключается и останавливает двигатель.

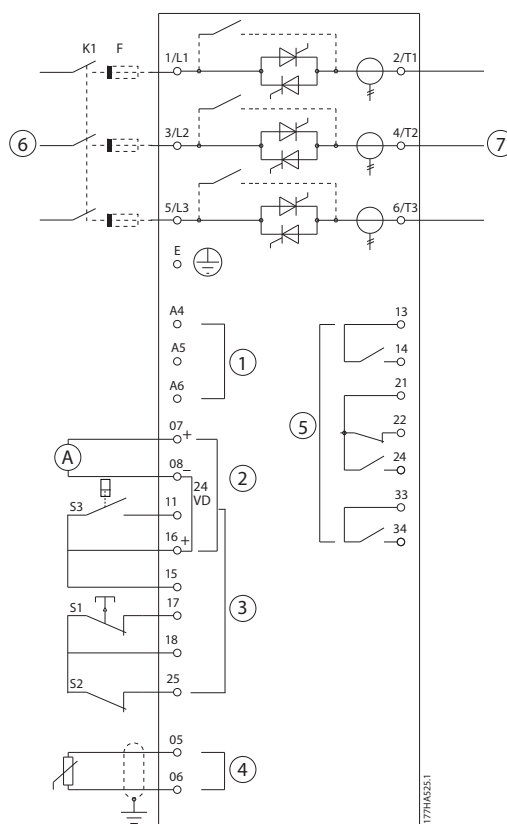

1	Управляющее напряжение (зависит от модели)	S1	Контакт пуска/останова
2	Выход 24 В пост. тока	S2	Контакт сброса
3	Входы дистанционного управления	S3	Контакт оперативного отключения
4	Вход термистора двигателя (только с РТС)	13, 14	Выход реле А
5	Выходы реле	21, 22, 24	Выход реле В
6	3-фазное питание	33, 34	Выход реле С
7	Клеммы подключения электродвигателя		

Рисунок 5.13 Цепь оперативного отключения

#### Установки параметров:


- Пар. 3-3 Input A Function (Функция входа A).
  - Выбор значения Input Trip (N/O) (Отключение по входу (норм. разомкн.)) назначает вход A функции вспомогательного отключения (нормально разомкнутый контакт).
- Пар. 3-4 Input A Name (Имя входа A).
  - Выбор имени, например «Низкое давление», назначает имя входу A.
- Пар. 3-8 Remote Reset Logic (Логика дистанционного сброса).
  - Выберите нужное значение, например Normally Closed (Нормально замкнутый); вход будет работать как нормально замкнутый контакт.

### 5.12 Торможение пост. током с внешним датчиком нулевой скорости

Если между циклами торможения нагрузка меняется, полезно использовать внешний датчик нулевой скорости, подсоединенный к MCD 500, для выключения тормоза. Такой метод управления обеспечивает прекращение торможения с помощью MCD 500 при достижении двигателем состояния останова, что позволяет избежать ненужного нагрева двигателя.

На Рисунок 5.14 показано, как можно использовать датчик нулевой скорости совместно с MCD 500 для отключения функции торможения при останове двигателя. Датчик нулевой скорости (-A2) часто рассматривается как детектор недостаточной скорости вращения. Его внутренний контакт разомкнут при нулевой скорости и замкнут при любой скорости выше нуля. Как только двигатель достигает останова, клеммы 11 и 16 размыкаются и устройство плавного пуска отключается. При подаче следующей команды пуска, то есть следующего применения K10, клеммы 11 и 16 замыкаются и устройство плавного пуска активируется.

Включите для MCD 500 режим дистанционного управления, а для пар. 3-3 Input A Function (Функция входа A) выберите значение Starter disable (Отключение пускового устройства).

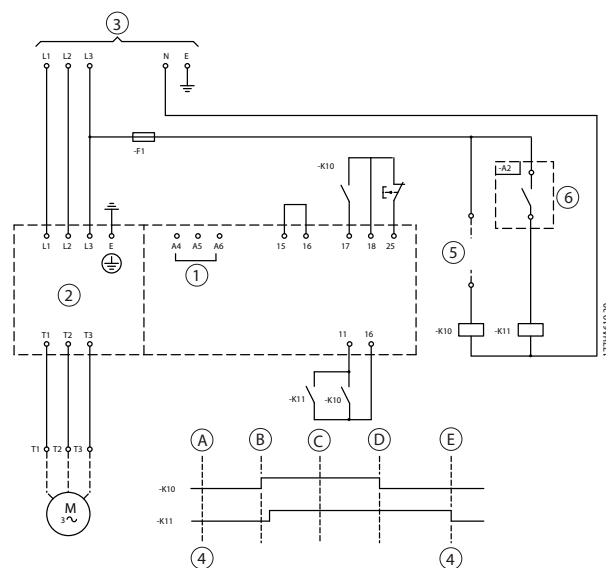

1	Управляющее напряжение	15, 16	Пуск
2	Клеммы подключения электродвигателя	17, 18	Останов
3	3-фазное питание	25, 18	Сброс
4	Отключение пускового устройства (отображается на экране устройства плавного пуска)	A	Выкл. (готовность)
5	Сигнал пуска (2, 3 или 4-пров.)	B	Пуск
6	Обнаружена нулевая скорость	C	Рабочий режим
7	Датчик нулевой скорости	D	Останов
		E	Нулевая скорость

Рисунок 5.14 Выключение функции торможения при останове с внешним датчиком нулевой скорости

Подробности настройки торможения постоянным током см. в *глава 5.4.5 Тормоз*.


## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании торможения пост. током подключите сетевое питание к устройству плавного пуска (входные клеммы L1, L2, L3) в прямой последовательности чередования фаз. Затем установите для *пар. 2-1 Phase Sequence (Чередование фаз)* значение *Positive only (Только положительные)*.

### 5.13 Плавное торможение

При высокоинерционных нагрузках MCD 500 можно настроить для плавного торможения. При таком применении MCD 500 эксплуатируется с контакторами прямого хода и торможения. По получении команды на пуск (кнопка S1) устройство плавного пуска закрывает контактор прямого хода (K1) и управляет двигателем в соответствии с заданными основными настройками двигателя.

При получении команды на останов (кнопка S2) устройство плавного пуска открывает контактор прямого хода (K1) и после задержки примерно 2–3 секунды (K1T) закрывает контактор торможения (K2). K12 также замыкается, чтобы активировать вспомогательные настройки двигателя, программируемые пользователем для получения желательных характеристик останова. Когда скорость двигателя приближается к нулю, внешний датчик нулевой скорости (A2) останавливает устройство плавного пуска и размыкает контактор торможения (K2).

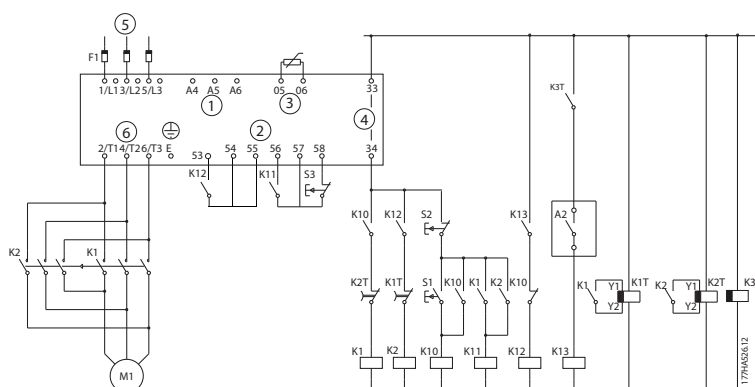

1	Управляющее напряжение (зависит от модели)	K10	Реле хода
2	Входы дистанционного управления	K11	Реле пуска
3	Вход термистора двигателя (только с РТС)	K12	Реле торможения
4	Выходы реле	K13	Реле датчика нулевой скорости
5	3-фазное питание	K1	Линейный контактор (ход)
6	Клеммы подключения электродвигателя	K2	Линейный контактор (торможение)
A2	Датчик нулевой скорости	K1T	Таймер задержки хода
S1	Контакт пуска	K2T	Таймер задержки торможения
S2	Контакт останова	K3T	Таймер задержки датчика нулевой скорости
S3	Контакт сброса		

Рисунок 5.15 Конфигурация плавного торможения

**Установки параметров:**

- Пар. 3-3 *Input A Function* (Функция входа А)
  - Значение *Motor Set Select* (Выбор набора двигателя) назначает вход А функции выбора двигателя.
  - Задайте рабочие характеристики пуска на основе основных настроек двигателя (группа параметров 1 *Primary Motor Settings* (Основные настройки двигателя)).
  - Задайте рабочие характеристики торможения на основе вспомогательных настроек двигателя (группа параметров 7 *Secondary Motor Set* (Вспомогательные настройки двигателя)).
- Пар. 4-7 *Relay C Function* (Relay C Function)
  - Выбор значения *Trip* (Отключение) назначает выходному реле С функцию отключения.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

Если при открытии контактора торможения K2 устройство плавного пуска отключается по частоте источника питания (пар. 16-5 *Frequency* (Частота)), измените значения параметров с 2-8 по 2-10.

**5.14 Двухскоростной двигатель**

Устройство MCD 500 может быть сконфигурировано для управления двухскоростными двигателями типа Dahlander с использованием контактора высокой скорости (K1), контактора низкой скорости (K2) и контактора «звезда» (K3).

**УВЕДОМЛЕНИЕ**


Двигатели с полюсно-амплитудной модуляцией (РАМ) изменяют скорость за счет изменения частоты статора с помощью конфигурации внешней обмотки. Устройства плавного пуска непригодны для использования с двухскоростными двигателями такого типа.

При получении команды на высокоскоростной пуск устройство плавного пуска замыкает контактор высокой скорости (K1) и контактор «звезда» (K3). Затем двигатель управляется в соответствии с основными настройками двигателя (параметры с 1-1 по 1-16).

Получив команду на низкоскоростной пуск, устройство плавного пуска замыкает контактор низкой скорости (K2). В результате закрывается вход А, и устройство плавного пуска управляет двигателем в соответствии со вспомогательными настройками двигателя (параметры с 7-1 по 7-16).

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

Если при устранении команды на высокоскоростной пуск (7) устройство плавного пуска отключается по частоте источника питания (16-5 *Frequency* (Частота)), измените значения параметров с 2-8 по 2-10.

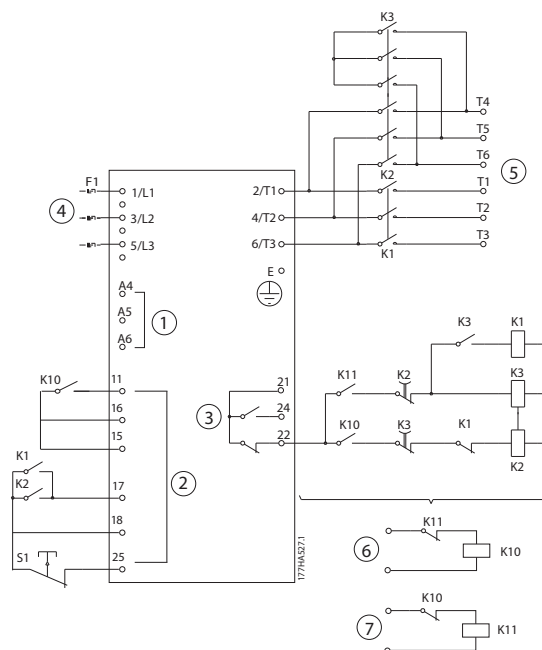

1	Управляющее напряжение	6	Вход дистанционного низкоскоростного пуска	K2	Линейный контактор (низкая скорость)
2	Входы дистанционного управления	7	Вход дистанционного высокоскоростного пуска	K3	Контактор «звезда» (высокая скорость)
3	Выходы реле	K10	Реле дистанционного пуска (низкая скорость)	S1	Контакт сброса
4	3-фазное питание	K11	Реле дистанционного пуска (высокая скорость)	21, 22, 24	Выход реле В
5	Клеммы подключения электродвигателя	K1	Линейный контактор (высокая скорость)		

Рисунок 5.16 Конфигурация с двухскоростным двигателем

## УВЕДОМЛЕНИЕ

Контакторы K2 и K3 должны быть механически сцеплены между собой.

### Установки параметров:

- Пар. 3-3 Input A Function (Функция входа A).
  - Значение *Motor Set Select* (Выбор набора двигателя) назначает вход A функции выбора двигателя.
  - С помощью параметров с 1-1 по 2-9 задайте рабочие характеристики высокой скорости.
  - С помощью параметров с 7-1 по 7-16 задайте рабочие характеристики низкой скорости.
- Пар. 4-4 Relay B Function (Функция реле B).
  - Выбор значения *Trip* (Отключение) назначает функцию отключения релейному выходу B.

## УВЕДОМЛЕНИЕ

Если при устранении команды на высокоскоростной пуск (7) устройство плавного пуска отключается по частоте источника питания (параметр 16-5 Frequency (Частота)), измените значения параметров с 2-9 по 2-10.

## 6 Режим работы

### 6.1 Способы управления

MCD 500 может управляться:

- с помощью кнопок местной панели управления на LCP (местное управление);
- через дистанционные входы (дистанционное управление);
- по сети последовательной связи.
- Местное управление работает только в режиме *ручного управления*.
- Дистанционное управление доступно только в режиме *автоматического управления*.
- В режиме *ручного управления* через сеть последовательной связи всегда отключено. Разрешение/запрещение команд пуска/останова по сети последовательной связи выполняется в режиме *автоматического управления* посредством изменения настроек параметра 3-2 *Comms in Remote* (Связь – дист. управ.).

MCD 500 можно также настроить для выполнения автопуска или автоостанова. Операция автоматического пуска/останова доступна только в режиме *автоматического управления*. В режиме *ручного управления* устройство плавного пуска игнорирует все настройки автоматического пуска/останова. Операция автоматического пуска/останова настраивается с помощью *параметров с 5-1 по 5-4*.

Переключение между *ручным* и *автоматическим* режимами выполняется посредством кнопок на LCP.

- [Hand On] (Ручной режим): запуск двигателя и переход в режим *ручного управления*;
- [Off] (Выкл.): остановите двигатель и войдите в режим *ручного управления*;
- [Auto On] (Автоматический режим): установите устройство плавного пуска в режим *автоматического управления*.
- [Reset] (Сброс): сброс отключения (только режим *ручного управления*).

Изменением *параметра 3-1 Local/Remote* (Местное/дистанционное управление) MCD 500 можно настроить только на местное или только дистанционное управление.

Если для *параметра 3-1 Local/Remote* (Местное/дистанционное управление) установлено значение *Remote Control Only* (Только местное управление), кнопка [Off] (Выкл.) не работает. Для останова двигателя используйте дистанционное управление или сеть последовательной связи.

	Режим ручного управления	Режим автоматического управления
Чтобы выполнить плавный пуск двигателя:	Нажмите [Hand On] (Ручной режим) на LCP.	Активируйте вход дистанционного пуска.
Чтобы выполнить останов двигателя:	Нажмите кнопку [Off] (Выкл.) на панели LCP.	Активируйте вход <i>дистанционного пуска</i> .
Чтобы выполнить сброс защитного отключения на устройстве плавного пуска:	Нажмите кнопку [Reset] (Сброс) на панели LCP.	Активируйте вход <i>дистанционного сброса</i> .
Операция автоматического пуска/останова.	Отключена.	Включена.

Таблица 6.1 Пуск, останов и сброс в режимах ручного и автоматического управления

Для останова двигателя выбегом независимо от настроек параметра 1-10 *Stop Mode* (Режим останова) одновременно нажмите кнопки [Off] (Выкл.) и [Reset] (Сброс). Устройство плавного пуска отключает питание двигателя и размыкает главный контактор; двигатель останавливается выбегом.

## УВЕДОМЛЕНИЕ

Функции торможения и фиксации частоты работают только при линейном подключении двигателей (см. глава 5.6 Эксплуатация по схеме «внутри треугольника»).

## 6.2 Работа и LCP

### 6.2.1 Режимы работы

В режиме *ручного управления*:

- Чтобы выполнить плавный пуск двигателя, нажмите [Hand On] (Ручной режим) на LCP.
- Для останова двигателя нажмите кнопку [Off] (Выкл.) на LCP.
- Для сброса защитного отключения на устройстве пуска нажмите [Reset] (Сброс) на LCP.
- Для останова двигателя выбегом независимо от настроек параметра *1-10 Stop Mode (Режим останова)* одновременно нажмите кнопки [Off] (Выкл.) и [Reset] (Сброс). Устройство плавного пуска отключает питание двигателя и размыкает главный контактор; двигатель останавливается выбегом.


В режиме *автоматического управления*:

- Чтобы выполнить плавный пуск двигателя, активируйте вход *дистанционного пуска*.
- Чтобы остановить двигатель, активируйте вход *дистанционного останова*.
- Для сброса защитного отключения на устройстве плавного пуска активируйте вход *дистанционного сброса*.

## УВЕДОМЛЕНИЕ

Функции торможения и фиксации частоты работают только при линейном подключении двигателей (см. глава 4.3.3 Монтаж по схеме «внутри треугольника»).

### 6.2.2 Панель LCP

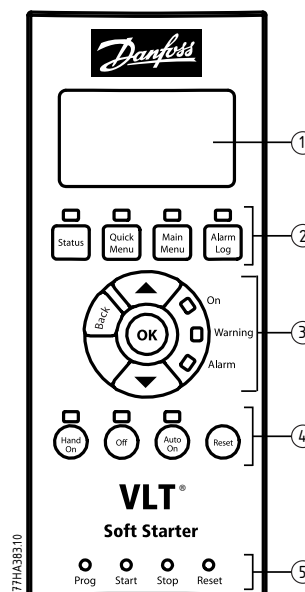

1	Дисплей на 4 строки для сведений о состоянии и программирования.
2	Кнопки управления дисплеем: [Status] (Состояние):возвращение к дисплею состояния. [Quick Menu] (Быстрое меню):открытие быстрого меню. [Main Menu] (Главное меню):открытие главного меню. [Alarm Log] (Журнал аварий):открытие журнала аварий
3	Кнопки навигации по меню: [Back] (Назад):выход из меню или параметра, либо отмена изменения параметра. [OK]:вход в меню или параметр, либо сохранение изменения параметра [▲]/[▼]: <ul style="list-style-type: none"> <li>• С помощью прокрутки перейдите к следующему или предыдущему меню или параметру.</li> <li>• Измените настройку текущего параметра.</li> <li>• Воспользуйтесь прокруткой, чтобы просмотреть экраны состояния.</li> </ul>
4	Кнопки местного управления устройством плавного пуска: [Hand On] (Ручной режим):запуск двигателя и переход в режим местного управления. [Off] (Выкл.):останов двигателя (действует только в режиме <i>местного управления</i> ). [Auto On] (Автоматический режим):установка режима <i>автоматического управления</i> для устройства плавного пуска. [Reset] (Сброс):сброс отключения (только режим <i>ручного управления</i> ).
5	Светодиоды состояния входов дистанционного управления.

Рисунок 6.1 Вид LCP



## 6.3 Дистанционно смонтированная LCP

Дистанционно смонтированная панель LCP может устанавливаться вместе с MCD 500. Панель управления LCP 501 может быть установлена для управления и контроля на расстоянии до 3 метров от устройства плавного пуска.

Управление и программирование устройства плавного пуска может осуществляться с дистанционно расположенной LCP или с LCP на устройстве плавного пуска. Оба терминала отображают одинаковую информацию.

Дистанционная LCP также позволяет копировать настройки параметров из одного устройства плавного пуска в другое.

### 6.3.1 Синхронизация LCP и устройства плавного пуска

Кабель DB9 может быть подсоединен к LCP или отсоединен от нее во время работы устройства плавного пуска.

При первом подключении LCP к устройству плавного пуска устройство копирует настройки своих параметров в LCP.

Обнар. новый терминал
-----------------------

Если панель LCP ранее использовалась вместе с MCD 500, выберите, копировать ли параметры из нее в устройство плавного пуска или из устройства плавного пуска в LCP.

Чтобы выбрать требуемое значение параметра:

1. Нажмите кнопки [▲] и [▼].

Выбранная опция окружена пунктирной линией.

2. Чтобы продолжить работу с меню *Copy parameters* (Копирование параметров), нажмите [OK].
  - 2a Display to Starter (Из терминала в устройство).
  - 2b Starter to Display (Из устройства в терминал).

Copy parameters (Копировать параметры)
Из терминала в устройство Из устройства в терминал

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Если версия ПО LCP отличается от версии ПО устройства плавного пуска, будет доступно только значение *Starter to Display* (С устройства пуска на дисплей).

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Во время синхронизации LCP активны только кнопки [▲], [▼], [OK] и [Off] (Выкл.).

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Во время работы устройства плавного пуска допускается снимать или заменять LCP. Нет необходимости отключать сетевое питание или управляющее напряжение.

## 6.4 Экран приветствия

При подаче управляющего напряжения устройство плавного пуска показывает экран приветствия

Готовность	S
Добро пожаловать	
1,05/2,0/1,13	
MCD5-0053-T5-G1-CV2	

Третья строка дисплея: версии ПО для дистанционной LCP, управляющее ПО, ПО модели.

Четвертая строка дисплея: номер модели изделия.

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Версия LCP показывается только если в момент подачи управляющего напряжения дистанционная панель LCP 501 подключена. Если дистанционная LCP отсутствует, отображаются только версии управляющего ПО и ПО модели.

## 6.5 Кнопки местного управления

Если параметру 3-1 *Local/Remote* (Местное/дистанционное управление) задано значение *LCL/RMT Anytime* (LCL/RMT в люб.врем.) или *LCL/RMT When OFF* (LCL/RMT при откл.), кнопки [Hand On] (Ручной режим) и [Auto On] (Автоматический режим) всегда активны. Если устройство плавного пуска находится в автоматическом режиме, нажатие кнопки [Hand On]

(Ручной режим) включает режим ручного управления и запускает двигатель.

Если для параметра 3-1 Local/Remote (Местное/дистанционное управление) установлено значение Remote Control Only (Только местное управление), кнопка [Off] (Выкл.) не работает. Для останова двигателя используйте дистанционное управление или сеть последовательной связи.

## 6.6 Дисплеи

На экране LCP отображается широкий спектр сведений о работе устройства плавного пуска. Чтобы перейти к экранам состояния, нажмите [Status] (Состояние), затем кнопками [▲] и [▼] выберите данные для отображения. Чтобы вернуться из меню к экранам состояния, многократно нажимайте кнопку [Back] (Назад) либо нажмите кнопку [Status] (Состояние). Доступная информация о состоянии.

- Контроль температуры/
- Программируемый экран (см. параметры с 8-2 по 8-5).
- Ток
- Частота
- Мощность двигателя
- Сведения о последнем пуске
- Дата и время
- Гистограмма проводимости SCR
- Графики эксплуатационных свойств.

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Здесь показаны экраны с заданными по умолчанию настройками.

#### 6.6.1 Экран контроля температуры (S1)

На экране отображается температура двигателя в процентах от совокупной теплоемкости. Кроме того отображается, какой набор данных двигателя используется.

Данный экран задан по умолчанию как экран состояния.

Готовность		S1
MS1	000.0A	000,0 кВт
	Осн. набор двигат.	
M1	000%	

#### 6.6.2 Программируемый экран (S2)

Программируемый пользователем экран устройства плавного пуска можно настроить для отображения важнейших сведений для конкретного применения. Сведения для отображения можно выбрать в параметрах с 8-2 по 8-5.

Готовность		S2
MS1	000.0A	000,0 кВт
	---коэф. мощности	
00000 ч		

#### 6.6.3 Средний ток (S3)

На экране отображаются средние значения тока по всем трем фазам.

Готовность		S3
MS1	000.0A	000,0 кВт
	0.0A	

#### 6.6.4 Экран контроля тока (S4)

На этом экране в режиме реального времени отображается линейный ток по каждой фазе.

Готовность		S4
MS1	000.0A	000,0 кВт
	Фазные токи	
000.0A	000.0A	000.0A

#### 6.6.5 Экран контроля частоты (S5)

На экране отображается частота электросети, измеренная устройством плавного пуска.

Готовность		S5
MS1	000.0A	000,0 кВт
	00,0 Гц	

#### 6.6.6 Экран мощности двигателя (S6)

На экране отображается мощность двигателя (в кВт, л. с. и кВт-А) и коэффициент мощности.

Готовность		S6
MS1	000.0A	000,0 кВт
000,0 кВт		0000HP
0000 кВт-А		---, - - коэф. мощности

### 6.6.7 Сведения о последнем пуске (S7)

На экран выводятся сведения о последнем по времени успешном пуске:

- длительность пуска в секундах;
- максимальное значение тока при пуске в процентах от тока полной нагрузки;
- расчетное повышение температуры двигателя.

Готовность	S7	
MS1	000.0A	000,0 кВт
Посл. пуск		000 с
000 % ТПН		ΔТемп 0%

Поступающая информация отображается на экране справа. Более ранние данные не сохраняются. Для анализа данных по производительности в прошлом можно приостановить процесс построения графика. Для приостановки или продолжения процесса построения графика нажмите и удерживайте кнопку [OK] больше 0,5 секунды.

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Устройство плавного пуска не собирает данные во время приостановки построения графика. Когда построение графика возобновляется, между старыми и новыми данными отображается небольшой разрыв.

6

### 6.6.8 Дата и время (S8)

На экране отображаются текущие системные дата и время (24-часовой формат). Сведения об установке даты и времени см. в разделе *глава 9.1 Установка даты и времени*.

Готовность	S8	
MS1	000.0A	000,0 кВт
	ГГГГ МММ ДД	
	ЧЧ:ММ:СС	

### 6.6.9 Гистограмма проводимости SCR

Гистограмма проводимости SCR отображает уровень проводимости по каждой фазе.



Рисунок 6.2 Гистограмма

### 6.6.10 Графики эксплуатационных свойств

MCD 500 позволяет отображать следующие рабочие характеристики в режиме реального времени:

- Ток
- Температура двигателя.
- Мощность двигателя, кВт.
- Полная мощность двигателя, кВА.
- Коэффициент мощности двигателя.

## 7 Программирование

Меню программирования доступны в любое время, в т. ч. и при работающем устройстве плавного пуска. Все изменения вступают в силу немедленно.

### 7.1 Управление доступом

Чтобы предотвратить просмотр или изменение значений параметров пользователями, не имеющими на это права, критически важные параметры (группа параметров *15 Restricted Parameters (Параметры с ограниченным доступом)* и выше) защищены кодом доступа из четырех цифр.

При попытках открыть защищенную группу параметров, LCP запрашивает код доступа. Код доступа запрашивается один раз за сеанс программирования, а полномочия сохраняются до закрытия меню.

Чтобы ввести код доступа:

1. Нажмите [Back] (Назад) и [OK], чтобы выбрать символ.
2. Для изменения значения параметра используются кнопки [▲] и [▼].
3. Когда все четыре цифры соответствуют коду доступа, нажмите [OK].

Перед продолжением операции на экран LCP выводится запрос подтверждения.

Ввести код доступа ####	
	OK
Доступ получен SUPERVISOR	

Код доступа изменяется с помощью параметра *15-1 Access Code (Код доступа)*.

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Использование моделей защиты и выходных сигналов также защищено кодом доступа. Сброс счетчиков и тепловой модели можно просматривать без ввода кода доступа, но для выполнения сброса код доступа необходим.

По умолчанию задан код доступа 0000.

Чтобы предотвратить изменение значений параметров пользователями, меню можно заблокировать. Для параметра *15-2 Adjustment Lock (Блокировка настройки)* можно задать следующие значения блокировки

настройки: *Read & Write (Чтение/Запись)*, *Read Only (Только чтение)* и *No Access (Доступ запрещен)*.

Если при включенной блокировке настройки пользователь попытается изменить значение параметра или войти в главное меню, на экран выводится сообщение об ошибке:

Доступ запрещен Блокир. настр. вкл.
--

### 7.2 Быстрое меню

Кнопка [Quick Menu] (Быстрое меню) обеспечивает доступ к меню, позволяющим настраивать устройство плавного пуска для простых применений.

#### 7.2.1 Быстрая настройка

Быстрая настройка обеспечивает доступ к часто используемым параметрам, позволяя пользователю настроить устройство плавного пуска в соответствии с требованиями к применению. Сведения об отдельных параметрах см. в *глава 8 Описание параметров*.

<b>1</b>	<b>Primary Mtr Set (Осн. набор параметров двигателя)</b>
1-1	Motor FLC (ТПН двигателя)
1-3	Start Mode (Режим пуска)
1-4	Current Limit (Предел по току)
1-5	Initial Current (Начальный ток)
1-6	Start Ramp Time (Время изменения скорости при пуске)
1-9	Excess Start Time (Макс. время пуска)
1-10	Stop Mode (Режим останова)
1-11	Stop Time (Время останова)
<b>2</b>	<b>Protection (Защита)</b>
2-1	Phase sequence (Чередование фаз)
2-4	Недостаточный ток
2-5	Undercurrent Dly (Задержка пониженного тока)
2-6	Inst Overcurrent (Мгновенная перегрузка по току)
2-7	Inst Overcurrent Dly (Задержка мгновенной перегрузки по току)
<b>3</b>	<b>Inputs (Входы)</b>
3-3	Input A Function (Вход А: функция)
3-4	Input A Name (Вход А: имя)
3-5	Input A Trip (Вход А: отключение)
3-6	Input A Trip Dly (Вход А: задержка отключения)
3-7	Input A Initial Dly (Вход А: исходная задержка)
<b>4</b>	<b>Outputs (Выходы)</b>
4-1	Relay A Function (Реле А: функция)
4-2	Relay A On Delay (Реле А: задержка включения)

1	Primary Mtr Set (Осн. набор параметров двигателя)
4-3	Relay A Off Delay (Реле A: задержка выключения)
4-4	Relay B Function (Реле B: функция)
4-5	Relay B On Delay (Реле B: задержка включения)
4-6	Relay B Off Delay (Реле B: задержка выключения)
4-7	Relay C Function (Реле C: функция)
4-8	Relay C On Delay (Реле C: задержка включения)
4-9	Relay C Off Delay (Реле C: задержка выключения)
4-10	Low Current Flag (Сигн. понижен. тока)
4-11	High Current Flag (Сигн. повышен. тока)
4-12	Motor Temp Flag (Сигнал температуры двигателя)
5	Start/Stop Timers (Таймеры пуска/останова)
5-1	Auto-Start Type (Автозапуск: тип)
5-2	Auto-Start Time (Автозапуск: время)
5-3	Auto-Stop Type (Автостоп: тип)
5-4	Auto-Stop Time (Автостоп: время)
8	Display (Дисплей)
8-1	Language (Язык)
8-2	User Scrn Top L (Экран, сверху слева)
8-3	User Scrn Top R (Экран, сверху справа)
8-4	User Scrn Btm L (Экран, снизу слева)
8-5	User Scrn Btm R (Экран, снизу справа)

Таблица 7.1 Параметры в быстром меню

## 7.2.2 Примеры настройки для различных применений

Меню прикладных наборов параметров упрощает настройку устройства плавного пуска для типовых способов применения. Устройство плавного пуска выбирает параметры, существенные для конкретного применения, и предлагает стандартные значения. Каждый параметр можно отрегулировать в соответствии с конкретными требованиями.

Предлагаемые значения на дисплее выделяются подсветкой. Значения, помеченные значком ►, являются загруженными значениями.

Для параметра 1-1 Motor FLC (ТПН двигателя) всегда задавайте значение тока полной нагрузки, указанное на паспортной табличке двигателя. Предлагаемое значение ТПН двигателя является минимальным уровнем ТПН устройства пуска.

### Центробежный насос

Ток полной нагрузки двигателя	
Режим пуска	Адапт. управление
Профиль адаптивного пуска	Раннее ускорение
Время изменения скорости при пуске	10 с
Режим останова	Адапт. управление
Профиль адаптивного останова	Позднее замедление
Время останова	15 с

Таблица 7.2 Предлагаемые значения для применений с центробежными насосами

### Погружной насос

Ток полной нагрузки двигателя	
Start Mode (Режим пуска)	Адапт. управление
Профиль адаптивного пуска	Раннее ускорение
Время изменения скорости при пуске	5 с
Режим останова	Адапт. управление
Профиль адаптивного останова	Позднее замедление
Время останова	5 с

Таблица 7.3 Предлагаемые значения для применений с погружными насосами

### Вентилятор с демпфером

Ток полной нагрузки двигателя	
Start Mode (Режим пуска)	Постоянный ток
Предел по току	350%

Таблица 7.4 Предлагаемые значения для применений вентилятора с демпфером

### Вентилятор без демпфера

Ток полной нагрузки двигателя	
Start Mode (Режим пуска)	Адапт. управление
Профиль адаптивного пуска	Постоянное ускор.
Время изменения скорости при пуске	20 с
Макс. время пуска	30 с
Время блокир. ротора	20 с

Таблица 7.5 Предлагаемые значения для применений вентилятора без демпфера

## Винтовой компрессор

Ток полной нагрузки двигателя	
Start Mode (Режим пуска)	Постоянный ток
Время изменения скорости при пуске	5 с
Предел по току	400%

Таблица 7.6 Предлагаемые значения для применений с винтовыми компрессорами

## Поршневой компрессор

Ток полной нагрузки двигателя	
Start Mode (Режим пуска)	Постоянный ток
Время изменения скорости при пуске	10 с
Предел по току	450%

Таблица 7.7 Предлагаемые значения для применений с поршневыми компрессорами

## конвейер

Ток полной нагрузки двигателя	
Start Mode (Режим пуска)	Постоянный ток
Время изменения скорости при пуске	5 с
Предел по току	400%
Режим останова	Адапт. управление
Профиль адаптивного останова	Постоянное замедл.
Время останова	10 с

Таблица 7.8 Предлагаемые значения для применений с конвейерами

## Конусная дробилка

Ток полной нагрузки двигателя	
Start Mode (Режим пуска)	Постоянный ток
Время изменения скорости при пуске	10 с
Предел по току	400%
Макс. время пуска	30 с
Время блокир. ротора	20 с

Таблица 7.9 Предлагаемые значения для применений с конусными дробилками

## Челюстная дробилка

Ток полной нагрузки двигателя	
Start Mode (Режим пуска)	Постоянный ток
Время изменения скорости при пуске	10 с
Предел по току	450%
Макс. время пуска	40 с
Время блокир. ротора	30 с

Таблица 7.10 Предлагаемые значения для применений с челюстными дробилками

## 7.2.3 Регистрация данных

Для просмотра рабочих характеристик на диаграммах в режиме реального времени откройте меню *Loggings* (Регистрация).

- Current (%ТПН) (Ток (%ТПН)).
- Motor Temp (%) (Двиг.: темпер. (%)).
- Motor kW (%) (Двигатель, кВт (%)).
- Motor kVA (%) (Двиг., кВА (%)).
- Motor pf. (Коеф. мощности двигателя)

Поступающая информация отображается на экране справа. Для анализа данных можно приостановить процесс построения графика. Для этого следует нажать и удерживать кнопку [OK]. Для повторного запуска процесса нажмите и удерживайте кнопку [OK].

## 7.3 Главное меню

Кнопка [Main Menu] (Главное меню) обеспечивает доступ к меню, позволяющим настраивать устройство плавного пуска для сложных применений и наблюдать за его работой.

### 7.3.1 Параметры

Меню параметров позволяет просматривать и изменять все программируемые параметры управления работой устройством плавного пуска.

Чтобы открыть меню *параметров*, нажмите кнопку [Main Menu] (Главное меню) и выберите *Parameters* (Параметры).

#### Навигация по меню параметров:

- для прокрутки групп параметров нажмите [▲] или [▼].
- для просмотра параметров в группе нажмите кнопку [OK].
- для возвращения на прежний уровень нажмите [Back] (Назад).
- для выхода из меню *параметров* нажмите [Back] (Назад).

#### Изменение значения параметра

- Прокрутите до нужного параметра и нажмите [OK] для перехода в режим редактирования.
- Для изменения значения параметра используйте кнопки [▲] и [▼].
- Для сохранения изменений нажмите [OK]. Отображенное на дисплее значение сохраняется, а LCP возвращается к списку параметров.
- Для отмены изменений нажмите [Back] (Назад). LCP отображает список параметров без сохранения изменений.

### 7.3.2 Быстрый вызов параметра

В MCD 500 также реализована возможность быстрого вызова параметров, позволяющая обращаться к ним прямо из меню *параметров*.

- Для входа в меню быстрого вызова параметров 3 секунды удерживайте кнопку [Main Menu] (Главное меню).
- Чтобы выбрать группу параметров, нажимайте кнопки [▲] или [▼].
- Для перемещения курсора нажмите [OK] или [Back] (Назад).
- Для выбора номера параметра нажимайте [▲] или [▼].

Быстрый вызов параметра
Введите номер параметра 01-01

### 7.3.3 Список параметров

1	<b>Primary Mtr Set (Осн. набор параметров двигателя)</b>	4	<b>Outputs (Выходы)</b>	7-12	Adaptv Ctrl Gain-2 (Коеф. адапт. управл. 2)
1-1	Motor FLC (ТПН двигателя)	4-1	Relay A Function (Реле A: функция)	7-13	Adaptv Start Prof-2 (Профиль адапт. пуска 2)
1-2	Locked Rotor Time (Время блокир. ротора)	4-2	Relay A On Delay (Реле A: задержка включения)	7-14	Adaptv Stop Prof-2 (Профиль адапт. останова 2)
1-3	Start Mode (Режим пуска)	4-3	Relay A Off Delay (Реле A: задержка выключения)	7-15	Brake Torque-2 (Тормозной момент 2)
1-4	Current Limit (Предел по току)	4-4	Relay B Function (Реле B: функция)	7-16	Brake Time 2 (Время торм. 2)
1-5	Initial Current (Начальный ток)	4-5	Relay B On Delay (Реле B: задержка включения)	8	<b>Display (Дисплей)</b>
1-6	Start Ramp Time (Время изменения скорости при пуске)	4-6	Relay B Off Delay (Реле B: задержка выключения)	8-1	Language (Язык)
1-7	Kick start Level (Уровень форсированного пуска)	4-7	Relay C Function (Реле C: функция)	8-2	User Scrn Top L (Экран, сверху слева)
1-8	Kick start Time (Время форсированного пуска)	4-8	Relay C On Delay (Реле C: задержка включения)	8-3	User Scrn Top R (Экран, сверху справа)
1-9	Excess Start Time (Макс. время пуска)	4-9	Relay C Off Delay (Реле C: задержка выключения)	8-4	User Scrn Btm L (Экран, снизу слева)
1-10	Stop Mode (Режим останова)	4-10	Low Current Flag (Сигн. понижен. тока)	8-5	User Scrn Btm R (Экран, снизу справа)
1-11	Stop Time (Время останова)	4-11	High Current Flag (Сигн. повышен. тока)	8-6	Graph Timebase (График, ось времени)
1-12	Adaptv Control Gain (Коеф. адапт. управл.)	4-12	Motor Temp Flag (Сигнал температуры двигателя)	8-7	Graph Max Adj (График, максимум)
1-13	Adaptv Start Profile (Профиль адаптивного пуска)	4-13	Analog Output A (Аналог. выход A)	8-8	Graph Max Adj (График, максимум)
1-14	Adaptv Stop Profile (Профиль адаптивного останова)	4-14	Analog A Scale (Ан. вых. A: шкала)	8-9	Mains Ref Volt (Опорное напряж. сети)
1-15	Brake torque (Тормозной момент)	4-15	Analog A Max Adj (Ан. вых. A: макс. регулировка)	15	<b>Restrict Paramtr (Огранич. параметр)</b>
1-16	Brake Time (Время торможения)	4-16	Analog A Min Adj (Ан. вых. A: мин. регулировка)	15-1	Access Code (Код доступа)
2	<b>Protection (Защита)</b>	5	<b>Start/Stop Timers (Таймеры пуска/останова)</b>	15-2	Adjustment Lock (Блокировка настройки)
2-1	Phase sequence (Чередование фаз)	5-1	Auto-Start Type (Автозапуск: тип)	15-3	Emergency Run (Аварийная работа)
2-2	Current Imbalance (Дисбаланс тока)	5-2	Auto-Start Time (Автозапуск: время)	15-4	Current Calibrat (Калибровка тока)
2-3	Current Imbal Dly (Задержка при дисбалансе тока)	5-3	Auto-Stop Type (Автостоп: тип)	15-5	Main Cont Time (Время главн. контактора)
2-4	Недостаточный ток	5-4	Auto-Stop Time (Автостоп: время)	15-6	Bypass Cont Time (Время обвод. контактора)
2-5	Undercurrent Dly (Задержка пониженного тока)	6	<b>Auto-Reset (Автосброс)</b>	15-7	Motor Connection (Подключение двигателя)
2-6	Inst Overcurrent (Мгновенная перегрузка по току)	6-1	Auto-Reset Action (Автосброс: действие)	15-8	Jog Torque (Крутящий момент фиксации частоты)
2-7	Inst Overcurrent Dly (Задержка мгновенной перегрузки по току)	6-2	Maximum Resets (Макс. число сбросов)	16	<b>Protection Action (Действие защиты)</b>



2-8	Frequency Check (Проверка частоты)	6-3	Reset Dly Grp A & B (Задерж. сбросов групп А и В)	16-1	Motor Overload (Перегрузка двигателя)
2-9	Freq Variation (Отклонение частоты)	6-4	Reset Delay Grp C (Задерж. сброса гр. С)	16-2	Current Imbalance (Дисбаланс тока)
2-10	Frequency Delay (Задержка по частоте)	7	<b>Secondary Mtr Set (Вспом. набор параметров двигателя)</b>	16-3	Недостаточный ток
2-11	Restart Delay (Запаздывание повторного пуска)	7-1	Motor FLC-2 (Ток полной нагрузки двигателя 2)	16-4	Inst Overcurrent (Мгновенная перегрузка по току)
2-12	Motor Temp Check (Проверк. темп. двиг.)	7-2	Lock Rotor Time-2 (Время блокировки ротора 2)	16-5	Frequency (Частота)
3	<b>Входы</b>	7-3	Start Mode-2 (Режим пуска 2)	16-6	Heat sink Overtemp (Перегрев радиатора)
3-1	Local/Remote (Местное/ дистанционное управление)	7-4	Current Limit-2 (Предел по току 2)	16-7	Excess Start Time (Макс. время пуска)
3-2	Comms in Remote (Связь – дист. управл.)	7-5	Initial Crnt-2 (Начальный ток 2)	16-8	Input A Trip (Вход А: отключение)
3-3	Input A Function (Вход А: функция)	7-6	Start Ramp-2 (Время изменения скорости при пуске 2)	16-9	Motor Thermistor (Термистор двигателя)
3-4	Input A Name (Вход А: имя)	7-7	Kick start Lvl-2 (Форсированный пуск, уровень 2)	16-10	Starter Comms (Связь пускового устройства)
3-5	Input A Trip (Вход А: отключение)	7-8	Kick start Time-2 (Время форсированного пуска 2)	16-11	Network Comms (Связь по сети)
3-6	Input A Trip Dly (Вход А: задержка отключения)	7-9	Excess Strt Time-2 (Макс. время пуска 2)	16-12	Battery/clock (Батарея/часы)
3-7	Input A Initial Dly (Вход А: исходная задержка)	7-10	Stop Mode-2 (Режим останова 2)	16-13	Low control volts (Низк. управл. напряж.)
3-8	Remote Reset Logic (Логика дистанционного сброса)	7-11	Stop Time-2 (Время останова 2)		

## 8 Описание параметров

### 8.1 Основные настройки двигателя

#### УВЕДОМЛЕНИЕ

Заданные по умолчанию настройки помечены значком \*.

Описанные в этом разделе параметры служат для настройки устройства плавного пуска в соответствии с особенностями двигателя. Эти параметры отражают рабочие характеристики двигателя и позволяют устройству плавного пуска моделировать температуру двигателя.

#### УВЕДОМЛЕНИЕ

Параметр 1-2 *Locked Rotor Time (Время заблокированного ротора)* определяет ток отключения защиты двигателя от перегрузки. Настройки этого параметра по умолчанию обеспечивают защиту двигателя от перегрузки:

- Класс 10.
- Ток отключения 105 % от FLA или аналогичные значения.

#### 1-1 Motor FLC (ТПН двигателя)

Опция:      Функция:

Зависит от модели	Сопоставляет устройство плавного пуска с током полной нагрузки подключенного двигателя. Задавайте номинал тока полной нагрузки (ТПН), указанный на паспортной табличке двигателя. <b>УВЕДОМЛЕНИЕ</b> Настройки для этого параметра задают основу для расчета всех настроек защиты, рассчитываемых по току.
-------------------	--

#### 1-2 Время блокир. ротора

Диапазон:      Функция:

10 с*	[0:01–2:00 (мин:с)]	Задаёт максимальную длительность времени, в течение которого двигатель может работать при токе заблокированного ротора из холодного состояния и до достижения максимальной температуры. Устанавливается в соответствии с техническим описанием двигателя.
-------	---------------------	---

#### 1-3 Start Mode (Режим пуска)

Опция:      Функция:

	Выбирает режим плавного пуска. Подробнее см. в глава 5.3 Режимы пуска.
Постоянный ток*	
Адапт. управление	

#### 1-4 Предел по току

Диапазон:      Функция:

350%*	[100–600 % ТПН]	Задаёт предельный ток (в процентах от тока полной нагрузки двигателя) для плавного пуска с током постоянной величины и постепенно возрастающим током. Подробнее см. в глава 5.3 Режимы пуска.
-------	-----------------	---

#### 1-5 Начальный ток

Диапазон:      Функция:

350%*	[100–600 % ТПН]	Задаёт уровень начального пускового тока (в процентах от тока полной нагрузки двигателя) для пуска с постепенным нарастанием тока. Величину следует определять так, чтобы двигатель начал разгон сразу после инициирования пуска. Если постепенное нарастание тока при пуске не требуется, задайте начальный ток равным пределу по току. Подробнее см. в глава 5.3 Режимы пуска.
-------	-----------------	--

#### 1-6 Время изменения скорости при пуске

Диапазон:      Функция:

10 с*	[1–180 с]	Назначает совокупное время пуска при использовании адаптивного управления или время изменения тока (при пуске от начального тока до предельного тока). Подробнее см. в глава 5.3 Режимы пуска.
-------	-----------	--

# 1-7 Уровень форсированного пуска

Диапазон: Функция:

500%*	[100–700 % ТПН]	<p>Задаёт уровень тока форсированного пуска.</p> <p><b>⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b></p> <p>Форсированный пуск подвергает механическое оборудование воздействию повышенных уровней крутящего момента. Перед использованием этой функции убедитесь, что двигатель, нагрузка и муфты выдержат дополнительный крутящий момент.</p>
-------	-----------------	---

# 1-8 Время форсированного пуска

Диапазон: Функция:

0000 мс*	[0–2000 мс]	<p>Устанавливает длительность форсированного пуска. Значение «0» отключает форсированный пуск. Подробнее см. в глава 5.3 Режимы пуска.</p> <p><b>⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b></p> <p>Форсированный пуск подвергает механическое оборудование воздействию повышенных уровней крутящего момента. Перед использованием функции убедитесь, что двигатель, нагрузка и муфты выдержат дополнительный крутящий момент.</p>
----------	-------------	--

# 1-9 Макс. время пуска

Диапазон: Функция:

		<p>Максимальное время пуска — максимальный период времени, в течение которого MCD 500 пытается запустить двигатель. Если двигатель не набирает полную скорость в заданное время, пускатель отключается. Задайте несколько более длинный период, нежели требуется для обычного корректного пуска. Значение «0» отключает защиту макс. времени пуска.</p>
20 с*	[0:00–4:00 (мин:с)]	<p>Установить согласно условиям работы.</p>

# 1-10 Режим останова

Опция: Функция:

		<p>Задаёт режим останова. Подробнее см. в глава 5.4 Режимы останова.</p>
Останов выбегом*		
Плавный останов с TVR		
Адапт. управление		
Тормоз		

# 1-11 Время останова

Диапазон: Функция:

0 с*	[0:00–4:00 (мин:с)]	<p>Задаёт время плавного останова двигателя с изменением напряжения по времени или адаптивным управлением. Если установлен главный контактор, он должен оставаться замкнутым до конца времени останова. Для управления главным контактором используйте программируемый выход, настроенный на работу. При применении тормоза задаёт совокупное время останова. Подробнее см. в глава 5.4 Режимы останова.</p>
------	---------------------	--

# 1-12 Коэф. адапт. управл.

Диапазон: Функция:

75%*	[1–200%]	<p>Регулирует функционирование адаптивного управления. Данная установка касается управления на пуске и останове.</p> <p><b>УВЕДОМЛЕНИЕ</b></p> <p>Рекомендуется не изменять заданное по умолчанию значение коэффициента, если адаптивное управление функционирует удовлетворительно. Если двигатель слишком быстро разгоняется или замедляется в конце пуска или останова, следует увеличить коэффициент на 5–10 %. Если во время пуска или останова отмечаются колебания скорости двигателя, слегка уменьшите коэффициент.</p>
------	----------	---

# 1-13 Профиль адаптивного пуска

Опция: Функция:

		<p>Указывает профиль, который устройство плавного пуска будет использовать для плавного пуска при использовании адаптивного управления. Подробнее см. в глава 5.4 Режимы останова.</p>
Раннее ускорение		
Постоянное ускор.*		
Позднее ускорение		

## 1-14 Профиль адаптивного останова

Опция:	Функция:
	Указывает профиль, который устройство плавного пуска будет использовать для плавного останова при использовании адаптивного управления. Подробнее см. в глава 5.4 Режимы останова.
Раннее замедление	
Постоянное замедл.*	
Позднее ускорение	

## 8.1.1 Тормоз

Для активного замедления двигателя функция торможения применяет инъекцию постоянным током. Подробнее см. в глава 5.4 Режимы останова.

## 1-15 Тормозной момент

Диапазон:	Функция:
20%* [20–100%]	Назначает величину тормозного момента, которую устройство плавного пуска будет применять для замедления двигателя.

## 1-16 Время торможения

Диапазон:	Функция:
1 с* [1–30 с]	<p>Задаёт продолжительность запитки постоянным током во время останова с торможением.</p> <p><b>УВЕДОМЛЕНИЕ</b></p> <p>Этот параметр применяется в сочетании с параметром 1-11 Stop Time (Время останова). Для получения дополнительной информации см. глава 8.1.1 Тормозглава 5.4 Режимы останова.</p>

## 8.2 Защита

## 2-1 Чередувание фаз

Опция:	Функция:
	Указывает, какие чередования фаз устройство плавного пуска разрешает при пуске. В ходе предпусковых проверок устройство плавного пуска insпектирует последовательность фаз на входных клеммах. Если фактическая последовательность не совпадает с выбранной, устройство плавного пуска отключается.
Любая последовательность*	
Только положительные	
Только отрицательные	

## 8.2.1 Дисбаланс тока

Устройство плавного пуска может быть настроено на отключение в случае, если токи по трем фазам отличаются друг от друга на величины, превышающие заданное значение. Дисбаланс рассчитывается как разница между самыми высокими и самыми низкими токами по всем 3 фазам и выражается в процентах самого высокого тока.

Во время пусков и остановов чувствительность выявления дисбаланса тока снижается на 50 %.

## 2-2 Дисбаланс тока

Диапазон:	Функция:
30%* [10–50%]	Задаёт уставку отключения для защиты от дисбаланса тока.

## 2-3 Задержка при дисбалансе тока

Диапазон:	Функция:
3 с* [0:00–4:00 (мин:с)]	Замедляет реакцию устройства плавного пуска на дисбаланс тока, что позволяет избежать отключения из-за моментальных колебаний.

## 8.2.2 Недостаточный ток

Устройство плавного пуска может быть настроено на отключение в случае, если во время работы двигателя средний ток по всем трем фазам падает ниже заданного уровня.

## 2-4 Недостаточный ток

Диапазон:	Функция:
20%* [0–100%]	Задаёт уставку на отключение для защиты от нижнего лимита тока в процентах от тока полной нагрузки двигателя. Установите на уровне между нормальным рабочим диапазоном двигателя и током намагничивания двигателя (без нагрузки), обычно составляющего от 25 % до 35 % тока полной нагрузки. Значение «0%» отключает защиту от минимального тока.

## 2-5 Задержка пониженного тока

Диапазон:	Функция:
5 с* [0:00–4:00 (мин:с)]	Замедляет реакцию устройства плавного пуска на недостаточный ток, позволяя избежать отключений из-за моментальных колебаний.

### 8.2.3 Мгновенная перегрузка по току

Устройство плавного пуска может быть настроено на отключение в случае, если во время работы двигателя средний ток по всем трем фазам превышает заданный уровень.

#### 2-6 Мгновенная перегрузка по току

Диапазон:	Функция:
400%* [80–600 % ТПН]	Задаёт уставку отключения для защиты от мгновенных перегрузок по току в процентах от тока полной нагрузки двигателя.

#### 2-7 Задержка мгновенной перегрузки по току

Диапазон:	Функция:
0 с* [0:00–1:00 (мин:с)]	Замедляет реакцию устройства плавного пуска на перегрузки по току, что позволяет избежать отключения из-за моментальных перегрузок.

### 8.2.4 Отключение из-за частоты

Во время эксплуатации устройство плавного пуска постоянно контролирует частоту сети электроснабжения и может быть настроен для отключения в случаях, когда частота выходит за пределы заданного допуска.

#### 2-8 Проверка частоты

Опция:	Функция:
	Определяет, когда устройство плавного пуска отслеживает вероятные отключения из-за частоты.
Do not Check (Не проверять)	
Start Only (Только пуск)	
Start/Run (Запуск/Работа)*	
Run Only (Только работа)	

#### 2-9 Изменение частоты

Опция:	Функция:
	Служит для выбора приемлемого для устройства плавного пуска допуска изменения частоты.
±2 Гц	
±5 Гц*	
±10 Гц	
±15 Гц	

#### 2-10 Задержка по частоте

Диапазон:	Функция:
1 с* [0:01–4:00 (мин:с)]	Замедляет реакцию устройства плавного пуска на отклонения частоты от нормы, позволяя избежать отключения из-за моментальных колебаний.

#### 2-10 Задержка по частоте

Диапазон: Функция:

	<b>УВЕДОМЛЕНИЕ</b> Если частота электросети падает ниже 35 Гц или поднимается выше 75 Гц, устройство плавного пуска немедленно отключается.
--	--

#### 2-11 Запаздывание повторного пуска

Диапазон: Функция:

10 с*	[00:01–60:00 (мин:с)]	Устройство плавного пуска можно настроить на соблюдение задержки между концом останова и началом очередного пуска. На протяжении задержки на дисплей выводится время, остающееся до момента, когда можно будет предпринять попытку нового пуска.
		<b>УВЕДОМЛЕНИЕ</b> Задержка повторного пуска измеряется с конца каждого останова. Изменения значения задержки вступают в силу после следующего останова.

#### 2-12 Проверка температуры двигателя

Опция: Функция:

	Указывает, будет ли устройство плавного пуска проверять, достаточна ли тепловая мощность двигателя для успешного пуска. Устройство плавного пуска сравнивает расчетную температуру двигателя с величиной нагрева двигателя при прошлом пуске. Устройство плавного пуска продолжает работу, только если двигатель достаточно остыл для успешного пуска.
Do not Check (Не проверять)*	
Check (Проверить)	

## 8.3 Входы

#### 3-1 Местное/дистанционное управление

Опция: Функция:

	Указывает, когда кнопки [Auto On] (Автоматический режим) и [Hand On] (Ручной режим) могут использоваться для переключения между режимами <i>ручного</i> и <i>автоматического управления</i> .
Мест/ДУ влюб. время*	Между местным и дистанционным управлением можно переключаться в любое время.
Local Control Only (Только местное управление)	Все дистанционные входы отключены.

### 3-1 Местное/дистанционное управление

**Опция:**
**Функция:**

Remote Control Only (Только дистанционное управление)	Кнопки [Hand On] (Ручной режим) и [Auto On] (Автоматический режим) отключены.
--	---

### 3-2 Связь – дист. управл.

**Опция:**
**Функция:**

	Указывает, будет ли устройство плавного пуска в режиме <i>дистанционного управления</i> принимать команды на пуск и останов из сети последовательной связи. Всегда разрешены следующие команды: <ul style="list-style-type: none"> <li>Форсированное отключение по каналам связи</li> <li>Местное/дистанционное управление</li> <li>Тестовый пуск</li> <li>Сброс</li> </ul>
Disable Ctrl in RMT (Отключить управление в RMT)	
Enable Ctrl in RMT (Включить управление в RMT)*	

### 3-3 Вход А: функция

**Опция:**
**Функция:**

	Служит для выбора функции входа А.
Motor Set Select (Выбор набора параметров двигателя)*	Устройство плавного пуска можно сконфигурировать с двумя отдельными наборами данных двигателя. Основные данные двигателя программируются с помощью параметров с 1-1 по 1-16. Дополнительные данные двигателя задаются параметрами с 7-1 по 7-16. Чтобы использовать дополнительные данные двигателя, в этом параметре должен быть задан вариант <i>Motor Set Select</i> (Выбор набора параметров двигателя), а клеммы 11, 16 должны быть замкнуты в момент, когда подается команда на пуск. Устройство плавного пуска проверяет, какие данные двигателя применить при пуске, и использует эти данные на протяжении всего цикла пуска/останова.
Input Trip (N/O) (Отключение по входу (нормально разомкнутый контакт))	Вход А может использоваться для отключения устройства плавного пуска. Если для этого параметра выбран вариант <i>Input Trip (N/O)</i> (Отключение по входу (нормально разомкнутый

### 3-3 Вход А: функция

**Опция:**
**Функция:**

	контакт)), закрытый контур на клеммах 11, 16 отключает устройство плавного пуска (параметры с 3-5 по 3-7).
Input Trip (N/C) (Отключение по входу (нормально замкнутый контакт))	Если для этого параметра выбран вариант <i>Input Trip (N/O)</i> (Отключение по входу (нормально замкнутый контакт)), закрытый контур на клеммах 11, 16 отключает устройство плавного пуска (параметры с 3-5 по 3-7).
Выбор местного/дистанционного управления	Вход А может использоваться для выбора между местным и дистанционным управлением, не прибегая к кнопкам на панели LCP. При разомкнутом входе устройство плавного пуска работает в режиме местного управления и может управляться посредством LCP. При закрытом входе устройство плавного пуска находится в режиме дистанционного управления. Кнопки [Hand On] (Ручной режим) и [Auto on] (Автоматический режим) отключаются, а устройство плавного пуска игнорирует любые команды выбора местного/дистанционного управления из сети последовательной связи. Чтобы вход А мог использоваться для переключения между местным и дистанционным управлением, в параметре 3-1 <i>Local/Remote</i> (Местное/дистанционное управление) выберите значение <i>LCL/RMT Anytime</i> (Мст./Дст. в люб. врем).
Emergency Run (Аварийная работа)	В режиме аварийной работы устройство плавного пуска продолжает работать пока не будет остановлено, игнорируя любые отключения и предупреждения (подробнее см. пар. 15-3 <i>Emergency Run</i> (Режим авар. работы)). Замыкание контура на клеммах 11, 16 инициирует режим аварийной работы. Размыкание контура завершает аварийную работу и устройство плавного пуска останавливает двигатель.
Starter disable (Отключение пускового устройства)	Устройство плавного пуска может быть выключено с помощью команды с управляющих входов. Когда контур на клеммах 11 и 16 размыкается, устройство плавного пуска выключается. Устройство плавного пуска не реагирует на команды пуска. При работающем устройстве плавного пуска можно отдать команду остановки двигателя выбегом, игнорируя плавный режим останова, заданный в параметре 1-10 <i>Stop Mode</i> (Режим останова).

### 3-3 Вход А: функция

Опция:	Функция:
	Когда контур на клеммах 11, 16 размыкается, устройство плавного пуска разрешает двигателю остановиться выбегом.
Фикс. част. вперед	Включает функцию фиксации частоты с прогоном вперед (работает только в режиме дистанционного управления).
Фикс. част. назад	Включает функцию фиксации частоты с прогоном в обратном направлении (работает только в режиме дистанционного управления).

### 3-4 Вход А: имя

Опция:	Функция:
	Определяет сообщение, которое выводится на дисплей LCP, когда вход А включен.
Input Trip (Отключение по входу) *	
Low Pressure (Низкое давление)	
High Pressure (Высокое давление)	
Pump Fault (Отказ насоса)	
Low Level (Низкий уровень)	
High Level (Высокий уровень)	
No Flow (Поток отсутствует)	
Starter Disable (Отключение пускового устройства)	
Контроллер	
ПЛК	
Сигнал вибрации	

### 3-5 Вход А: отключение

Опция:	Функция:
	Служит для выбора, когда может произойти отключение по входу.
Always Active (Всегда активен)*	Отключение может произойти в любое время, когда устройство плавного пуска получает питание.
Operating Only (Только при эксплуатации)	Отключение может произойти, когда устройство плавного пуска работает, останавливается или запускается.
Run Only (Только работа)	Отключение может произойти, только когда устройство плавного пуска работает.

### 3-6 Вход А: задержка отключения

Диапазон:	Функция:
0 с* [0:00–4:00 (мин:с)]	Задаёт задержку между активацией защитного отключения со входа и отключением устройства плавного пуска.

### 3-7 Вход А: начальная задержка

Диапазон:	Функция:
0 с* [00:00–30:00 (мин:с)]	Задаёт задержку перед отключением по входу. Предварительная задержка отсчитывается с момента получения сигнала пуска. Состояние входа игнорируется до окончания исходной задержки.

### 3-8 Remote Reset Logic (Логика дистанционного сброса)

Опция:	Функция:
	Служит для выбора состояния входа дистанционного сброса (клеммы 25, 18) устройства плавного пуска: нормально замкнутый или нормально разомкнутый.
Нормально замкнутый*	
Нормально разомкнутый	

## 8.4 Выходы

### 4-1 Реле А: функция

Опция:	Функция:
	Служит для выбора функции реле А (нормально разомкнуто).
Выкл.	Реле А не используется.
Главный контактор*	Когда устройство плавного пуска получает команду на пуск, реле замыкается и остается замкнутым, пока двигатель находится под напряжением.
Рабочий режим	Реле замыкается, когда пускатель переключается в режим работы.
Trip (Отключение)	Реле замыкается при отключении пускателя.
Warning (Предупреждение)	Реле замыкается, когда пускатель выводит предупреждение.
Low Current Flag (Сигн. понижен. тока)	Когда активируется сигнал пониженного тока, реле замыкается (4-10 Low Current Flag (Сигн. понижен. тока)).
High Current Flag (Сигн. повышен. тока)	Когда активируется сигнал повышенного тока, реле замыкается (пар. 4-11 High Current Flag (Сигн. повышен. тока)).
Motor Temp Flag (Сигнал температуры двигателя)	Когда активируется сигнал срабатывания о температуре двигателя, реле замыкается (пар. 4-12 Motor Temperature Flag (Сигн. темпер. двиг.)).

## 8.4.1 Задержки реле А

Устройство плавного пуска можно настроить на соблюдение периода ожидания перед размыканием или замыканием реле А.

### 4-2 Реле А: задержка включения

Диапазон:	Функция:
0 с* [0:00–5:00 (мин:с)]	Задаёт задержку замыкания реле А.

### 4-3 Реле А: задержка выключения

Диапазон:	Функция:
0 с* [0:00–5:00 (мин:с)]	Задаёт задержку перед размыканием вновь реле А.

## 8.4.2 Реле В и С

Параметры с 4-4 по 4-9 служат для настройки функций реле В и С таким же образом, как параметры с 4-1 по 4-3 — для настройки реле А. Подробнее см. глава 8.4.2 4-2 Relay A On Delay (Реле А: задержка включения) и глава 8.4.2 4-3 Relay A Off Delay (Реле А: задержка выключения).

- Реле В является подменным.
- Реле С имеет нормально разомкнутый контакт.

### 4-4 Реле В: функция

Опция:	Функция:
	Служит для выбора (изменения) функции реле В.
Выкл.	Реле В не используется
Главный контактор	Когда устройство плавного пуска получает команду на пуск, реле замыкается и остается замкнутым, пока двигатель находится под напряжением.
Рабочий режим*	Реле замыкается, когда устройство плавного пуска переключается в режим работы.
Trip (Отключение)	Реле замыкается при отключении устройства плавного пуска.
Warning (Предупреждение)	Реле замыкается, когда устройство плавного пуска выводит предупреждение.
Low Current Flag (Сигн. понижен. тока)	Когда активируется сигнал пониженного тока, реле замыкается (4-10 Low Current Flag (Сигн. понижен. тока)).
High Current Flag (Сигн. повышен. тока)	Когда активируется сигнал повышенного тока, реле замыкается (пар. 4-11 High Current Flag (Сигн. повышен. тока)).
Motor Temp Flag (Сигнал температуры двигателя)	Когда активируется сигнал срабатывания о температуре двигателя, реле замыкается (пар.

### 4-4 Реле В: функция

Опция:	Функция:
	4-12 Motor Temperature Flag (Сигн. темпер. двиг.)).

### 4-5 Relay B On Delay (Реле В: задержка включения)

Диапазон:	Функция:
0 с* [0:00–5:00 (мин:с)]	Задаёт задержку замыкания реле В.

### 4-6 Реле В: задержка выключения

Диапазон:	Функция:
0 с* [0:00–5:00 (мин:с)]	Задаёт задержку перед размыканием вновь реле В.

### 4-7 Реле С: функция

Опция:	Функция:
	Служит для выбора функции реле С (нормально разомкнутый контакт).
Выкл.	Реле С не используется.
Main Contractor (Главный контактор)	Когда устройство плавного пуска получает команду на пуск, реле замыкается и остается замкнутым, пока двигатель находится под напряжением.
Run (Рабочий режим)	Реле замыкается, когда устройство плавного пуска переключается в режим работы.
Trip (Отключение)*	Реле замыкается при отключении пускателя.
Warning (Предупреждение)	Реле замыкается, когда устройство плавного пуска выводит предупреждение.
Low Current Flag (Сигн. понижен. тока)	Когда активируется сигнал пониженного тока, реле замыкается (4-10 Low Current Flag (Сигн. понижен. тока)).
High Current Flag (Сигн. повышен. тока)	Когда активируется сигнал повышенного тока, реле замыкается (пар. 4-11 High Current Flag (Сигн. повышен. тока)).
Motor Temp Flag (Сигнал температуры двигателя)	Когда активируется сигнал срабатывания о температуре двигателя, реле замыкается (пар. 4-12 Motor Temperature Flag (Сигн. темпер. двиг.)).

### 4-8 Реле С: задержка включения

Диапазон:	Функция:
0 с* [0:00–5:00 (мин:с)]	Задаёт задержку замыкания реле С.

### 4-9 (Реле С: задержка выключения)

Диапазон:	Функция:
0 с* [0:00–5:00 (мин:с)]	Задаёт задержку перед размыканием вновь реле С.



### 8.4.3 Сигн. пониж. и повыш. тока

В устройстве плавного пуска предусмотрены сигналы пониженного и повышенного тока для заблаговременного предупреждения о ненормальной работе оборудования. Эти сигналы можно настроить, чтобы они во время эксплуатации указывали на ненормальный уровень тока — между нормальным рабочим уровнем и уровнями защитного отключения (минимальный ток или мгновенная перегрузка по току). Через один из программируемых выходов сигналы могут передаваться на внешнее оборудование. Когда ток возвращается в нормальный рабочий диапазон заданного тока (10 % полной нагрузки двигателя), сигналы удаляются.

#### 4-10 Сигн. понижен. тока

Диапазон:	Функция:
50%* [1–100 % ТПН]	Задаёт уровень (в виде процентной доли тока полной нагрузки двигателя), по достижении которого срабатывает сигнал пониженного тока.

#### 4-11 Сигн. повышен. тока

Диапазон:	Функция:
100%* [50–600 % ТПН]	Задаёт уровень, такой как процентная доля тока полной нагрузки двигателя, по достижении которого срабатывает сигнал повышенного тока.

### 8.4.4 Сигнал о температуре двигателя

В устройстве плавного пуска предусмотрен сигнал о температуре двигателя для заблаговременного предупреждения о ненормальной работе оборудования. Это сигнал может указывать на то, что нагрев двигателя выше нормальной рабочей температуры, но ниже предела перегрузки. Через один из программируемых выходов сигнал может также направляться на внешнее оборудование.

#### 4-12 Сигнал о температуре двигателя

Диапазон:	Функция:
80%* [0–160%]	Задаёт уровень (в виде процентной доли теплоемкости двигателя), по достижении которого срабатывает сигнал о температуре двигателя.

### 8.4.5 Аналоговый выход А

Устройство плавного пуска снабжено аналоговым выходом, к которому можно подключить сопряжённую аппаратуру для контроля рабочих характеристик двигателя.

#### 4-13 Аналог. выход А

##### Опция: Функция:

	Определяет, какие сведения передаются через выход А.
Ток (% ТПН)*	Ток как процентная доля от тока полной нагрузки двигателя.
Motor Temp (%) (Темпер. двигателя (%))	Температура двигателя в виде процентной доли теплоемкости двигателя.
Motor kW (%) (Двиг., кВт (%))	Измеренная мощность двигателя (кВт) в виде процента от максимальной мощности.
Motor kVA (%) (Двиг., кВА (%))	Измеренная полная мощность двигателя (кВА) в виде процента от максимальной полной мощности.
Коэф. мощности двигателя	Коэффициент мощности двигателя, измеряемый устройством плавного пуска. <ul style="list-style-type: none"> <li>Измерение мощности двигателя в кВт: <math>\sqrt{3}</math> x средний ток x опорное напряжение сети x измеренный коэффициент мощности.</li> <li>Макс. мощность двигателя в кВт: <math>\sqrt{3}</math> x ТПН двигателя x опорное напряжение сети. Предполагается, что коэффициент мощности равен 1.</li> <li>Измерение полной мощности двигателя в кВА: <math>\sqrt{3}</math> x средний ток x опорное напряжение сети.</li> <li>Макс. полная мощность двигателя в кВА: <math>\sqrt{3}</math> x ТПН двигателя x опорное напряжение сети.</li> </ul>

#### 4-14 Ан. вых. А: шкала

##### Опция: Функция:

	Служит для выбора диапазона выхода.
0–20 мА	
4–20 мА*	

#### 4-15 Analog A Maximum Adjustment (Ан. вых. А: макс. регулировка)

##### Диапазон: Функция:

100%*	[0–600%]	Служит для калибровки верхнего предела аналогового выхода, чтобы сопоставить его с сигналом, измеряемым внешним электроизмерительным устройством.
-------	----------	---

#### 4-16 Ан. вых. А: мин. регулировка

##### Диапазон: Функция:

0%*	[0–600%]	Служит для калибровки нижнего предела аналогового выхода, чтобы сопоставить его с сигналом, измеряемым внешним электроизмерительным устройством.
-----	----------	--

## 8.5 Таймеры пуск./остан.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЙ ПУСК**

Таймер автозапуска имеет приоритет перед всеми остальными формами управления. Двигатель может запуститься без предупреждения.

**5-1 Автозапуск: тип**

Опция:	Функция:
	Служит для выбора, будет ли устройство плавного пуска выполнять автозапуск после заданной задержки или в определенное время суток.
Выкл.*	Устройство плавного пуска выполняет автозапуск.
Timer (Таймер)	Устройство плавного пуска выполняет автозапуск после задержки, отсчитываемой со следующего останова, как указано в параметре 5-2 <i>Auto-start Time (Автозапуск: время)</i> .
Clock (Часы)	Устройство плавного пуска выполняет автозапуск во время, заданное в параметре 5-2 <i>Auto-start Time (Автозапуск: время)</i> .

**5-2 Автозапуск: время**

Диапазон:	Функция:
1 минута* [00:01–24:00 (час:мин)]	Задаёт устройству плавного пуска время выполнения автозапуска; используется 24-часовой формат времени.

**5-3 Автостоп: тип**

Опция:	Функция:
	Позволяет выбрать, будет ли устройство плавного пуска выполнять автоостанов после заданной задержки или в определенное время суток.
Выкл.*	Устройство плавного пуска не выполняет автоостанов.
Time (Время)	Устройство плавного пуска выполняет автоостанов после задержки, отсчитываемой от следующего пуска, как указано в параметре 5-4 <i>Auto-stop Time (Время автоостанова)</i> .
Clock (Часы)	Устройство плавного пуска выполняет автоостанов во время, указанное в параметре 5-4 <i>Auto-stop Time (Автостоп: время)</i> .

**5-4 Автостоп: Время**

Диапазон:	Функция:
1 м* [00:01–24:00 (час:мин)]	Назначает устройству плавного пуска время автоостанова в 24-часовом формате.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Эта функция не должна использоваться в сочетании с дистанционным управлением по двум проводам. Устройство плавного пуска принимает команды на пуск и останов от дистанционных входов или из сети последовательной связи. Для отключения местного или дистанционного управления используйте параметр 3-1 *Местное/Дистанц.* Если включен автозапуск и пользователь находится в системе меню, автозапуск активируется при блокировке меню по времени (в течении пяти минут отсутствует ввод с LCP).

## 8.6 Автосброс

Устройство плавного пуска можно запрограммировать на автоматический сброс некоторых отключений, что может способствовать сокращению времени простоя. Отключения делятся на три группы по автосбросу в зависимости от степени риска для устройства плавного пуска:

Группа	
A	Дисбаланс тока
	Потеря фазы
	Потеря мощности
	Частота
B	Недостаточный ток
	Мгновенная перегрузка по току
	Отключение по входу A
C	Перегрузка двигателя
	Термистор двигателя
	Перегрев

Таблица 8.1 Категории отключения по автосбросу

Остальные отключения нельзя сбросить автоматически.

Эта функция идеально подходит для установок с дистанционным управлением по двум проводам, работающим в *автоматическом* режиме. Если полученная по 2-проводной линии команда на пуск сохраняется после автосброса, устройство плавного пуска выполняет перезапуск.

### 6-1 Автосброс: действие

Опция:	Функция:
	Позволяет выбрать, какие отключения можно сбрасывать автоматически.
Do not Auto-Reset (Не выполнять автосброс)*	
Reset Group A (Сбрасывать группу A)	
Reset Group A & B (Сбрасывать группы A и B)	
Reset Group A, B & C (Сбрасывать группы A, B и C)	

### 6-2 Макс. число сбросов

Диапазон:	Функция:
1* [1–5]	Указывает, сколько раз устройство плавного пуска выполняет автосброс, если защитные отключения продолжаются. Значение счетчика сбросов увеличивается на 1 каждый раз, когда устройство плавного пуска выполняет автосброс, и уменьшается на 1 после каждого успешного цикла пуска/останова.

## УВЕДОМЛЕНИЕ

При сбросе устройства плавного пуска вручную счетчик сброса возвращается на 0.

## 8.6.1 Задержка автосброса

Устройство плавного пуска можно настроить на соблюдение периода ожидания перед выполнением автосброса отключения. Для отключений в группах A и B, а также в группе C можно назначить отдельные задержки.

### 6-3 Задержка сброса, группы A и B

Диапазон:	Функция:
5 с* [00:05–15:00 (мин:с)]	Устанавливает запаздывание перед сбросом при отключениях, относящихся к группам A и B.

### 6-4 Задержка сброса, группа C

Диапазон:	Функция:
5 м* [5–60 (минут)]	Устанавливает запаздывание перед сбросом при отключениях, относящихся к группе C.

## 8.7 Дополн. набор двигателя

Подробнее см. *параметры с 1-1 по 1-16*.

### 7-1 Ток полной нагрузки двигателя 2

Диапазон:	Функция:
[Зависит от электродвигателя]	Задаёт ток полной нагрузки вспомогательного двигателя.

### 7-2 Время ротора К.З. -2

Диапазон:	Функция:
10 с* [0:01—2:00 (мин:сек)]	Задаёт максимальную длительность времени, в течение которого двигатель может работать при заблокированном токе ротора из холодного состояния и до достижения максимальной температуры. Устанавливается в соответствии с техническим описанием двигателя. Если эти сведения недоступны, рекомендуется задать значение менее 20 секунд.

### 7-3 Режим пуска 2

Опция:	Функция:
	Выбирает режим плавного пуска.
Постоянный ток*	
Адапт. управление	

### 7-4 Предел по току 2

Диапазон:	Функция:
350%* [100–600 % ТПН]	Задаёт лимит тока (в процентах от тока полной нагрузки двигателя) для плавного пуска с током постоянной величины и постепенно возрастающим током.

### 7-5 Начальный ток 2

Диапазон:	Функция:
350%* [100–600 % ТПН]	Задаёт уровень начального пускового тока (в процентах от тока полной нагрузки двигателя) для пуска с постепенным нарастанием тока. Величину следует определять так, чтобы двигатель начал разгон сразу после инициирования пуска. Если постепенное нарастание тока при пуске не требуется, задайте начальный ток равным пределу по току.

### 7-6 Время изменения скорости при пуске 2

Диапазон:	Функция:
10 с* [1–180 с]	Назначает совокупное время пуска при использовании адаптивного управления или время изменения тока (при пуске от начального тока до предельного тока).

### 7-7 Форсированный пуск, уровень 2

Диапазон:	Функция:
500%* [100–700 % ТПН]	Задаёт уровень тока форсированного пуска.

### 7-8 Время форсированного пуска 2

Диапазон:	Функция:
0000 мс* [0–2000 мс]	Устанавливает длительность форсированного пуска. Значение «0» отключает форсированный пуск.

### 7-9 Макс. время пуска 2

Диапазон: Функция:

		Максимальное время пуска — максимальный период времени, в течение которого устройство плавного пуска будет пытаться запустить двигатель. Если двигатель не набирает полную скорость в заданное время, пускатель отключается. Задайте несколько более длинный период, нежели требуется для обычного корректного пуска. Значение «0» отключает защиту макс. времени пуска.
20 с*	[0:00–4:00 (мин:с)]	Установить согласно условиям работы.

### 7-10 Stop Mode-2 (Режим останова 2)

Опция: Функция:

		Задаёт режим останова
	Останов выбегом*	
	Плавный останов с TVR	
	Адапт. управление	
	Тормоз	

### 7-11 Время останова 2

Диапазон: Функция:

0 с*	[0:00–4:00 (мин:с)]	Задаёт время останова.
------	---------------------	------------------------

### 7-12 Коэф. адапт. управл. 2

Диапазон: Функция:

75%*	[1–200%]	Регулирует функционирование адаптивного управления. Эта настройка влияет на управление как на пуске, так и на останове. <b>УВЕДОМЛЕНИЕ</b> Рекомендуется не изменять заданное по умолчанию значение коэффициента, если адаптивное управление функционирует удовлетворительно. Если двигатель быстро разгоняется или замедляется в конце пуска или останова, следует увеличить коэффициент на усиления на 5–10 %. Если во время пуска или останова отмечаются колебания скорости двигателя, слегка уменьшите коэффициент.
------	----------	---

### 7-13 Профиль адаптивного пуска 2

Опция: Функция:

		Указывает профиль, который устройство плавного пуска будет использовать для плавного пуска при использовании адаптивного управления.
	Раннее ускорение	
	Постоянное ускор.*	

### 7-13 Профиль адаптивного пуска 2

Опция: Функция:

	Позднее ускорение	
--	-------------------	--

### 7-14 Профиль адаптивного останова 2

Опция: Функция:

		Указывает профиль, который устройство плавного пуска будет использовать для плавного останова при использовании адаптивного управления.
	Раннее замедление	
	Постоянное замедл.*	
	Позднее ускорение	

### 7-15 Тормозной момент 2

Диапазон: Функция:

20%*	[20–100%]	Назначает величину тормозного момента, которую устройство плавного пуска будет применять для замедления двигателя.
------	-----------	--

### 7-16 Время торм. 2

Диапазон: Функция:

1 с*	[1–30 с]	<b>УВЕДОМЛЕНИЕ</b> Этот параметр применяется в сочетании с параметром 7-11 Stop Time-2 (Время останова 2). Задаёт продолжительность запитки постоянным током во время останова с торможением.
------	----------	---

## 8.8 Дисплей

### 8-1 Язык

Опция: Функция:

		Служит для выбора языка, на котором LCP будет отображать сообщения и данные обратной связи.
	Английский*	
	Китайский (中文)	
	Испанский (Español)	
	Немецкий (Deutsch)	
	Португальский (Português)	
	Французский (Français)	
	Итальянский (Italiano)	
	Русский (*)	

### 8.8.1 Программируемый пользователем экран

Позволяет выбрать четыре позиции для отображения на программируемом контрольном экране.

### 8-2 Экран, сверху слева

Опция:	Функция:
	Позволяет выбрать позицию для отображения в верхней левой части экрана.
Пустой	В выбранной части экрана данные не отображаются, что позволяет показывать длинные сообщения без наложения.
Starter State (Состояние пускового устройства)	Эксплуатационное состояние устройства плавного пуска (пуск, работа, останов или отключение). Отображается только в <i>верхней левой и нижней левой</i> части экрана.
Ток двигателя	Средний ток, измеренный по трем фазам.
Motor pf (Коэф. мощности двигателя)*	Коэффициент мощности двигателя, измеряемый устройством плавного пуска.
Mains Frequency (Частота сети)	Средняя частота, измеряемая по трем фазам.
Motor kW (Двигатель, кВт)	Рабочая мощность двигателя в кВт.
Motor hp (Двигатель, л. с.)	Рабочая мощность двигателя в л. с.
Motor Temp (Темп. двигателя)	Температура двигателя, просчитанная по тепловой модели.
kWh (кВт·ч)	Количество потребленной двигателем электроэнергии при работе под управлением устройства плавного пуска.
Hours Run (Наработка в часах)	Количество часов, проработанных двигателем под управлением устройства плавного пуска.

### 8-3 Экран, сверху справа

Опция:	Функция:
	Позволяет выбрать позицию для отображения в верхней правой части экрана.
Пустой*	В выбранной части экрана данные не отображаются, что позволяет показывать длинные сообщения без наложения.
Starter State (Состояние пускового устройства)	Эксплуатационное состояние устройства плавного пуска (пуск, работа, останов или отключение). Отображается только в <i>верхней левой и нижней левой</i> части экрана.
Ток двигателя	Средний ток, измеренный по трем фазам.
Коэф. мощности двигателя	Коэффициент мощности двигателя, измеряемый устройством плавного пуска.
Mains Frequency (Частота сети)	Средняя частота, измеряемая по трем фазам.
Motor kW (Двигатель, кВт)	Рабочая мощность двигателя в кВт.
Motor hp (Двигатель, л. с.)	Рабочая мощность двигателя в л. с.
Motor Temp (Темп. двигателя)	Температура двигателя, просчитанная по тепловой модели.

### 8-3 Экран, сверху справа

Опция:	Функция:
kWh (кВт·ч)	Количество потребленной двигателем электроэнергии при работе под управлением устройства плавного пуска.
Hours Run (Наработка в часах)	Количество часов, проработанных двигателем под управлением устройства плавного пуска.

### 8-4 Экран, снизу слева

Опция:	Функция:
	Позволяет выбрать позицию для отображения в нижней левой части экрана.
Пустой	В выбранной части экрана данные не отображаются, что позволяет показывать длинные сообщения без наложения.
Starter State (Состояние пускового устройства)	Эксплуатационное состояние устройства плавного пуска (пуск, работа, останов или отключение). Отображается только в <i>верхней левой и нижней левой</i> части экрана.
Ток двигателя	Средний ток, измеренный по трем фазам.
Коэф. мощности двигателя	Коэффициент мощности двигателя, измеряемый устройством плавного пуска.
Mains Frequency (Частота сети)	Средняя частота, измеряемая по трем фазам.
Motor kW (Двигатель, кВт)	Рабочая мощность двигателя в кВт.
Motor hp (Двигатель, л. с.)	Рабочая мощность двигателя в л. с.
Motor Temp (Темп. двигателя)	Температура двигателя, просчитанная по тепловой модели.
kWh (кВт·ч)	Количество потребленной двигателем электроэнергии при работе под управлением устройства плавного пуска.
Hours Run (Наработка в часах)*	Количество часов, проработанных двигателем под управлением устройства плавного пуска.

### 8-5 Экран, снизу справа

Опция:	Функция:
	Позволяет выбрать позицию для отображения в нижней правой части экрана.
Пустой*	В выбранной части экрана данные не отображаются, что позволяет показывать длинные сообщения без наложения.
Starter State (Состояние пускового устройства)	Эксплуатационное состояние устройства плавного пуска (пуск, работа, останов или отключение). Отображается только в <i>верхней левой и нижней левой</i> части экрана.
Ток двигателя	Средний ток, измеренный по трем фазам.
Коэф. мощности двигателя	Коэффициент мощности двигателя, измеряемый устройством плавного пуска.

## 8-5 Экран, снизу справа

Опция:	Функция:
Mains Frequency (Частота сети)	Средняя частота, измеряемая по трем фазам.
Motor kW (Двигатель, кВт)	Рабочая мощность двигателя в кВт.
Motor hp (Двигатель, л. с.)	Рабочая мощность двигателя в л. с.
Motor Temp (Темп. двигателя)	Температура двигателя, просчитанная по тепловой модели.
kWh (кВт-ч)	Количество потребленной двигателем электроэнергии при работе под управлением устройства плавного пуска.
Hours Run (Наработка в часах)	Количество часов, проработанных двигателем под управлением устройства плавного пуска.

## 8.8.2 Графики эксплуатационных свойств

Меню регистрации позволяет просматривать рабочие характеристики на диаграммах в режиме реального времени.

Поступающая информация отображается на экране справа. Для анализа данных можно приостановить процесс построения графика. Для этого следует нажать и удерживать кнопку [OK]. Для повторного запуска процесса нажмите и удерживайте кнопку [OK].

## 8-6 График, ось времени

Опция:	Функция:
	Задаёт шкалу времени графиков. Более ранние данные на графике последовательно заменяются новыми.
10 с*	
30 с	
1 минута	
5 м	
10 м	
30 минут	
1 ч	

## 8-7 График, макс. регулирование

Диапазон:	Функция:
400%*	[0–600%] Регулирует верхний предел графика эксплуатационных свойств.

## 8-8 График, мин. регулирование

Диапазон:	Функция:
0%*	[0–600%] Регулирует нижний предел графика эксплуатационных свойств.

## 8-9 Опорное напряжение сети

Диапазон:	Функция:
400 В* [100–690 В]	Задаёт номинальное напряжение, необходимое для контрольных функций LCP. Номинальное напряжение используется для вычисления некоторых характеристик двигателя (кВт, кВА), но не влияет на функции управления и защиты устройства плавного пуска. Введите измеренное напряжение сети питания.

## 8.9 Защищенные параметры

## 15-1 Код доступа

Диапазон:	Функция:
0000* [0000–9999]	Позволяет задать код доступа для обращения к инструментам моделирования, сброса счетчиков или входа в защищенную часть меню программирования (группа параметров <i>15 Restricted Parameters</i> (Параметры с ограниченным доступом) и выше). Кнопками [Back] (Назад) и [OK] выберите цифру, которую требуется изменить; кнопками [▲] и [▼] измените значение. <b>УВЕДОМЛЕНИЕ</b> В случае утраты кода доступа обратитесь к своему поставщику Danfoss для получения универсального кода, позволяющего перепрограммировать новый код доступа.

## 15-2 Adjustment Lock (Блокировка настройки)

Опция:	Функция:
	Позволяет выбрать, разрешит ли LCP изменять параметры посредством меню программирования.
Read & Write (Чтение/запись)*	Разрешает пользователям изменять значения параметров в меню программирования.
Read Only (Только чтение)	Запрещает пользователям изменять значения параметров в меню программирования. Вместе с тем, значения параметров доступны для просмотра.
No Access (Нет доступа)	Запрещает пользователям настраивать параметры в меню программирования, если не введен код доступа.
	<b>УВЕДОМЛЕНИЕ</b> Изменения настроек блокировки вступают в силу только после закрытия меню программирования.

### 15-3 Аварийная работа

Опция: Функция:

		<p><b>⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b></p> <p><b>ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ</b></p> <p>Длительное использование режима аварийной работы не рекомендуется. Срок службы устройства плавного пуска в режиме аварийной работы может сильно уменьшиться, поскольку любые отключения и предупреждения игнорируются. Использование устройство плавного пуска в режиме аварийной работы аннулирует гарантию изготовителя.</p> <p>Позволяет указать, разрешит ли устройство плавного пуска аварийную работу. В режиме <i>аварийной работы</i> устройство запускает двигатель (если он еще не работает) и продолжает эксплуатацию оборудования до выхода из аварийного режима, игнорируя команды на останов и отключение.</p> <p>Аварийная работа осуществляется через программируемый вход.</p> <p>Когда аварийная работа активирована в незапущенных моделях с внутренним шунтом, устройство плавного пуска старается обеспечить нормальный пуск и игнорирует отключения. Если нормальный пуск невозможен, осуществляется попытка прямого пуска от сети (DOL) через контакторы внутреннего шунта. В моделях без шунта может использоваться внешний обводной контактор аварийной работы.</p>
--	--	--

### 15-4 Калибровка тока

Диапазон: Функция:

100%*	[85% - 115%]	<p>Выполняет калибровку цепей устройства плавного пуска, предназначенных для контроля тока двигателя, чтобы привести их в соответствие с внешним электроизмерительным прибором.</p> <p>Для определения необходимой регулировки воспользуйтесь следующей формулой:</p> $\text{Калибровка (\%)} = \frac{\text{Ток, отображенный на дисплее 500 MCD}}{\text{Ток, измер. с пом. внешнего устройства}}$ <p>e.g. <math>102\% = \frac{66\text{ A}}{65\text{ A}}</math></p> <p><b>УВЕДОМЛЕНИЕ</b></p> <p>Эта настройка затрагивает все основанные на токе функции.</p>
-------	--------------------	--

### 15-5 Время главного контактора

Диапазон: Функция:

400 мс*	[100– 2000 мс]	<p>Задаёт период задержки между переключением устройством плавного пуска выхода главного контактора (клеммы 13, 14) и началом предпусковых проверок (перед пуском) либо переходом в состояние «не готов» (после останова). Установите согласно техническому описанию применяемого главного контактора.</p>
---------	-------------------	--

### 15-6 Время обвод. контактора

Диапазон: Функция:

150 мс*	[100– 2000 мс]	<p>Устанавливает устройство плавного пуска в соответствии с временем закрытия/открытия обводного контактора. Установите согласно техническому описанию применяемого обводного контактора. Если это время слишком мало, устройство плавного пуска отключается.</p>
---------	-------------------	---

### 15-7 Подключение двигателя

Опция: Функция:

	<p>Служит для выбора автоматического определения формата соединения устройства плавного пуска с двигателем.</p>
Auto-Detect (Автообнаружение)*	
In-line (В линии)	
Inside Delta (Внутри треугольника)	

### 15-8 Jog Torque (Крутящий момент фиксации частоты)

Диапазон: Функция:

50%*	[20–100%]	<p><b>УВЕДОМЛЕНИЕ</b></p> <p>Настройка этого параметра выше 50 % может вызвать повышенную вибрацию вала.</p> <p>Устанавливает уровень крутящего момента для работы фиксации частоты. Подробнее см. в глава 5.5 Эксплуатация с фиксацией частоты.</p>
------	-----------	--

## 8.10 Защита

### 16-1 to 16-13 Protection Action (Действие защиты)

Опция:	Функция:
	<p>Служит для выбора реакции устройства плавного пуска на каждое действие защиты.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16-1 Motor Overload (Перегрузка двигателя).</li> <li>• 16-2 Current Imbalance (Дисбаланс тока).</li> <li>• 16-3 Undercurrent (Пониженный ток).</li> <li>• 16-4 Inst Overcurrent (Мгновенная перегрузка по току).</li> <li>• 16-5 Frequency (Частота).</li> <li>• 16-6 Heat sink overtemp (Перегрев радиатора).</li> <li>• 16-7 Excess Start Time (Макс. время пуска).</li> <li>• 16-8 Input A Trip (Отключение входа A).</li> <li>• 16-9 Motor Thermistor (Термистор двиг.).</li> <li>• 16-10 Starter/Comms (Устр. пуска/связь).</li> <li>• 16-11 Network/Comms (Сеть/связь).</li> <li>• 16-12 Battery/Clock (Батарея/часы).</li> <li>• 16-13 Low Control Volts (Низк. управл. напр.).</li> </ul>
Стартер выкл.*	
Предупр. и регистрир.	
Log Only (Только регистрир.)	

## 8.11 Заводские параметры

Эти параметры предназначены только для заводского применения и недоступны пользователям.



## 9 Инструменты

Чтобы открыть меню *Tools* (Инструменты):

1. Откройте главное меню.
2. Прокрутите до *Tools* (Инструменты).
3. Нажмите [OK].

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Доступ к средствам моделирования и сброса счетчиков также защищен кодом доступа. По умолчанию задан код доступа 0000.

### 9.1 Установка даты и времени

Для установки даты и времени выполните следующие действия.

1. Откройте меню инструментов.
2. Прокрутите до строки *Set Date & Time* (Установка даты/врем).
3. Для перехода в режим редактирования нажмите кнопку [OK].
4. Нажимая кнопку [OK], выберите часть даты или времени, которую требуется изменить.
5. Кнопками [▲] и [▼] измените значение.

Для сохранения изменений нажимайте кнопку [OK]. Устройство плавного пуска подтверждает изменения. Для отмены изменений нажимайте кнопку [Back] (Назад).

### 9.2 Загрузка и сохранение параметров настройки

MCD 500 поддерживает следующие возможности:

- Загрузить по умолчанию: загрузка параметров устройства плавного пуска с заданными по умолчанию значениями.
- Загрузить набор 1: загрузка ранее сохраненных параметров настройки из внутреннего файла.
- Сохранить набор 1: сохранение текущих параметров настройки во внутреннем файле.

В дополнение к файлу с заводскими значениями настройки, устройство плавного пуска позволяет сохранить файл с заданными пользователем параметрами. Пока не будет сохранен пользовательский файл, этот файл содержит значения по умолчанию.

Чтобы загрузить или сохранить значения параметров настройки, сделайте следующее:

1. Откройте меню инструментов.
2. Кнопкой [▼] выберите нужную функцию, затем нажмите [OK].
3. При выводе на экран запроса на подтверждение выберите *Yes* (Да) для подтверждения или *No* (Нет) для отмены. Затем нажмите [OK], чтобы загрузить или сохранить выбранные данные или выйти из этого экрана.

Инструменты

Загрузить по умолчанию  
Загрузить набор 1  
Сохранить набор 1

Таблица 9.1 Меню Инструменты

Загрузить по умолчанию
Нет
Да

Таблица 9.2 Меню Загрузить по умолчанию

По завершении действия на экране на короткое время отображается подтверждение, затем снова отображаются экраны состояния.

### 9.3 Сброс тепловой модели

#### УВЕДОМЛЕНИЕ

Возможность сброса тепловой модели защищена кодом доступа.

Установленное на устройстве плавного пуска передовое программное обеспечение для теплового моделирования постоянно контролирует рабочие характеристики двигателя. Такой контроль позволяет устройству плавного пуска вычислять температуру и способность двигателя успешно запуститься в любой момент времени.

Если необходимо, выполните сброс тепловой модели.

#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сброс тепловой модели двигателя может отрицательно повлиять на его срок службы; такие действия должны осуществляться только в случае крайней необходимости.

1. Откройте меню *Tools* (Инструменты).
2. Выберите команду *Reset Thermal Model* (Сброс тепловой модели) и нажмите [OK].

- При появлении запроса на подтверждение нажмите [OK] для подтверждения и введите код доступа либо нажмите [Back] (Назад) для отмены действия.
- Выберите команду *Reset (Сброс)* или *Do Not Reset (Не сбрасывать)*, затем нажмите [OK]. После сброса тепловой модели устройство плавного пуска возвращается к предыдущему экрану.

Сброс тепловой модели
M1 X%
OK для сброса

Таблица 9.3 Подтвердите необходимость сброса тепловой модели

Сброс тепловой модели
Не сбрасывать
Сброс

Таблица 9.4 Меню Сброс тепловой модели

## 9.4 Моделирование защиты

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Возможность запуска модели защиты защищена при помощи кода доступа.

Чтобы протестировать рабочие и управляющие цепи устройства плавного пуска без подключения устройства к сети питания, воспользуйтесь программными функциями моделирования.

Можно смоделировать все виды защиты, чтобы проверить, правильно ли устройство плавного пуска реагирует на ситуации и оповещает о них сообщениями на дисплее и по сети связи.

#### Применение моделирования защиты:

- Откройте главное меню.
- Прокрутите до *Protection Sim (Моделирование защиты)* и нажмите [OK].
- Чтобы выбрать защиту, которую требуется смоделировать, воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼].
- Для запуска модели защиты, нажмите [OK].
- При нажатии кнопки [OK] отображается соответствующий экран. Срабатывание устройства плавного пуска зависит от настройки действия защиты (группа параметров *16 Protection Actions (Действия защиты)*).
- Для возвращения к списку моделей нажмите [Back].

- С помощью кнопки [▲] или [▼] выберите другую модель либо нажмите [Back] (Назад), чтобы вернуться в главное меню.

MS1	000.0A	0000,0 кВт
Отключено		
Выбранная защита		

Таблица 9.5 Меню моделирования защиты

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Если средства защиты отключат пускатель, перед моделированием другого вида защиты выполните сброс. Если в качестве действия защиты задано *Warn* (*Предупреждение или регистрация*), сброс не требуется.

Если в качестве действия защиты задано *Warn & Log (Предупреждение и регистрация)*, сообщение с предупреждением можно просмотреть только после нажатия кнопки [OK].

Если выбрана настройка *Log only (Только регистрация)*, сообщение на экран не выводится, но в журнал добавляется запись.

## 9.5 Моделирование выходных сигналов

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Возможность моделирования выходного сигнала защищена при помощи кода доступа.

LCP позволяет моделировать выходные сигналы для проверки правильности работы выходных реле.

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Для проверки действия указателей срабатывания (температура двигателя, слабый и сильный ток) назначьте выходному реле подходящую функцию и проконтролируйте его поведение.

#### Выполнение моделирования сигналов:

- Откройте главное меню.
- Прокрутите до *Output Signal Sim (Моделирование выходного сигнала)* и нажмите [OK], затем введите код доступа.
- С помощью кнопок [▲] и [▼] выберите модель и нажмите [OK].
- Для включения и выключения сигнала используются кнопки [▲] и [▼]. Для проверки правильности работы проконтролируйте состояние выходной мощности.
- Для возвращения к списку моделей нажмите [Back].

Программируемое реле А
Выкл.
Вкл.

Таблица 9.6 Меню моделирования выходных сигналов

## 9.6 Состояние цифрового входа/выхода

На этом экране по порядку отображается состояние цифрового входа/выхода.

В верхней строке экрана отображается:

- Пуск
- Останов
- Сброс.
- Программируемый вход/

В нижней строке экрана отображаются программируемые выходы А, В и С.

Состояние цифрового входа/выхода
Входы:0100
Выходы:100

Таблица 9.7 Экран состояния цифровых входов/выходов

## 9.7 Состояние датчиков темп.

На этом экране отображается состояние термистора двигателя.

На снимке экрана состояние термистора показано как «О» (разомкнут).

Состояние датчиков темп.
Термистор:О
S = закор. Н=гор. С=хол. О=разомк.

Таблица 9.8 Экран состояния термистора двигателя

## 9.8 Журнал аварийных сигналов

Кнопка [Alarm Log] (Журнал аварий) позволяет вызвать журнал аварийных сигналов, в котором содержатся:

- Журнал отключений.
- Журнал событий.
- Счетчики, хранящие сведения об истории работы устройства плавного пуска.

### 9.8.1 Журнал отключений

В журнале отключений хранятся сведения о 8 последних по времени отключениях, в том числе дата и время каждого из них.Отключение 1 — самое близкое по времени, отключение 8 — самое раннее из хранящихся в журнале.

Чтобы открыть журнал отключений, выполните следующие действия.

1. Нажмите [Alarm Log] (Журнал аварий).
2. Прокрутите меню до строки *Trip Log (Журнал отключений)* и нажмите [OK].
3. Кнопками [▲] и [▼] выберите отключение для просмотра, для отображения сведений нажмите [OK].

Чтобы закрыть журнал и вернуться на главный экран, нажмите [Back] (Назад).

### 9.8.2 Журнал событий

В журнале событий хранятся снабженные метками времени сведения о 99 последних по времени событиях (действиях, предупреждениях и отключениях), включая даты и время событий.Событие 1 — самое близкое по времени, событие 99 — самое раннее из сохраненных событий.

Чтобы открыть журнал событий, выполните следующие действия.

1. Нажмите [Alarm Log] (Журнал аварий).
2. Прокрутите до строки *Event Log (Журнал событий)* и нажмите кнопку [OK].
3. Кнопками [▲] и [▼] выберите событие для просмотра, для отображения подробностей нажмите [OK].

Чтобы закрыть журнал и вернуться на главный экран, нажмите [Back] (Назад).

### 9.8.3 Счетчики

#### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

Доступ к функции счетчиков защищен кодом доступа.

Счетчики рабочих показателей сохраняют статистику по эксплуатации устройства плавного пуска:

- Нарботка по времени (за весь срок службы и со времени последнего сброса счетчика).
- Количество пусков (за весь срок службы и со времени последнего сброса счетчика).
- Двигатель, кВт·ч (за весь срок службы и со времени последнего сброса счетчика).
- Число сбросов тепловой модели.

Сбрасываемые счетчики (наработка, пуски и кВт·ч двигателя) можно сбросить только при условии ввода правильного кода доступа.

Для просмотра счетчиков выполните следующее:

9

1. Нажмите [Alarm Log] (Журнал аварий).
2. Прокрутите меню до строки *Counters* (Счетчики) и нажмите [OK].
3. Для прокрутки списка счетчиков нажмите [▲] или [▼]. Для просмотра сведений нажимайте [OK].
4. Для сброса счетчика нажмите [OK], затем введите код доступа. Выберите команду на сброс, затем нажмите [OK] для подтверждения.

Чтобы закрыть счетчик и вернуться в меню журнала аварий, нажмите [Back] (Назад).

## 10 Устранение неисправностей

При выявлении условия включения защиты MCD 500 регистрирует его в журнале событий и может также отключиться или выдать предупреждение. Реакция устройства плавного пуска на некоторые меры защиты может зависеть от настройки Операций защиты (группа параметров 16).

Если MCD 500 отключилось, то перед перезапуском придется выполнить сброс. Если MCD 500 вывело предупреждение, то устройство автоматически выполнит сброс после устранения причины предупреждения.

Некоторые действия защиты вызывают неотвратимое отключение. Такая реакция задана заранее и не может быть переопределена. Такое поведение предназначено для защиты устройства плавного пуска либо может быть вызвано его внутренней неполадкой.

### 10.1 Сообщения об отключении

В таблице Таблица 10.1 приведены защитные механизмы устройства плавного пуска и вероятные причины отключения. Некоторые из них можно настроить с помощью группы параметров 2 Protection (Защита) и группы параметров 16 Protection Action (Операции защиты). Другие защитные механизмы являются встроенными системными средствами защиты и не могут быть заданы или настроены.

Display (Дисплей)	Возможная причина и предлагаемое решение
Awaiting data (Ожидание данных)	LCP не получает данные с платы управления. Проверьте соединения кабеля и правильность монтажа дисплея на устройстве плавного пуска.
Battery/clock (Батарея/часы)	Ошибка при проверке реального времени часов либо низкое напряжение резервного аккумулятора. При разрядке аккумулятора и отключенном питании настройки даты и времени будут утрачены. Перепрограммируйте дату и время. Номера параметров: <ul style="list-style-type: none"> <li>Пар. 16-12 Battery Clock (Батарея/часы).</li> </ul>
Контроллер	Это имя, выбранное для программируемого входа. См. Input A trip (Вход A: отключение).
Дисбаланс тока	Дисбаланс тока может быть вызван неполадками двигателя, неблагоприятными внешними условиями или ошибками при установке, такими как: <ul style="list-style-type: none"> <li>дисбаланс напряжения сети на входе;</li> <li>неполадка в обмотке электродвигателя;</li> <li>малая нагрузка на двигатель;</li> <li>потеря фазы на клеммах сетевого питания L1, L2, or L3 во время рабочего режима.</li> </ul> Тиристор SCR, который не выполнил размыкание цепи. Сбой SCR можно достоверно диагностировать только путем его замены и проверки работы устройства плавного пуска. Номера параметров: <ul style="list-style-type: none"> <li>Пар. 2-2 Current Imbalance (Дисбаланс тока).</li> <li>Пар. 2-3 Current Imbalance Delay (Задержка дисбаланса тока).</li> <li>Пар. 16-2 Current Imbalance (Дисбаланс тока).</li> </ul>
Current read err lx (Ошибка чтения значения тока lx)	Здесь x — 1, 2 или 3. Internal fault (PCB fault) (Внутр. ошибка (Отказ печатной платы)). При отключении тиристоров SCR выход цепи трансформатора тока недостаточно близок к нулю. Обратитесь за советом к местному поставщику оборудования Danfoss. Это отключение не настраивается. Номера параметров: отсутствуют.

Display (Дисплей)	Возможная причина и предлагаемое решение
Excess Start Time (Макс. время пуска)	<p>Отключение из-за максимального времени пуска может произойти в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Пар. 1-1 <i>Motor Full Load Current</i> (Ток полной нагрузки двигателя) не соответствует двигателю.</li> <li>Установлено слишком низкое значение для пар. 1-4 <i>Current Limit</i> (Предел по току).</li> <li>Значение в пар. 1-6 <i>Start Ramp Time</i> (Время изменения скорости при пуске) превышает значение, установленное в пар. 1-9 <i>Excess Start Time Setting</i> (Макс. время пуска).</li> <li>Значение пар. 1-6 <i>Start Ramp Time</i> (Время изменения скорости при пуске) слишком короткое для высокоинерционной нагрузки при применении адаптивного управления.</li> </ul> <p>Номера параметров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Пар. 1-1 <i>Motor FLC</i> (Ток полной нагрузки двигателя).</li> <li>Пар. 1-4 <i>Current Limit</i> (Предел по току).</li> <li>Пар. 1-6 <i>Start Ramp Time</i> (Время изменения скорости при пуске).</li> <li>Пар. 1-9 <i>Excess Start Time</i> (Макс. время пуска).</li> <li>Пар. 7-1 <i>Motor FLC-2</i> (Ток полной нагрузки двигателя 2).</li> <li>Пар. 7-4 <i>Current Limit-2</i> (Предел по току 2).</li> <li>Пар. 7-6 <i>Start Ramp-2</i> (Время изменения скорости при пуске 2).</li> <li>Пар. 7-9 <i>Excess Strt Time-2</i> (Макс. время пуска 2).</li> <li>Пар. 16-7 <i>Excess Start Time</i> (Макс. время пуска).</li> </ul>
Firing fail px (Отказ включения PX)	<p>Здесь X—фаза 1, 2 или 3.</p> <p>Тиристор SCR не сработал как нужно.Найдите неисправные SCR и неисправную внутреннюю проводку.</p> <p>Это отключение не настраивается.</p> <p>Номера параметров:отсутствуют.</p>
FLC too high (Слишком высокий ток полной нагрузки)	<p>При подключении к двигателю по схеме «внутри треугольника» устройство плавного пуска может поддерживать более высокие значения тока полной нагрузки двигателя, чем при линейном соединении.Если устройство плавного пуска подключено в линию, а значение запрограммированное значение в параметре 1-1 <i>Motor Full Load Current</i> (Ток полной нагрузки двигателя) превышает максимум для такого соединения, устройство отключается при пуске (см. глава 4.5 Минимальное и максимальное значения тока).</p> <p>При подключении устройства плавного пуска по схеме «внутри треугольника» проверьте, правильно ли устройство плавного пуска обнаруживает подключение.Обратитесь за советом к местному поставщику оборудования Danfoss.</p> <p>Номера параметров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Пар. 1-1 <i>Motor FLC</i> (Ток полной нагрузки двигателя).</li> <li>Пар. 7-1 <i>Motor FLC-2</i> (Ток полной нагрузки двигателя 2).</li> </ul>
Frequency (Частота)	<p>Частота тока в электросети вне нормативного предела.</p> <p>Проверьте другое оборудования в зоне, которое может влиять на питание от сети, особенно преобразователи частоты и импульсные источники питания (SMPS).</p> <p>Если устройство плавного пуска питается от генератора, возможно, генератор слишком маломощен либо имеются неполадки с регулированием его скорости.</p> <p>Номера параметров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Пар. 2-8 <i>Frequency Check</i> (Проверка частоты).</li> <li>Пар. 2-9 <i>Frequency Variation</i> (Колебания частоты).</li> <li>Пар. 2-10 <i>Frequency Delay</i> (Задержка частоты).</li> <li>Пар. 16-5 <i>Frequency</i> (Частота).</li> </ul>

Display (Дисплей)	Возможная причина и предлагаемое решение
Heat sink overtemp (Перегрев радиатора)	<p>Проверьте, работают ли вентиляторы охлаждения. Если устройство смонтировано в корпусе, проверьте, обеспечивается ли достаточная вентиляция.</p> <p>Вентиляторы функционируют во время пуска, в рабочем режиме и 10 минут после выхода устройства плавного пуска в состояние останова.</p> <p><b>УВЕДОМЛЕНИЕ</b></p> <p>Модели с MCD5-0021B — MCD4-0053B и MCD5-0141B не оснащены вентилятором охлаждения. В моделях с вентилятором охлаждающие вентиляторы работают с момента пуска до истечения 10 минут после останова.</p> <p>Номера параметров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Пар. 16-6 Heat sink overtemp (Перегрев радиатора).</li> </ul>
High level (Высокий уровень)	Это имя, выбранное для программируемого входа. См. Input A trip (Вход A: отключение).
High pressure (Высокое давление)	Это имя, выбранное для программируемого входа. См. Input A trip (Вход A: отключение).
Отключение по входу A	<p>Программируемый вход запрограммирован на функцию отключения и активирован. Устраните неполадку, которая приводит к срабатыванию.</p> <p>Номера параметров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Пар. 3-3 Input A Function (Функция входа A).</li> <li>Пар. 3-4 Input A Name (Имя входа A).</li> <li>Пар. 3-5 Input A Trip (Вход A: отключение).</li> <li>Пар. 3-6 Input A Trip Delay (Задержка отключения входа A).</li> <li>Пар. 3-7 Input A Initial Delay (Исходная задержка входа A).</li> <li>Пар. 16-8 Input A Trip (Вход A: отключение).</li> </ul>
Мгновенная перегрузка по току	<p>В работающем электродвигателе произошел резкий скачок тока двигателя, вероятно, из-за блокировки ротора (срезной штифт). Проверьте, не заблокирована ли нагрузка.</p> <p>Номера параметров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Пар. 2-6 Instantaneous Overcurrent (Мгновенная перегрузка по току).</li> <li>Пар. 2-7 Instantaneous Overcurrent Delay (Задержка мгновенной перегрузки по току).</li> <li>Пар. 16-4 Inst Overcurrent (Мгновенная перегрузка по току).</li> </ul>
Internal fault X (Внутр. ошибка X)	<p>Устройство плавного пуска отключилось из-за внутренней ошибки. Обратитесь к поставщику оборудования Danfoss и сообщите код неисправности (X).</p> <p>Номера параметров: отсутствуют.</p>
Потеря фазы L1 Потеря фазы L2 Потеря фазы L3	<p>В ходе предпусковых мероприятий проверьте, действительно ли устройство пуска выявило потерю фазы, как показано на экране.</p> <p>В рабочем режиме устройство плавного пуска выявило падение тока по затронутой фазе до уровня менее 3,3 % запрограммированного значения ТПН двигателя более чем на 1 секунду. Такое падение тока указывает на потерю входной фазы или обрыв соединения с двигателем.</p> <p>Проверьте на устройстве плавного пуска и двигателе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Подключения питания.</li> <li>Входные подключения.</li> <li>Выходные подключения.</li> </ul> <p>Неисправность SCR, в частности, сбой SCR при размыкании цепи, также может вызвать потерю фазы. Сбой SCR можно достоверно диагностировать только путем его замены и проверки работы устройства плавного пуска.</p> <p>Номера параметров: отсутствуют.</p>
L1-T1 shorted (Коротк. замыкание L1-T1) L2-T2 shorted (Коротк. замыкание L2-T2) L3-T3 shorted (Коротк. замыкание L3-T3)	<p>В ходе предпусковых проверок устройство пуска выявило закороченный SCR или короткое замыкание в обводном контакторе, как показано на дисплее.</p> <p>Номера параметров: отсутствуют.</p>

Display (Дисплей)	Возможная причина и предлагаемое решение
Low control volts (Низк. управл. напряж.)	<p>Устройство плавного пуска обнаружило падение управляющего напряжения.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте внешний источник питания (клеммы A4, A5, A6) и перезапустите устройство плавного пуска.</li> </ul> <p>Если внешний резервный источник питания стабилен:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте исправность источника питания 24 В на главной управляющей печатной платеили</li> <li>исправность печатной платы обводного драйвера (только модели с внутренним шунтом).</li> </ul> <p>Эта защита не активна в режиме готовности к работе.</p> <p>Номера параметров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Пар. 16-13 Low Control Volts (Низк. управл. напр.).</li> </ul>
High level (Высокий уровень)	<p>Это имя, выбранное для программируемого входа.См. <i>Input A trip (Вход A: отключение)</i>.</p>
Low pressure (Низкое давление)	<p>Это имя, выбранное для программируемого входа.См. <i>Input A trip (Вход A: отключение)</i>.</p>
Motor overload/ Motor 2 overload (Перегрузка двигателя/перегрузка двигателя 2)	<p>Достигнута максимальная тепловая емкость двигателя.Перегрузка может быть вызвана следующими факторами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>настройки параметров защиты устройства плавного пуска не соответствуют тепловой емкости двигателя;</li> <li>чрезмерное число пусков в час;</li> <li>чрезмерная пропускаемая мощность;</li> <li>повреждение обмоток двигателя.</li> </ul> <p>Устраните причину перегрузки и дождитесь охлаждения двигателя.</p> <p>Номера параметров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Пар. 1-1 Motor Full Load Current (Ток полной нагрузки двигателя).</li> <li>Пар. 1-2 Locked Rotor Time (Время блокировки ротора).</li> <li>Пар. 1-3 Start Mode (Режим пуска)</li> <li>Пар. 1-4 Current Limit (Предел по току).</li> <li>Пар. 7-1 Motor FLC-2 (Ток полной нагрузки двигателя 2).</li> <li>Пар. 7-2 Locked Rotor Time-2 (Время блокировки ротора 2).</li> <li>Пар. 7-3 Start Mode-2 (Режим пуска 2).</li> <li>Пар. 7-4 Current Limit-2 (Предел по току 2).</li> <li>Пар. 16-1 Motor Overload (Перегрузка двигателя).</li> </ul>
Motor connection tx (Подключение двигателя tx)	<p>Здесь x — 1, 2 или 3.</p> <p>Двигатель неправильно подключен к устройству плавного пуска в линию или по схеме «внутри треугольника».</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, обеспечивают ли отдельные подключения двигателя к устройству плавного пуска целостность электроцепи.</li> <li>Проверьте соединения в клеммной коробке двигателя.</li> </ul> <p>Это отключение не настраивается.</p> <p>Номера параметров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Пар. 15-7 Motor Connection (Подключение двигателя).</li> </ul>



Display (Дисплей)	Возможная причина и предлагаемое решение
Термистор двигателя	<p>Вход термистора двигателя был подключен, и:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Сопrotивление на входе термистора превысило 3,6 кОм в течение более, чем 1 секунды.</li> <li>Обмотка двигателя перегрелась. Установите причину перегрева и дождитесь охлаждения двигателя перед перезапуском.</li> <li>Вход термистора двигателя был разомкнут.</li> </ul> <p><b>УВЕДОМЛЕНИЕ</b></p> <p>Если рабочий термистор двигателя более не используется, на клеммы 05, 06 необходимо установить сопротивление емкостью 1,2 кОм.</p> <p>Номера параметров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Пар. 16-9 Motor Thermistor (Термистор двигателя).</li> </ul>
Связь по сети (между модулем и сетью)	<p>Главное устройство сети направило на устройство пуска команду на отключение либо в сети возникла неполадка связи.</p> <p>Проверьте сеть для выявления причин нарушения связи.</p> <p>Номера параметров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Пар. 16-11 Network/Comms (Сеть/связь)</li> </ul>
No flow (Поток отсутствует)	<p>Это имя, выбранное для программируемого входа. См. <i>Input A trip (Вход А: отключение)</i>.</p>
Not ready (Нет готовности)	<p>Проверьте вход А (клеммы 11 и 16). Проверьте, активна ли функция отключения устройства плавного пуска. Если для параметра 3-3 <i>Input A Function (Вход А: функция)</i> установлено значение <i>Starter disable (Отключение пускового устройства)</i>, а цепь между клеммами 11 и 16 разомкнута, устройство плавного пуска не запускается.</p>
Overpower (Избыточная мощность)	<p>В двигателе произошел резкий скачок мощности. Причиной этого может быть состояние мгновенной перегрузки в течении времени, превысившего предельное время.</p> <p>Номера параметров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2U.</li> <li>2V.</li> <li>16P.</li> </ul>
Parameter out of range (Параметр вне диапазона)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Значение параметра выходит за допустимые пределы.</li> </ul> <p>Устройство плавного пуска загружает значение по умолчанию для всех необходимых параметров. Нажмите кнопку [Main Menu] (Главное меню), чтобы перейти к первому неверному параметру и отрегулировать настройку.</p> <p>Номера параметров: отсутствуют.</p>
Phase sequence (Чередование фаз)	<p>Чередование фаз на силовых клеммах устройства плавного пуска (L1, L2, L3) недействительно. Проверьте чередование фаз на клеммах L1, L2, L3 и убедитесь, что значение параметра 2-1 <i>Phase Sequence (Чередование фаз)</i> соответствует установке.</p> <p>Номера параметров:</p> <p>пар. 2-1 <i>Phase Sequence (Чередование фаз)</i>.</p>
ПЛК	<p>Это имя, выбранное для программируемого входа. См. <i>Input A trip (Вход А: отключение)</i>.</p>
Power loss (Потеря мощности)	<p>При подаче команды на пуск устройство плавного пуска не получает питание от сети по одной или нескольким фазам.</p> <p>Убедитесь в том, что главный контактор замыкается при подаче команды на пуск и остается замкнутым до завершения плавного останова.</p> <p>При тестировании устройства плавного пуска на маломощном двигателе должно достигаться как минимум 2 % от его минимального значения ТПН на каждой фазе.</p> <p>Номера параметров: отсутствуют.</p>
Pump fault (Отказ насоса)	<p>Это имя, выбранное для программируемого входа. См. <i>Input A trip (Вход А: отключение)</i>.</p>

Display (Дисплей)	Возможная причина и предлагаемое решение
Устройство плавного пуска/связь (между модулем и устройством плавного пуска)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возникла неполадка соединения между устройством плавного пуска и дополнительным модулем связи. Отсоедините и переустановите модуль. Если неполадка не устранена, обратитесь к местному поставщику оборудования.</li> <li>Возникла внутренняя ошибка связи устройства плавного пуска. Обратитесь к местному поставщику оборудования.</li> </ul> <p>Номера параметров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Parameter 16-10 Starter/Comms (Усmp. пуска/связь).</i></li> </ul>
Starter disable (Отключение пускового устройства)	Это имя, выбранное для программируемого входа. См. <i>Input A trip (Вход А: отключение).</i>
Thermistor cct (Цепь термистора)	<p>Вход термистора был включен и:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Сопротивление на входе упало ниже 20 Ом (сопротивление большинства термисторов в холодном состоянии превышает это значение) или</li> <li>произошло короткое замыкание. Выполните проверку и устраните неполадку.</li> </ul> <p>Проверьте, не подключен ли к клеммам 05 и 06 элемент PT100 (RTD).</p> <p>Номера параметров: отсутствуют.</p>
Time – overcurrent (Время – перегрузка по току)	<p>В рабочем режиме в устройстве плавного пуска с внутренним шунтом произошел скачок тока. (Рост силы тока достиг точки защитного отключения в 10 А либо ток двигателя вырос до 600 % значения тока полной нагрузки двигателя.)</p> <p>Номера параметров: отсутствуют.</p>
Недостаточный ток	<p>В двигателе произошло резкое падение силы тока из-за потери нагрузки. Причиной может быть поломка компонентов (валы, приводные ремни или муфты) или сухой ход насоса.</p> <p>Номера параметров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Пар. 2-4 Undercurrent (Недостаточный ток).</i></li> <li><i>Пар. 2-5 Undercurrent Delay (Задержка недостаточного тока).</i></li> <li><i>Пар. 16-3 Undercurrent (Недостаточный ток).</i></li> </ul>
Неподдерживаемый параметр (функция не работает в схеме «внутри треугольника»)	<p>Выбранная функция недоступна (например, фиксация частоты не поддерживается в конфигурации «внутри треугольника»).</p> <p>Номера параметров: отсутствуют.</p>
Вибрация	Это имя, выбранное для программируемого входа. См. <i>Input A trip (Вход А: отключение).</i>
VZC fail px (Отказ VZC px)	<p>Здесь x — 1, 2 или 3.</p> <p>Internal fault (PCB fault) (Внутр. ошибка (Отказ печатной платы)). Обратитесь за советом к местному поставщику оборудования Danfoss.</p> <p>Это отключение не настраивается.</p> <p>Номера параметров: отсутствуют.</p>

Таблица 10.1 Сообщения об отключении

## 10.2 Неисправности общего характера

В Таблица 10.2 описаны ситуации, когда устройство плавного пуска не работает должным образом, но при этом не отключается и не выводит предупреждение.

Признак	Вероятная причина
Устройство плавного пуска не готово.	Проверьте вход А (11, 16).Проверьте, не отключено ли устройство плавного пуска через программируемый вход.Если для параметра 3-3 <i>Input A Function (Вход А: функция)</i> установлено значение <i>Starter disable (Отключение пускового устройства)</i> , а цепь на соответствующем входе разомкнута, устройство плавного пуска не запускается.
Устройство плавного пуска не реагирует на нажатие кнопок [Hand On] (Ручной режим) и [Reset] (Сброс).	Проверьте, не находится ли устройство плавного пуска в режиме <i>Remote control (Дистанционное управление)</i> .При работе устройства плавного пуска в режиме <i>Remote control (Дистанционное управление)</i> светодиодный сигнал Hand On (Ручной режим) на устройстве плавного пуска не горит.Для перехода в режим местного управления один раз нажмите кнопку [Auto On] (Автоматический режим).
Устройство плавного пуска не реагирует на команды с управляющих входов.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Устройство плавного пуска ожидает истечения времени задержки перезапуска. Длительность отсрочки перезапуска определяется параметром 2-11 <i>Restart delay (Задержка перезапуска)</i>.</li> <li>Запуск двигателя, возможно, блокирован из-за перегрева.Если для параметра 2-12 <i>Motor temperature check (Проверка температуры двигателя)</i> задано значение <i>Check (Проверить)</i>, то устройство плавного пуска разрешает пуск только после того как рассчитает, что теплоемкость двигателя достаточна для успешного выполнения пуска.Перед новой попыткой запуска дождитесь охлаждения двигателя.</li> <li>Проверьте, не отключено ли устройство плавного пуска через программируемый вход.Если для параметра 3-3 <i>Input A Function (Вход А: функция)</i> установлено значение <i>Starter disabled (Отключение пускового устройства)</i>, а цепь между клеммами 11 и 16 разомкнута, устройство плавного пуска не запускается.Если необходимости отключать устройство плавного пуска нет, замкните цепь на этом входе.</li> </ul> <p><b>УВЕДОМЛЕНИЕ</b></p> <p>Параметр 3-1 <i>Local/remote (Местное/дистанционное управление)</i> определяет, включена ли кнопка [Auto On] (Автоматический режим).</p>

Признак	Вероятная причина
Устройство плавного пуска не реагирует на команду пуска ни с местных, ни с дистанционных средств управления.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Устройство плавного пуска может ожидать истечения времени задержки перезапуска. Длительность отсрочки перезапуска определяется параметром 2-11 <i>Restart delay (Задержка перезапуска)</i>.</li> <li>Запуск двигателя, возможно, блокирован из-за перегрева. Если для параметра 2-12 <i>Motor temperature check (Проверка температуры двигателя)</i> задано значение <i>Check (Проверить)</i>, то устройство плавного пуска разрешает пуск только после того как рассчитает, что тепловая емкость двигателя достаточна для успешного выполнения пуска.</li> <li>Проверьте, не отключено ли устройство плавного пуска через программируемый вход. Если для параметра 3-3 <i>Input A Function (Вход A: функция)</i> установлено значение <i>Starter disable (Отключение пускового устройства)</i>, а цепь между клеммами 11 и 16 разомкнута, устройство плавного пуска не запускается. Если необходимости отключать устройство плавного пуска нет, замкните цепь на этом входе.</li> </ul> <p><b>УВЕДОМЛЕНИЕ</b></p> <p>Параметр 3-1 <i>Local/remote (Местное/дистанционное управление)</i> определяет, включена ли кнопка [Auto On] (Автоматический режим).</p>
Устройство плавного пуска неправильно управляет двигателем при пуске.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пуск может выполняться нестабильно при низком значении тока полной нагрузки двигателя (пар. 1-1 <i>Motor Full Load Current (Ток полной нагрузки двигателя)</i>). Это может сказаться на применении с малым тестовым двигателем со значением тока полной нагрузки 5–50 А.</li> <li>На устройстве плавного пуска со стороны источника питания установите конденсаторы компенсации коэффициента мощности (PFC). Для управления выделенным контактором конденсаторов PFC подключите контактор к клеммам реле работы.</li> </ul>
Двигатель не разгоняется до полной скорости.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Если пусковой ток слишком слаб, то двигатель не создает достаточный крутящий момент для разгона до полной скорости. Устройство плавного пуска может отключиться из-за превышения максимального времени пуска.</li> </ul> <p><b>УВЕДОМЛЕНИЕ</b></p> <p>Убедитесь в том, что пусковые параметры двигателя настроены в соответствии с применением и используется надлежащий профиль пуска двигателя. Если параметру 3-3 <i>Input A Function (Функция входа A)</i> задано значение <i>Motor Set Select (Выбор набора двиг.)</i>, убедитесь в том, что соответствующий вход в правильном состоянии.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что нагрузка не заблокирована. Проверьте, не произошло ли серьезной перегрузки или блокировки ротора.</li> </ul>
Неустойчивая работа двигателя.	<ul style="list-style-type: none"> <li>В устройстве плавного пуска для фиксации состояния тиристоров (SCR) требуется ток не менее 5 А. Если устройство плавного пуска тестируется с помощью двигателя с током полной нагрузки менее 5 А, фиксация состояния SCR может пройти неправильно.</li> </ul>
Неустойчивая и шумная работа двигателя.	<p>При подключении по схеме «внутри треугольника» устройство плавного пуска может неправильно обнаруживать подключение. Обратитесь за советом к местному поставщику оборудования Danfoss.</p>

Признак	Вероятная причина
Плавный останов завершается слишком быстро.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Настройка плавного останова может не соответствовать двигателю и нагрузке. Проверьте значения следующих параметров: <ul style="list-style-type: none"> <li>1-10 Stop Mode (Режим останова).</li> <li>1-11 Stop Time (Время останова).</li> <li>Пар. 7-10 Stop Mode-2 (Режим останова 2).</li> <li>Пар. 7-11 Stop Time-2 (Время останова 2).</li> </ul> </li> <li>При небольшой нагрузке двигателя эффект плавного останова ограничен.</li> </ul>
Не работают функции адаптивного управления, торможения постоянным током, фиксации частоты.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Эти функции доступны только при линейном подключении. Если устройство плавного пуска установлено по схеме «внутри треугольника», такие функции не работают.</li> </ul>
При использовании 2-проводного дистанционного управления после команды автосброса сброс не происходит.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Чтобы выполнить перезапуск, необходимо снять и подать заново сигнал 2-проводного пускового устройства.</li> </ul>
При использовании 2-проводного дистанционного управления дистанционная команда пуска/останова переопределяет настройки автоматического пуска/останова.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Используйте Auto Start/Stop (автоматический пуск/останов) в автоматическом режиме только при 3- или 4-проводном управлении.</li> </ul>
После выбора адаптивного управления двигатель выполнил обычный пуск и/или второй пуск отличался от первого.	<ul style="list-style-type: none"> <li>При первом запуске адаптивного управления определяется <i>предельное значение тока</i>. Затем устройство плавного пуска определяет характеристики двигателя. При последующих пусках применяется адаптивное управление.</li> </ul>
Несбрасываемое отключение по <i>контуру термистора</i> при наличии клеммной перемычки между входами 05 и 06 термистора или при полном отсоединении термистора двигателя от клемм 05 и 06.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вход термистора включается сразу после установки клеммной перемычки и активации защиты от короткого замыкания.</li> </ul> <p>Удалите перемычку, затем загрузите набор параметров по умолчанию. Это отключает вход термистора и удаляет сообщение об отключении. Установите на вход термистора сопротивление емкостью 1,2 кОм. Переключите защиту термистора на значение <i>Log only (Только регистр.)</i> (параметр 16-9 Motor Thermistor (Термистор двигателя)).</p>
Не удастся сохранить настройки параметров.	<ul style="list-style-type: none"> <li>После изменения настройки параметра не забудьте сохранить новое значение с помощью кнопки [OK]. При нажатии кнопки [BACK] (Назад) изменения не сохраняются.</li> <li>Проверьте, задано ли для блокировки настройки (<i>параметр 15-2 Adjustment Lock (Блокировка настройки)</i>) значение <i>Read/Write (Чтение/запись)</i>. Если блокировка включена, настройки можно просмотреть, но не изменить. Для изменения значения блокировки настройки требуется защитный код доступа.</li> <li>Не исключены неполадки ЭСППЗУ на главной управляющей печатной плате. При неполадках ЭСППЗУ происходит также отключение устройства плавного пуска, а на экран LCP будет выводиться сообщение <i>Par.Out of Range</i> (Пар. вне диапазона). Обратитесь за советом к местному поставщику оборудования Danfoss.</li> </ul>
На LCP отображается сообщение <i>Awaiting data (Ожидание данных)</i> .	LCP не получает данные с платы управления. Убедитесь, что кабель подключен.

Таблица 10.2 Сообщения об общих неисправностях

## 11 Технические данные

### Питание

Напряжение сети (L1, L2, L3)	
MCD5-xxxx-T5	200–525 В перем. тока ( $\pm 10\%$ )
MCD5-xxxx-T7	380–690 В пер. тока ( $\pm 10\%$ ) (подключение в линию)
MCD5-xxxx-T7	380–600 В пер. тока ( $\pm 10\%$ ) (подкл. по схеме «внутри треугольника»)
Управляющее напряжение (A4, A5, A6)	
CV1 (A5, A6)	24 В перем. тока ( $\pm 20\%$ )
CV2 (A5, A6)	110–120 В перем. тока (+10 %/-15 %)
CV2 (A4, A6)	220–240 В пер. тока (+10 %/-15 %)
Текущее потребление (максимум)	
CV1	2,8 А
CV2 (110–120 В перем. тока)	1 А
CV2 (220–240 В перем. тока)	500 мА
Частота сети	45–66 Гц
Ном. напряжение изоляции относительно земли	600 В перем. тока
Расч. выдерживаемое импульсное напряжение	4 кВ
Наименование контура	Шунтированный или замкнутый полупроводниковый контур 1 пускателя двигателя

### Стойкость к короткому замыканию (IEC)

Координация с полупроводниковыми предохранителями	Тип 2
Координация с предохранителями HRC	Тип 1
MCD5-0021B — MCD5-0215B	ожидаемая сила тока — 65 кА
MCD5-0245B — MCD5-0961B	ожидаемая сила тока — 85 кА
MCD5-0245C — MCD5-0927B	ожидаемая сила тока — 85 кА
MCD5-1200C — MCD5-1600C	ожидаемая сила тока — 100 кА

Номинальные характеристики короткого замыкания для предохранителей, протестированных на соответствие техническим условиям UL, см. в Таблица 4.12.

### Устойчивость к электромагнитным помехам (соответствует директиве EC 89/336/EEC)

ЭМС излучение	класс В по стандарту IEC 60947-4-2 и спецификация №1 Lloyds Marine
Помехозащищенность в соответствии с требованиями ЭМС	IEC 60947-4-2

### Входы

Номинал на входе	активное напряжение 24 В пост. тока, прибл. 8 мА
Пуск (15, 16)	Нормально разомкнутое
Останов (17, 18)	Нормально замкнутый
Сброс (25, 18)	Нормально замкнутый
Программируемый вход (11, 16)	Нормально разомкнутое
Термистор двиг. (05, 06)	Отключение >3,6 кОм, сброс <1,6 кОм

### Выходы

	10 А при 250 В пер. тока при резистентной нагрузке, 5 А при 250 В пер. тока AC15, коэффициент мощности 0,3
Выходы реле	
Программируемые выходы	
Реле А (13, 14)	Нормально разомкнутое
Реле В (21, 22, 24)	Переключение
Реле С (33, 34)	Нормально разомкнутое
Аналоговый выход (07, 08)	0–20 или 4–20 мА (по выбору)
Максимальная нагрузка	600 Ом (12 В В перем. тока при 20 мА)
Точность	$\pm 5\%$
Макс. нагрузка на выходе 24 В пост. тока (16, 08)	200 мА
Точность	$\pm 10\%$

## Внешние условия

### Protection (Защита)

MCD5-0021B — MCD5-0105B IP20 и NEMA, тип 1 по стандарту UL для помещений

MCD5-0131B — MCD5-1600C IP00, открытый тип по станд. UL для помещений

Эксплуатационная температура воздуха от -10 °C до +60 °C, со снижением номинальных характеристик при температуре более 40 °C

Температура хранения от -25 °C до +60 °C

Эксплуатационная высота на уровне моря (при использовании программы для ПК MCD) 0–1000 м, выше 1000 м — со снижением номинальных характеристик

Влажность Относительная влажность 5–95 %

Уровень загрязнения Уровень загрязнения 3

Вибрация IEC 60068-2-6

## Рас рассеяние тепла

При пуске 4,5 Вт на ампер

### Во время работы

MCD5-0021B — MCD5-0053B прикл. ≤39 Вт

MCD5-0068B — MCD5-0105B прикл. ≤51 Вт

MCD5-0131B — MCD5-0215B прикл. ≤120 Вт

MCD5-0245B — MCD5-0469B прикл. ≤140 Вт

MCD5-0525B — MCD5-0961B прикл. ≤357 Вт

MCD5-0245C — MCD5-0927C прикл. 4,5 Вт/А

MCD5-1200C–MCD5-1600C прикл. 4,5 Вт/А

## Сертификация

CE IEC 60947-4-2  
UL 508<sup>1)</sup>

### UL/C-UL

Сертификация UL-listed

MCD5-0021B — MCD5-0396B, MCD5-0245C — MCD5-1600C Сертификация UL-recognised

MCD5-0469B — MCD5-0961B IP20 и NEMA 1, UL тип 1 для помещений

MCD5-0021B — MCD5-105B IP00, открытый тип по станд. UL для помещений

MCD5-0131B — MCD5-1600C IP20, если имеется комплект для защиты пальцев

CE IEC 60947-4-2

CCC GB 14048-6

### Морское исполнение

(MCD5-0021B — MCD5-0961B) Спецификация №1 Lloyds Marine

RoHS Соответствует директиве ЕС 2002/95/EC

1)Для сертификации UL могут применяться дополнительные требования в зависимости от модели.Подробнее см. глава 11.1 Монтаж с учетом требований UL Compliant.

## 11.1 Монтаж с учетом требований UL Compliant

В этом разделе изложены дополнительные требования и дано более подробное описание настроек для сертификации VLT® Soft Starter MCD 500 в соответствии с требованиями UL.См. также Таблица 4.12.

### 11.1.1 Модели MCD5-0021B — MCD5-0105B

Для этих моделей дополнительные требования отсутствуют.

### 11.1.2 Модели MCD5-0131B — MCD5-0215B

- Используйте с комплектом для защиты пальцев, номер для заказа 175G5662.
- Используйте рекомендуемую прижимную клемму/комплект разъемов.Дополнительную информацию см. в Таблица 11.1.

### 11.1.3 Модели MCD5-0245B — MCD5-0396B

- Используйте с комплектом для защиты пальцев, номер для заказа 175G5XXX.
- Используйте рекомендуемую прижимную клемму/комплект разъемов.Дополнительную информацию см. в Таблица 11.1.

### 11.1.4 Модели MCD5-0245C

- Используйте рекомендуемую прижимную клемму/комплект разъемов.Дополнительную информацию см. в Таблица 11.1.

### 11.1.5 Модели MCD5-0360C — MCD5-1600C

- Устанавливайте шины для клемм линии/нагрузки на противоположных концах устройства плавного пуска (то есть вход вверху, выход внизу или выход вверху/вход внизу).
- Используйте рекомендуемую прижимную клемму/комплект разъемов.Дополнительную информацию см. в Таблица 11.1.

### 11.1.6 Модели MCD5-0469B — MCD5-0961B

Эти модели являются компонентами, имеющими сертификацию UL-recognised.При подключении кабелей с размерами, соответствующими Национальному стандарту проводки (NEC) в электрическом шкафу может потребоваться использование отдельного кабеля для подключения к шине.

### 11.1.7 Прижимная клемма/комплект разъема

Для обеспечения соответствия требованиям сертификации UL моделей с MCD50131B по MCD5-0396B и с MCD5-0245C по MCD5-1600C, используйте рекомендуемую прижимную клемму/комплект разъема, как указано в Таблица 11.1.

Модель	ТПН (А)	Количество проводов	Номера для заказа рекомендуемых наконечников
MCD5-0131B	145	1	OPHD 95-16
MCD5-0141B	170	1	OPHD 120-16
MCD5-0195B	200	1	OPHD 150-16
MCD5-0215B	220	1	OPHD 185-16

Модель	ТПН (А)	Количество проводов	Номера для заказа рекомендуемых наконечников
MCD5-0245B	255	1	OPHD 240-20
MCD5-0331B	350	1	OPHD 400-16
MCD5-0396B	425	2	OPHD 185-16
MCD5-0245C	255	1	OPHD 240-20
MCD5-0360C	360	2	1 x 600T-2
MCD5-0380C	380		
MCD5-0428C	430		
MCD5-0595C	620		
MCD5-0619C	650	4	2 x 600T-2
MCD5-0790C	790		
MCD5-0927C	930		
MCD5-1200C	1200	4	1 x 750T-4
MCD5-1410C	1410		
MCD5-1600C	1600	5	1 x 750T-4 и 1 x 600T-3

Таблица 11.1 Прижимная клемма/комплект разъема

## 11.2 Принадлежности

### 11.2.1 Комплект для дистанционного монтажа LCP

Панель LCP MCD 500 может быть установлена на расстоянии до 3 метров от устройства плавного пуска для обеспечения удаленного управления и контроля.Дистанционная LCP также позволяет копировать настройки параметров из одного устройства плавного пуска в другое.

- 175G0096 Панель управления LCP 501

### 11.2.2 Модули связи

Благодаря легко устанавливаемым модулям связи устройства плавного пуска MCD 500 поддерживают протоколы сетевой связи.Каждое устройство плавного пуска может одновременно поддерживать 1 модуль связи.

Доступные протоколы:

- Ethernet (PROFINET, Modbus TCP, Ethernet/IP).
- PROFIBUS.
- DeviceNet.
- Modbus RTU.
- USB.



#### Номера для заказа модулей связи.

- Модуль 175G9000 Modbus.
- Модуль 175G9001 PROFIBUS.
- Модуль 175G9002 DeviceNet.
- Модуль 175G9009 MCD USB.
- Модуль 175G9904 Modbus TCP.
- Модуль 175G9905 PROFINET.
- Модуль 175G9906 Ethernet/IP.

### 11.2.3 Программное обеспечение для ПК

Программное обеспечение для ПК WinMaster позволяет обеспечить:

- Мониторинг.
- Программирование.
- Управление устройствами плавного пуска (до 99 устройств).

Чтобы обеспечить возможность использования ПО WinMaster, каждое устройство плавного пуска должно быть оснащено модулем связи Modbus или USB.

### 11.2.4 Комплект для защиты пальцев

Для соответствия требованиям безопасности персонала может потребоваться использование защиты для пальцев. Средства защиты помещаются на все терминалы устройства плавного пуска, чтобы предотвратить случайный контакт с находящимися под током клеммами. При правильной установке средства защиты пальцев обеспечивают степень защиты IP20.

- MCD5-0131B — MCD5-0215B:175G5662
- MCD5-0245B — MCD5-0396B:175G5730
- MCD5-0469B — MCD5-0961B:175G5731
- MCD5-245C:175G5663
- MCD5-0360C — MCD5-0927C:175G5664
- MCD5-1200C — MCD5-1600C:175G5665

#### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

Для соответствия требованиям сертификации UL модели с MCD5-0131B по MCD5-0396B должны быть оснащены защитой пальцев.

### 11.2.5 Комплект защиты от перенапряжений (Молниезащита)

Как правило, расчетное выдерживаемое импульсное напряжение MCD 500 не превышает 4 кВ. Комплекты защиты от перенапряжений защищают систему и делают устройство плавного пуска невосприимчивым к высоковольтным импульсам.

6 кВ

- 175G0100 SPD Комплект защиты от перенапряжений для G1
- 175G0101 SPD Комплект защиты от перенапряжений, G2-G5

12 кВ

- 175G0102 SPD Комплект защиты от перенапряжений для G1
- 175G0103 SPD Комплект защиты от перенапряжений, G1-G5

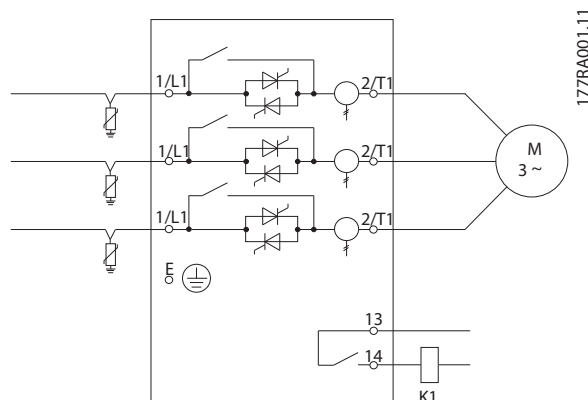


Рисунок 11.1 Система с комплектом защиты от перенапряжений

## 12 Процедура настройки шины (MCD5-0360C — MCD5-1600C)

Шины на моделях без шунтирования MCD5-0360C — MCD5-1600C могут быть установлены на верхних или нижних входах и выходах, в зависимости от конкретной ситуации.

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Многие электронные компоненты чувствительны к статическому электричеству. Статические разряды, которые настолько малы, что их нельзя почувствовать, увидеть или услышать, могут уменьшить срок службы чувствительных электронных компонентов, повлиять на их работу или полностью вывести их из строя. Чтобы предотвратить возможные повреждения, при обслуживании используйте оборудование, предотвращающее появление разрядов статического электричества.

Стандартно все оборудование оснащено входными и выводными шинами у основания. При необходимости входные и/или выводные шины можно поместить в верхней части оборудования.

1. Перед тем как разобрать привод, отсоедините всю проводку и подключения к устройству плавного пуска.
2. Снимите крышку (открутите 4 винта).
3. Снимите лицевую панель с LCP и аккуратно снимите LCP (2 винта).
4. Отсоедините клеммные разъемы платы управления.
5. Осторожно отогните и снимите пластиковую деталь с устройства плавного пуска (12 винтов).
6. Отсоедините цепь LCP от CON 1 (см. примечание).
7. Перед разъединением цепей пронумеруйте каждую пусковую цепь SCR в соответствии с номерами клемм на плате основного блока управления, затем отсоедините цепи.
8. Отсоедините термистор, вентилятор и проводку трансформатора тока от главной платы управления.
9. Отсоедините пластмассовый поддон от устройства плавного пуска (4 винта).

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Медленно снимите основную пластиковую крышку во избежание повреждения соединительной цепи LCP, которая проходит между основной пластиковой крышкой и задней панелью главной платы управления.

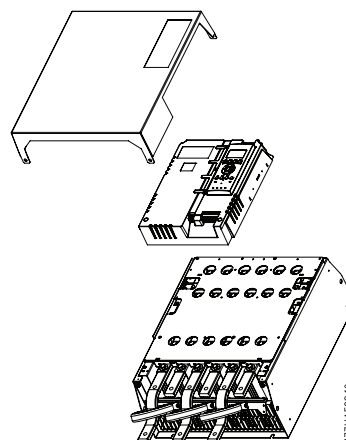


Рисунок 12.1

10. Открутите и снимите магнитные обводные панели (только модели MCD5-0620C — MCD5-1600C).
11. Снимите блок трансформатора тока (3 винта).
12. Определите, какие шины необходимо снять. Удалите болты, на которых крепятся шины, и затем выньте шины из нижней части устройства пуска (4 болта на одну шину).

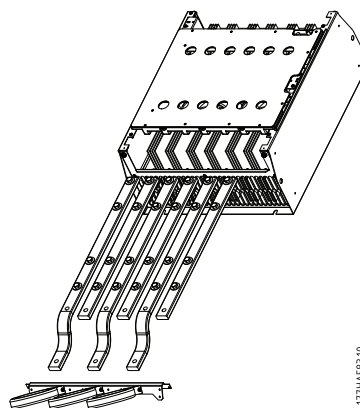


Рисунок 12.2

13. Вставьте шины в верхнюю часть устройства пуска. Для входных шин поместите укороченный закругленный конец снаружи устройства пуска. Для выводных шин поместите нерезьбовое отверстие снаружи устройства пуска.
14. Замените очистители купола так, чтобы плоская лицевая часть была направлена к шине, и затем затяните болты, на которых крепятся шины до 20 Нм.

15. Поместите блок трансформатора тока поверх входных шин и прикрутите его к корпусу устройства пуска (см. *примечание*).
16. Подведите проводку к устройству плавного пуска и закрепите кабельными стяжками.

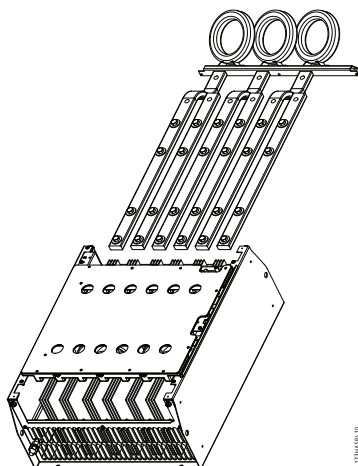


Рисунок 12.3

## УВЕДОМЛЕНИЕ

При перемещении входных шин необходимо также произвести повторную конфигурацию трансформаторов тока.

1. Пометьте трансформаторы тока обозначениями L1, L2 и L3 (L1 — самое крайнее левое устройство от передней части устройства пуска). Снимите кабельные стяжки и открутите трансформаторы тока от кронштейна.
2. Переместите кронштейн трансформатора тока в верхнюю часть устройства пуска. Установите для трансформаторов тока правильные фазы, затем прикрутите трансформаторы к кронштейну. В моделях с MCD5-0360C по MCD5-0930 установите трансформаторы тока под углом. Левые ножки каждого трансформатора тока должны находиться в верхнем ряду отверстий, а правые ножки — в нижних проушинах.

## 13 Приложение

### 13.1 Символы, сокращения и условные обозначения

°C	Градусы Цельсия
Перем. ток	Переменный ток
Пост. ток	Постоянный ток
DOL	Прямой пуск от сети
ЭМС	Электромагнитная совместимость
FLA	Сила тока при полной нагрузке
ТПН	Ток полной нагрузки
FLT	Крутящий момент полной нагрузки
IP	Защита корпуса
LCP	Панель местного управления
ТЗР	Ток заблокированного ротора в амперах
MSTC	Постоянная времени пуска двигателя
PAM	Полюсно-амплитудная модуляция
PCB	Печатная плата
PELV	Защитное сверхнизкое напряжение
PFC	Компенсация коэффициента мощности
SCCR	Номинальный ток короткого замыкания
SELV	Защитное сверхнизкое напряжение
TVR	Снижение напряжения по времени

Таблица 13.1 Символы и сокращения

#### Условные обозначения

Нумерованные списки обозначают процедуры.

Маркированные списки обозначают другую информацию.

Текст, выделенный курсивом, обозначает:

- перекрестную ссылку.
- веб-ссылку.
- наименование параметра.

Все размеры даны в мм.

## Алфавитный указатель

### A

Access code (Код доступа)..... 62

### C

Current flag (Сигн. тока)..... 59, 62, 69, 70

Current Imbalance (Дисбаланс тока)..... 62, 63

### D

Delay (Задержка)..... 58, 62

DOL..... 38, 41, 77, 98  
см. также *Прямой пуск от сети*

### E

Excess start time (Макс. время пуска)..... 58, 62

### F

FLT..... 42, 98  
см. также *Крутящий момент полной нагрузки*

### H

Heat sink (Радиатор)..... 63

### L

LCP..... 8, 14, 42, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 68, 69, 74, 76, 80, 83, 91,  
94, 96, 98  
см. также *Панель местного управления*

### M

Motor (Двигатель)

Motor connection (Подключение двигателя)..... 62

Overload (Перегрузка)..... 63

Термистор..... 63

### N

Network communication (Связь по сети)..... 87

### O

Overcurrent (Перегрузка по току)..... 58, 62

### R

Restart Delay (Запаздывание повторного пуска)..... 63

Run modes (Рабочие режимы)

Emergency run (Аварийная работа)..... 62

### S

Start modes (Режимы пуска)

Kick start (Форсированный пуск)..... 63

### U

UL открытый тип для помещений..... 93

UL тип 1 для помещений..... 93

Undercurrent protection (Защита от недостаточного тока)  
..... 66

### W

WinMaster..... 95

### A

Автозапуск..... 53, 72

Автостоп..... 53, 72

### Б

Быстрая настройка..... 58

Быстрое меню..... 54, 58

### B

Внешние условия..... 93

Внешний датчик нулевой скорости..... 49, 50

Время останова..... 39, 40, 41, 43, 58, 59, 62, 65, 66, 72, 74, 91

Вспомогательный набор параметров двигателя... 50, 51, 73

Входы

Вход А..... 42, 47, 48, 49, 51, 52, 58, 63, 68, 69, 72, 78, 85, 87,  
89, 90

Вход дистанционного управления..... 8, 34, 35, 45, 46, 47,  
48, 50, 52

Вход местного управления..... 8

Дистанционное..... 7, 14, 53, 54, 67

Питание на входе..... 17

Программируемый вход.... 34, 35, 42, 77, 81, 83, 85, 87, 88,  
89, 92

Сброс..... 15, 69

Управляющий вход..... 18

Высота над уровнем моря..... 21, 23, 25, 27, 93

Выходы

Аналоговый выход..... 71

Аналоговый программируемый выход..... 8

Выход А..... 71

Выход реле..... 8, 18, 34, 35

Выход реле В..... 34, 35, 45, 46, 47, 48, 52

Выход реле С..... 34, 35, 45, 46, 47, 48

Выход реле А..... 34, 35, 45, 46, 47, 48

Выходное реле С..... 51

Питание на выходе..... 17

Программируемый выход..... 19, 21, 65, 71, 81, 92

### Г

Главное меню..... 54, 58, 60, 61, 79, 80, 87

## Д

### Двигатель

Корпус двигателя.....	36
Обмотки двигателя.....	36, 83, 86
Перегрузка.....	9, 36, 64, 72, 78, 86
Подключение двигателя.....	6, 9, 18, 20, 77, 86
Температура двигателя.....	89
Тепловой режим.....	36
Теплоемкость.....	36, 56, 67, 71, 86, 89
Термистор.....	9, 14, 34, 35, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 72, 78, 81, 87, 88, 91, 92, 96

Дисбаланс тока.....	9, 43, 66, 72, 78, 83
---------------------	-----------------------

Дистанционное управление.....	14, 15, 53, 56, 67, 68, 89, 94
-------------------------------	--------------------------------

Длительная эксплуатация.....	23, 25, 43
------------------------------	------------

## Ж

Журнал аварий.....	54, 81, 82
--------------------	------------

Журнал отключений.....	81
------------------------	----

Журнал событий.....	8, 81
---------------------	-------

## З

Задержка.....	50, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 77, 87, 89
---------------	--

### Заказ

Код типа.....	10
Форма для заказа.....	10

Запаздывание повторного пуска.....	41, 43, 67, 89
------------------------------------	----------------

Защита от мгновенной перегрузки по току.....	67
--	----

Защита от тепловой перегрузки.....	36
------------------------------------	----

Защита параллельных цепей двигателя.....	27
--	----

Значение коэффициента.....	65, 74
----------------------------	--------

## К

Категории отключения.....	72
---------------------------	----

Категория AC1.....	27
--------------------	----

Категория AC3.....	27
--------------------	----

Категория AC-53.....	23, 25
----------------------	--------

### Клеммы

A4.....	14, 86, 92
A5.....	14, 86, 92
A6.....	14, 86, 92
Клемма 05.....	14, 88, 92
Клемма 06.....	14, 88, 92
Клемма 07.....	92
Клемма 08.....	92
Клемма 11.....	47, 48, 49, 68, 87, 89, 92
Клемма 13.....	45, 77, 92
Клемма 14.....	45, 77, 92
Клемма 15.....	92
Клемма 16.....	47, 48, 49, 68, 87, 89, 92
Клемма 17.....	47, 48, 92
Клемма 18.....	47, 48, 69, 92
Клемма 21.....	46, 92
Клемма 22.....	46, 92
Клемма 24.....	46, 92
Клемма 25.....	69, 92
Клемма 33.....	92
Клемма 34.....	92
Клемма обвода.....	19, 21, 35
Клемма реле.....	14, 90
Клемма управления.....	14
Мощность.....	16
Обвод.....	18
Управляющий вход.....	15

### Кнопки

навигации.....	54
панели управления.....	68
управления.....	53, 54, 56

Код доступа.....	58, 76, 79, 80, 82, 91
------------------	------------------------

Компенсация коэффициента мощности.....	98
--	----

### Конденсаторы

Конденсатор компенсации коэффициента мощности.....	6, 27, 90
--	-----------

### Контакты

Main contactor (Главный контактор).....	70
Внутреннее шунтирование.....	77
Главный контактор.....	6, 19, 20, 21, 27, 45, 53, 54, 65, 69, 70, 77, 87
Контактор «звезда».....	51
Контактор высокой скорости.....	51
Контактор низкой скорости.....	51
Обвод. контактор.....	6, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 46, 77, 83, 85
Перегрузка обводного контактора.....	9

Коэффициент мощности.....	56, 71, 75, 90
---------------------------	----------------

Крутящий момент полной нагрузки.....	42, 98
см. также FLT	

## М

Макс. время пуска.....	9, 59, 65, 74, 78, 84
------------------------	-----------------------

Местное управление.....	15, 53, 54, 67, 89
-------------------------	--------------------

### Модели

Без шунтирования.....	18, 19, 21, 23, 27, 35, 77, 96
С внутренним шунтированием.....	17, 18, 22, 24, 34, 86, 88

## Модули связи

DeviceNet.....	9, 94
Ethernet.....	9, 94
Ethernet/IP-адрес.....	94
Modbus.....	9
Modbus RTU.....	94
Modbus TCP.....	94
PROFIBUS.....	9, 94
PROFINET.....	94
USB.....	94

## Монтаж

Без шунтирования.....	19, 20
Внешнее шунтирование.....	19, 20
Вплотную друг к другу.....	11
Главный контактор.....	45
Зазоры для охлаждения.....	11
Значения при снижении номинальных параметров.....	11
Линейный монтаж.....	19, 20, 91
Масса.....	13
по схеме «внутри треугольника».....	20, 21, 91
Обвод. контактор.....	46
Размеры.....	13
С внутренним шунтированием.....	19, 20
Сертификация UL.....	18, 93, 94, 95

## Монтажная схема

Конфигурация плавного торможения.....	50
Конфигурация с двухскоростным двигателем.....	52

## Н

Напряжение питания.....	28, 29, 30, 31
Настройки защиты.....	18, 64, 86
Начальный ток.....	73
Недостаточный ток.....	9, 58, 62, 63, 66, 71, 72, 78, 88
Номинал на входе.....	92

## О

### Области применения

Сертификация UL.....	32
Основные настройки двигателя.....	50, 51, 64
Отключение из-за частоты.....	67
Отключение по входу.....	9, 49, 68, 69
Отключение по входу А.....	83, 85, 86, 87, 88
Охлаждение вентилятором.....	36

## П

Панель местного управления.....	8, 14, 42, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 68, 69, 74, 76, 80, 83, 91, 94, 96, 98
см. также LCP	
Перегрузка по току.....	9, 67, 71, 72, 78, 85, 88
Питание.....	6, 7, 9, 14, 27, 37, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 84, 85, 86, 87, 90, 92
Питание на выходе.....	8
Питание от сети перем. тока.....	17

## Подключения

Motor connection (Подключение двигателя).....	62
Внутреннее шунтирование.....	8
Внутри треугольника.....	86
Линейное подключение.....	8, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 54, 84, 86, 92
Подключение двигателя.....	9, 18, 20, 77, 86
Подключение по схеме «внутри треугольника».....	8, 18, 24, 25, 26, 27, 43, 84, 90, 92

Последовательная связь.....	14, 15, 53, 56, 68
-----------------------------	--------------------

Потеря мощности.....	9, 72, 87
----------------------	-----------

Предлагаемые значения.....	59, 60
----------------------------	--------

## Предохранители

Ferraz.....	30, 33
HSJ.....	30
Британский стандарт (BS88).....	29
Выбор предохранителей, сертифицированных по UL.....	32
Европейский стандарт (PSC 690).....	32
Защитный плавкий предохранитель.....	41
Корпус SquareBody.....	28
Номинальный ток короткого замыкания.....	32, 33
Параллельная цепь двигателя.....	41
Полупроводниковый предохранитель... ..	19, 20, 21, 27, 33, 45, 46, 92
Предохранитель.....	19, 21
Предохранитель Bussmann.....	28
Предохранитель HRC.....	27, 92
Предохранитель источника питания.....	27
Рекомендуемые предохранители.....	27
Североамериканский стандарт (PSC 690).....	31
Специфицированный для двигателей сетевые предохранитель.....	27
Тип 1.....	27, 92
Тип 2.....	27, 92

## Принадлежности

Комплект для защиты пальцев.....	93, 95
Комплект защиты от перенапряжений.....	95
Комплект разъемов.....	93, 94
см. также Прижимная клемма	
Прижимная клемма.....	93, 94
см. также Комплект разъемов	

Программное обеспечение для ПК.....	95
-------------------------------------	----

Профиль остановки.....	37
------------------------	----

Профиль пуска.....	37, 38, 90
--------------------	------------

Профиль скорости.....	27
-----------------------	----

Прямой пуск от сети.....	38, 41, 77, 98
см. также DOL	

## Р

### Рабочие режимы

Аварийная работа.....	8, 47, 48, 77
Радиатор.....	6, 78, 85
Рассеяние тепла.....	93
Расчетная температура двигателя.....	67
Режим автоматического управления.....	7, 53, 54, 56, 67, 72, 91

Режим дистанционного управления.....	14, 49, 68
Режим местного управления.....	14, 68
Режим ручного управления.....	53, 54, 56
Режимы останова	
TVR.....	9, 39, 43, 65, 74, 98
см. также <i>Снижение напряжения по времени</i>	
Адапт. управление.....	40, 65, 74
Адаптивное управление замедлением.....	9
Останов выбегом.....	39, 40, 42, 43, 53, 54, 65, 68, 74
Отключение пускового устройства.....	9, 42, 49, 68, 69, 87, 88, 89
Плавное торможение.....	9
Снижение напряжения по времени.....	9, 39, 43, 65, 74, 98
см. также <i>TVR</i>	
Торможение постоянным током.....	9, 41, 42, 49, 50, 91
Тормоз.....	40, 41, 43, 54, 65, 66, 68, 74
Режимы пуска	
Jog (Фиксация частоты).....	62
Kick start (Форсированный пуск).....	62
Адапт. управление.....	8, 27, 38, 39, 40, 43, 59, 60, 64, 65, 73, 74, 84, 91
Линейное нарастание тока.....	8, 37, 39, 64, 73
Ток постоянной величины.....	8, 37, 38, 39, 43, 59, 60, 64, 73
Фиксация частоты.....	8, 42, 43, 54, 69, 77, 88, 91
Форсированный пуск.....	8, 39, 65, 73
Реле	
Выход реле.....	80
Выход реле А.....	45
Выход реле В.....	46, 52
Выходное реле С.....	51
А.....	58, 62, 69, 70, 81, 92
В.....	59, 62, 70, 92
С.....	59, 62, 70, 92
<b>С</b>	
Сведения о программировании.....	54
Сведения о состоянии.....	54
Сертификация.....	93
Сертификация UL-listed.....	93
Сертификация UL-recognised.....	93
Сигнал о температуре двигателя.....	69, 70, 71
Сигнал тока.....	71
Символы.....	98
Сокращения.....	98
Сообщения об общих неисправностях.....	91
Сообщения об останове.....	88
Состояние.....	54, 81
Стандарты	
GB 14048-6.....	93
IEC 60947-4-2.....	27, 92, 93
IEC 61140.....	14
RoHS.....	93
UL 508.....	32
UL 508C.....	93
Директива EC 2002/95/EC.....	93
Спецификация №1 Lloyds Marine.....	93

Стойкость к короткому замыканию.....	92
Схематические диаграммы	
С внутренним шунтированием.....	34
Счетчик.....	8, 58, 73, 76, 79, 81, 82
<b>Т</b>	
Таймер автозапуска.....	72
Температура двигателя.....	57, 64, 71, 75, 76, 79, 80
Температура окружающей среды.....	21, 23, 25, 27
Температура радиатора.....	9
Тепловые характеристики.....	36
ТЗР.....	32, 98
см. также <i>Ток заблокированного ротора</i>	
Ток в схеме «внутри треугольника».....	18, 20
Ток заблокированного ротора.....	32, 98
см. также <i>ТЗР</i>	
Ток полной нагрузки.....	18, 20, 26, 27, 32, 36, 39, 40, 57, 59, 64, 66, 67, 71, 73, 84, 88, 90, 98
см. также <i>ТПН</i>	
Тормоз	
Brake torque (Тормозной момент).....	41, 62
Инжекция постоянного тока.....	41, 66, 74
Отключение пускового устройства.....	9, 42, 68, 69, 87, 88, 89
Плавное торможение.....	9
Полное торможение.....	41
Предварительное торможение.....	41
Торможение постоянным током.....	9, 41, 42, 49, 50, 91
Тормоз.....	40, 41, 43, 54, 66, 74
Тормозной момент.....	41, 66, 74
ТПН.....	18, 20, 26, 27, 32, 36, 39, 40, 57, 59, 64, 66, 67, 71, 73, 84, 88, 90, 98
см. также <i>Ток полной нагрузки</i>	
Требования к пусковому крутящему моменту.....	43
Требования к пусковому току.....	43
<b>У</b>	
Управление питанием.....	34, 35
Условные обозначения.....	98
<b>Ф</b>	
Функции	
Emergency run (Аварийная работа).....	62
Jog (Фиксация частоты).....	62
Kick start (Форсированный пуск).....	62, 63
TVR.....	9, 39, 43, 65, 74, 98



см. также <i>Снижение напряжения по времени</i>	
Аварийная работа.....	8, 47, 48, 68, 77
Адапт. управление.....	8, 27, 37, 38, 39, 40, 43, 59, 60, 64, 65, 73, 74, 84, 91
Адаптивное управление замедлением.....	9
Внутреннее шунтирование.....	8, 77
Внутри треугольника.....	86
Конфигурация плавного торможения.....	50
Линейное подключение.....	8, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 54, 84, 86, 92
Линейный монтаж.....	19, 20, 91
Моделирование выходных сигналов.....	8, 58, 80, 81
Моделирование защиты.....	8, 58, 80
Монтаж по схеме «внутри треугольника».....	20, 21, 91
Останов выбегом.....	39, 40, 42, 43, 53, 54, 65, 68, 74
Отключение пускового устройства.....	9, 42, 49, 68, 69, 87, 88, 89
Плавное торможение.....	9
Подключение по схеме «внутри треугольника».....	8, 18, 24, 25, 26, 27, 43, 84, 90, 92
Снижение напряжения по времени.....	9, 39, 43, 65, 74, 98 см. также <i>TVR</i>
Тепловая модель.....	9, 36, 41, 43, 58, 75, 76, 79, 82
Торможение постоянным током.....	9, 41, 42, 49, 50, 91
Фиксация частоты.....	8, 42, 43, 54, 69, 77, 88, 91
Форсированный пуск.....	8, 39, 65, 73

## Ш

Шина.....	6, 16, 94, 96, 97
Шина, вход.....	17, 18
Шины, выход.....	17
Шунтовой автоматический выключатель.....	27

## Э

Экран состояния.....	56, 79, 81
Эксплуатация с шунтированием.....	23, 25
Электромагнитная совместимость.....	92



.....  
Компания «Данфосс» не несет ответственности за возможные опечатки в каталогах, брошюрах и других видах печатных материалов. Компания «Данфосс» оставляет за собой право на изменение своих продуктов без предварительного извещения. Это относится также к уже заказанным продуктам при условии, что такие изменения не влекут последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все товарные знаки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс» и логотип «Данфосс» являются товарными знаками компании «Данфосс A/S». Все права защищены.  
.....

Danfoss A/S  
Ulstaes 1  
DK-6300 Graasten  
vlt-drives.danfoss.com

